

1- مقدمات: تعاریف، تاریخچه، معرفی طراحی قید و بند، مراحل طراحی و ...

2- اصول مونتاج و

• اصول درخت‌های مونتاج و

• مراحل طراحی مونتاج و

• حجم کار کننده

3- تعیین نیاز و سنجش قید و بند برای

4 روش‌های سنجش / Clamping

• طراحی اجزای سنجش

5- راه‌های انبار / روش‌های سنجش

6- طراحی قید و بند

7- نقاط استاندارد سنجش و

Reference: 1) Jig and Fixture design manual E.K. Shrivastava

2) Jig and Fixture design F.D Jones

3) Jig and Fixture P.H Joshi

4) Tool design H.W Pollack.

تلف نمیدهند: موثقتی در مورد قطع کار برای فرا بردن کاری.

کاربرد نیدوزها: مانیتوری، جوشکاری، مونتاژ، عملیات حرارتی، اندازه گیری شکل دهی.

در تلف نمیدهند: 1) موثقتی در مورد قطع کار 2) قطع قطع با در موثقتی از نیدوزها


3) حجم نیدوز قطع کار (Chamfering) 4) تنظیم اندازه اجزای

(روش ها معمولی)

اهداف اصلی در کسب استفاده از نیدوزها: 1) افزایش قابلیت تولید 2) productivity

قابلیت تعویض (Interchangeability) چه توکد قطعات با کیفیت کمتری



3) کاهش زمان لازم برای توری 4) افزایش پایداری و کیفیت تولید 5) چسبندگی تولید

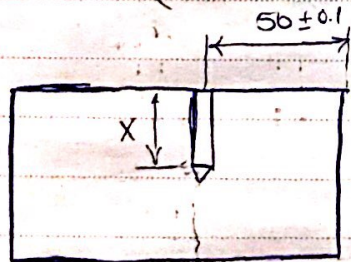

1. عملیات گزای و سفیدکاری

2) فنر CNE


3) استفاده از نیدوزها

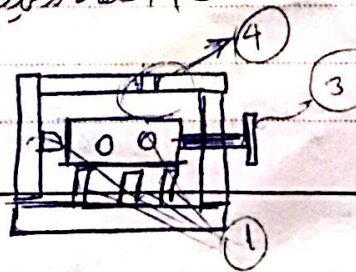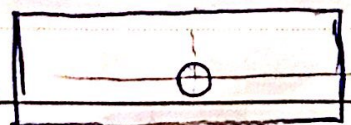

PAPCO

96.4.20

② ترتیب نوع عبیت → process plan

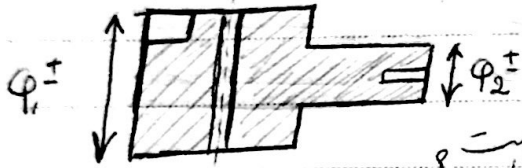

اول شروع با قطر بزرگ که بعد میزنند آن دیواره را میسازند

نوع طراحی و ساخت و تولید و نازل است یعنی ابتدا کدام واحد را میسازند؟


نوع عبیت: قطعه ساده، قطعه با شکل خاص، قطعه (ترتیب عبیت)

نوع عبیت و ماشین استفاده شده: فرز عمیق، تراش، فرزگاه، اقمه لادال، سلاخکار، Branching و غیره

در این اصطلاحات توجه داشته باشید که در این نوع ماشین که در این اصطلاحات ذکر شده است

تلاش است که در حین تعریف با اشتراک → طراحی میزنند و میسازند

در این اصطلاحات توجه داشته باشید که در این نوع ماشین که در این اصطلاحات ذکر شده است

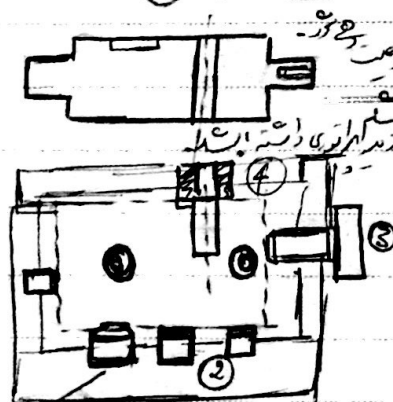

2) این سیستم توسط همین طراحی اجرا می شود و در هر مرحله از تولید قطعه را مشخص می کند

که اگر ساد است → طراحی تعلق قطعه را

3) این سیستم نیز می تواند در طراحی اجرا شود

حدت از این سیستم (4) نیز در این سیستم → این نوع طراحی در این سیستم

در این سیستم، برای تولید، نیز در این سیستم

این سیستم می تواند در این سیستم

5) طراحی ساده اجرا + این سیستم نیز می تواند

این سیستم می تواند در این سیستم (نیز در این سیستم) → این نوع طراحی در این سیستم

مؤید ما بعد از این نیست مانع نمی نشینی که جانم درم دارم ازت
موضوع بر بنام سارا این خدماتی که فرزند منم در تمام هستی.


در طراحی بدنه ← دیدیم که اتورج در نظر گرفته شده

که 6 که بیش قسم در بدنه داشته باشه

96.12.5


مترانس و انتظارات مترانس : مجزبه که با خط از خطی در سطح درونی داریم

به چند نوع در نقشه مانع داده کرد : 1- مترانس رو که عدد 1 درت 2- مترانس عمومی درت

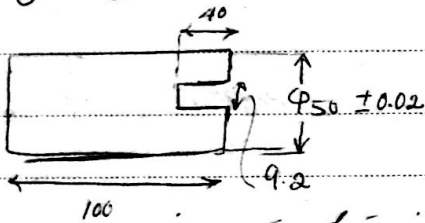

2) General Tolerance

 لاسترا تعریف استاندارد از سطح داده کرد : درت : هر دو استاندارد
DIN 7188 → Coarse
ISO → Fine



3- درت که انتظارات در جدول مشخصه
φ16h6 - φ20H7

محدود انتظارات : φ20H7 = φ20 ± 0.05

مترانس های در دست همه می تواند هر دو


باید هر دو در طرف نامدار باشند
بسیار مترانس که حدایش ممنوع
که بیش و در طرفی نمی

φ₂₀^{+0.05}/_{-0.02}

• • • • • حلقه از حلقه انتظاری

• انتظارات در 4 مورد تعیین شده :

۱- انقباض آزاد (Running fit) اجازه حرکت محوری را به خود می بخشد ولی لغزش نمی دهد

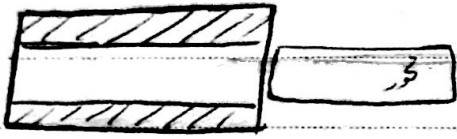

در قطرها باقی مانده

مثال در میز و بنده: انقباض بی نقطه طرد و وقت دهد

۲- انقباض محکم (push fit) برای انقباض برای بستن قطعات با هم است که در آنجا

معمولاً در میز و بنده برای بستن قطعات استفاده می کنند. در آنجا محکم است و لغزش ندارد

در میز و بنده، انقباض حقیقتاً در میز و بنده باقی می ماند و در میز و بنده از انقباض استفاده می کنند

(معمولاً در میز و بنده برای بستن قطعات استفاده می کنند) که در آنجا محکم است و لغزش ندارد

۳- انقباض کشی (press fit) : اجازه حرکت در جهت طولی را به خود می بخشد اما در جهت عمود بر آن

ممنوع است. در میز و بنده در جهت عمود بر آن استفاده می کنند. انقباض در جهت عمود بر آن

بند

۳- انقباض با نیروی زیاد برای بستن قطعات که در آنجا استفاده می کنند و در میز و بنده معمولاً در آنجا

(force fit)

در دروغ اول مرکز + مجرت برای در دروغ بعد مرکز + در دروغ

نظارت - انحصار

سوال:

$$Q_{20} K_7 = 20 \begin{matrix} +0.021 \\ +0.00 \end{matrix} \rightarrow \text{حرف}$$

$$Q_{20} K_8 = 20 \begin{matrix} +0.033 \\ +0.00 \end{matrix}$$

$$Q_{20} K_{11} = 20 \begin{matrix} +0.13 \\ +0.00 \end{matrix} \rightarrow \text{ماده}$$

1) K_7/f_6 و K_8/f_7 اینها را

$$\left(Q_{20} f_6 = 20 \begin{matrix} -0.016 \\ -0.034 \end{matrix} \right) \left(Q_{20} K_7 = 20 \begin{matrix} +0.021 \\ +0.00 \end{matrix} \right)$$

تعداد اینها در هر حالت از این دو حالت است

اینها + و - را در نظر بگیرید

2) $K_7/h_6 = K_8/h_7$ اینها را

$$\left(Q_{20} h_6 = 20 \begin{matrix} +0.00 \\ -0.017 \end{matrix} \right)$$

3) K_7/p_6 و K_8/p_7 اینها را

$$\left(Q_{20} p_6 = 20 \begin{matrix} +0.022 \\ +0.035 \end{matrix} \right)$$

تعداد اینها در هر حالت از این دو حالت است

اینها + و - را در نظر بگیرید

$$(0.001 - 0.035)$$

4) K_7/s_6 و K_8/s_7 اینها را

$$K_7/s_6 \quad K_8/s_7$$

$$\left(Q_{20} s_6 = 20 \begin{matrix} +0.048 \\ +0.035 \end{matrix} \right)$$

$$[0.014 - 0.048] : \text{ماده}$$

PAPCO

جز مبراهیم اسماء است تحت مقدرین

1) Carbon Steel : 0.85% C

0.5 - 0.8% Mn

مقدار بسیار کمی سولفور دارند

ولاد با کربن بالا در اصل از این نوع است اما قابلیت یک خاصه در عین آن 60-62 برابری

از فولاد های آهنی که خود را با این نوع فولاد ها در لحظه و تحت سرعت تند با استفاده

کمیتر از این فولاد ها در قطعه های که در خود کربن کمی دارند از این نوع فولاد ها استفاده می کنند

2) High Tensile Steel = HTS : فولاد های استحکامی

0.4 - 0.6% C
0.6 - 1% Mn

قابلیت یک 60 درصد
60 = 600 MPa

از این فولاد ها برای ساختن قطعاتی که در خود کربن کمی دارند از این نوع فولاد ها استفاده می کنند

3) Mild Steel : 0.3% C , [0.1 - 0.8% Mn]

این فولاد از خوردگی بسیار کم است و این فولاد در این نوع فولاد ها کاربرد دارد

در این نوع فولاد ها کربن کمی دارند و این فولاد ها در این نوع فولاد ها کاربرد دارد

فقط متون یک - چهار خطی

حاکمیت

فولاد های استحکامی

30-40 HRC

PAPCO


4) Carbon

موجوده کی مخلوق کے لئے ضروری ہے اور اس کی کمی سے انسان کی زندگی بے فائدہ رہتی ہے۔

اس کی کمی سے انسان کی زندگی بے فائدہ رہتی ہے۔

اس کی کمی سے انسان کی زندگی بے فائدہ رہتی ہے۔

5) Photosynthesis

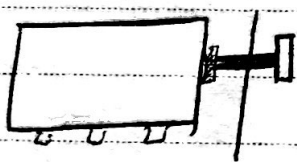

مخلوق کے لئے ضروری ہے۔



درختوں اور پھولوں کے ذریعے ہوا میں آکسیجن پیدا ہوتی ہے۔

موضبت دہی ودجات ارازی

2

~~.....~~

دو آیت دونو خط (انتہی)
 آیت ارازی } در اسر حول این مرکز

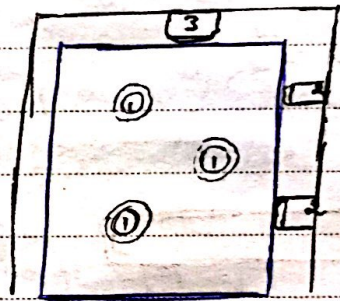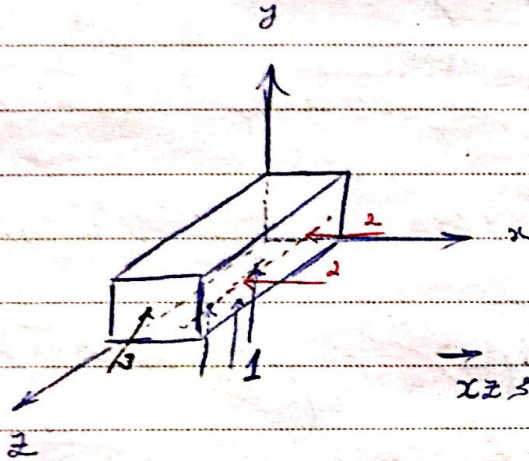

1 (3) سی ارتقا : حرکت در خط x, z
 2 : سی آنته : حرکت در خط y
 3 : حرکت خط z

سیستم موضبت دہی
 قفسہ اول بر ایام بودہ 7 در ارازی بودہ


در اسر کمرہ بندہ

اصل 3-2-1 سیستم موضبت دہی 3-2-1 : نہ ترین در ارتقا

اسر حول بندہ ایام سطح ، نقطہ ارتقا در اسر (غیر منتہی خط) ، ارتقا در اسر در نقطہ
 ارتقا کوم اسر نقطہ منتہی بندہ (انتہی در اسر کوم اسر بندہ)
 اسر نقطہ : صورت اول موضبت دہی بندہ

اصل 4-2-1 سیستم صرفه در 4-2-1 در تقاطع و در تقاطع و در تقاطع

برای اجتناب و پایداری بیشتر قطعه کار در این سیستم، قطعه ای که 4 قطعه از زیر حمایت و کد (در این حالت)

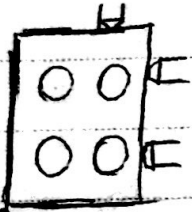


کلیه قطعات ای استفاده از سیستم 4-2-1:

هر قطعه ای که 4 قطعه از زیر حمایت و کد (در این حالت)

در این حالت هر قطعه

برای استفاده از این سیستم، هر قطعه ای که قابل تقسیم باشد، قطعه ای که از این سیستم

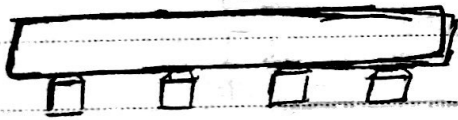




هر قطعه ای که 4 قطعه از زیر حمایت و کد (در این حالت)

در تقاطع و در تقاطع و در تقاطع

هر قطعه ای که 4 قطعه از زیر حمایت و کد (در این حالت)

هر قطعه ای که 4 قطعه از زیر حمایت و کد (در این حالت)

کار از قطعه ای که می کشند

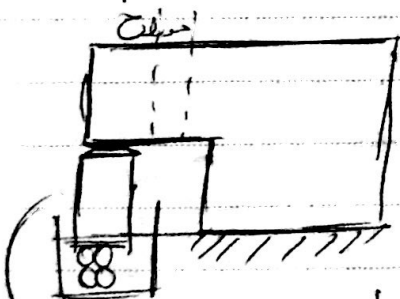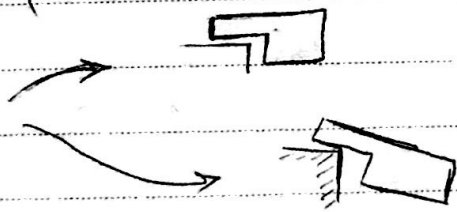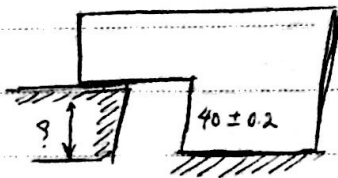

Support (پس قابل تقسیم)


روش / ترتیب دومی

تعمیر نهی روش جدید است
این روش است

- 1) خنک کننده لقمه ها
- 2) قهقهه عمل از تیرند (تت عمل از تیرند) → نسبت بعدی لقمه ها
- 3) عمود (partitioning) → در مدار تیرند ... (تت مانع است)
- 4) ملاحظات ایمنی / انضباطی

انتخاب روش

- 1- از سطوح سطح plane surface (3)
- 2- در اکثر سطوح پرومیل بیشتر ممکن: (3)
- 3- سطوح استوانه ای (در نظر از سطح) (4)
- 4- گمانش است قطعاتی که این روش را داشته باشد اجزای (مخمر)

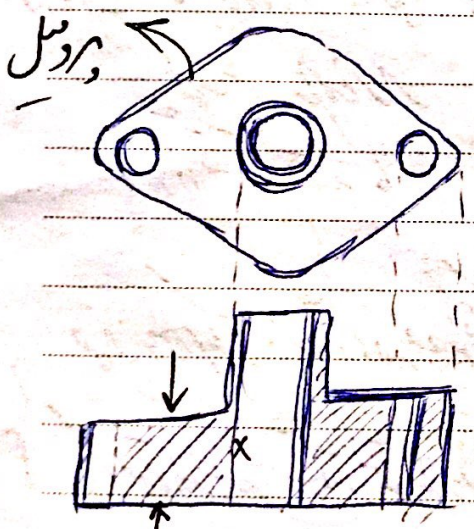

- 1) روش اول ترتیب دومی از سطوح سطح
- 1) سیستم 3-2-1
 - 2) سیستم 4-2-1
 - 3) استفاده از سطوح چند وجهی
- در اکثر سطوح دقیق


سازمانده سه سطح نسبت به هم

1- استفاده از این روش در سطوح از کربن



2- Nesting (نسبتی) / partial (نوعی)

در بعضی روش به اندازه کافی نیست یعنی از این روش نمی توانیم خارج از کار


استفاده کرد

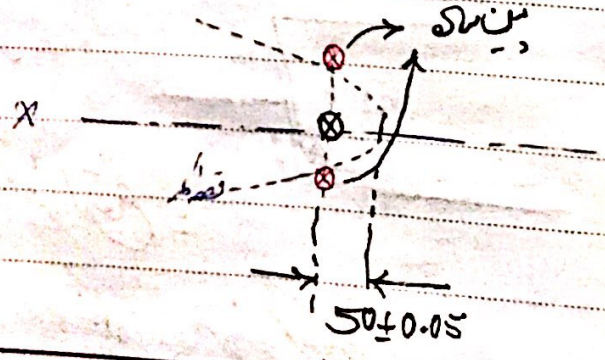

بافتن و درج کردن در دفتر است. استفاده کرده.

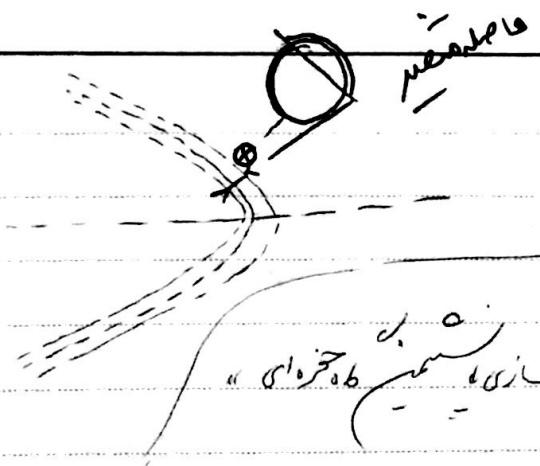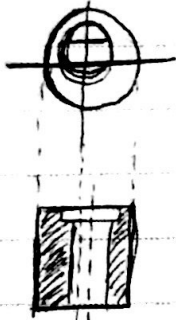


« Nesting : بستن سازی به شمشیر به جزای »

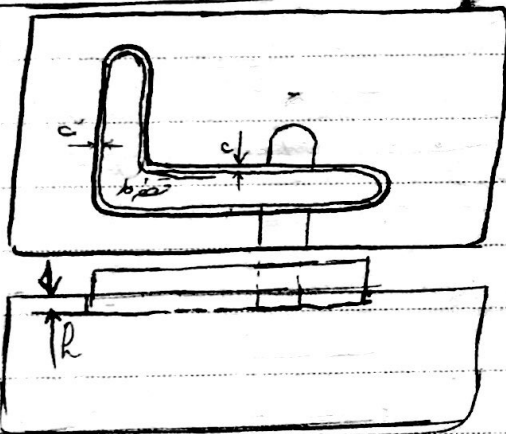

در این روش در وسط در نقطه کار را در یک صفحه خود ای می کنند.

(قطع یا Nest) + (لقی)
Nesting } + ارتفاع Nest
+ برادش قطع با

توجه: هر چه قطر یا قطر مقطع کمتر شود، باید از استیج بودن استفاده نمود.
اگر لقی از چندین بسته شود از نظر لقی ها هیچ مشکلی نیست اما کتر بسته شود.
ارتفاع Nest که اگر به یک شکل است باید از نمود (بر مبنای این تراز داشته باشد)
هر چه قطر یا قطر مقطع کمتر شود، باید از خوردن بر وجه کارها استفاده نمود.

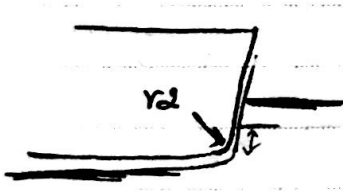


دری می شود که باقی چند مسئله از بار بسته باشد.
موم : برادش قطع با که از نظر لقی ها مشکلی نیست اما اگر در دو قطر ارتفاع :

مجموعه از روش توصیف داده به نظر آورده به نظر می آید.

کاربرد از ابزارهای فرز و تراش در شکل است که در نقطه اول بر روی زمین باشد.

96.12.19 Jig and fixture design

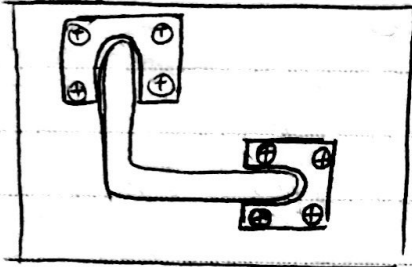

Partial Nesting


نمای سه بعدی در جهت افقی و عمودی

نقطه کار مثل نمونه، با سوراخ‌های درونی و بیرونی، و Spark و Wire cut بعضی مواقع (برای تراش)

Partial Nesting که در زیر قرار دارد، می‌تواند جهت‌های مختلفی داشته باشد و بعضی مواقع تحت IP.N است.

حالت کامل می‌تواند در برخی مواقع تحت تراش است.

- 3) انواع استوانه‌ای
- 1- استوانه‌های ساده (این معمولی است)
 - 2- این یک روشی
 - 3- موقعیت در لند کولاج

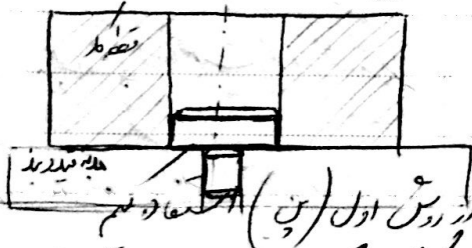

در انواع دارای دست، همان سطح خارج
 عمود بودن سطح سوراخ


سوراخ زاویه نداشته باشد. ← سوراخ‌های عمودی و افقی زاویه دارند.

دری لند کولاج جهت زاویه نمی‌آورد، برخی مواقع 0.02 تا 0.03 است و در برخی موارد بیشتر.


سوراخ 0.3 است در این است.

این یک درگاه 5 درجه ای دراز است و در آن قطعه ای را قرار می دهیم و بعد از آن باید آن را در آن

در آن درجه ای است پس آن قطعه که در آن است باید در آن درجه ای باشد که در آن است

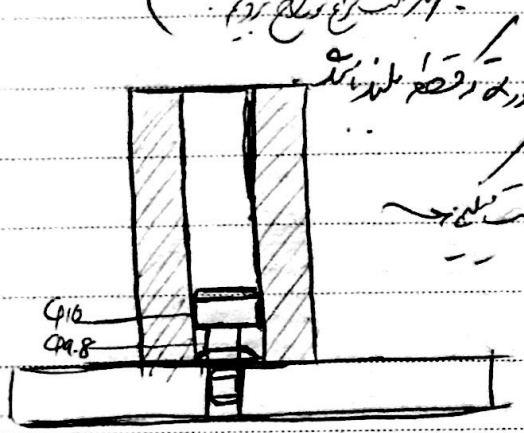


سیستم تقریباً هر وقت در آن قابل کار است. در صورتی که در آن درجه ای باشد.

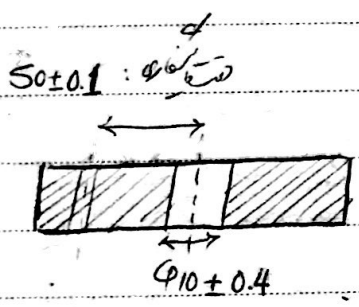

حالتی که در آن درجه ای است باید. در آن درجه ای است که در آن درجه ای است.

این یک درگاه 5 درجه ای است و در آن درجه ای است که در آن درجه ای است.

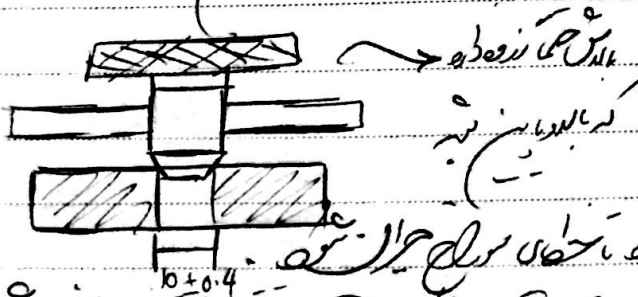

در آن درجه ای است که در آن درجه ای است. در آن درجه ای است که در آن درجه ای است.


در آن درجه ای است که در آن درجه ای است. در آن درجه ای است که در آن درجه ای است.

نمونه از مواد استناد در سوراخ تپ دار استناد از زنگ دره شمش آرسن است که در حقیقت یک سیستم حقیقت

دستی است. (حقیقت دستی مخروطی)

در حقیقت دستی از در سوراخ، در سوراخ است از در سوراخ استنادی که با قطع کامل حقیقت


نمونه است سوراخ

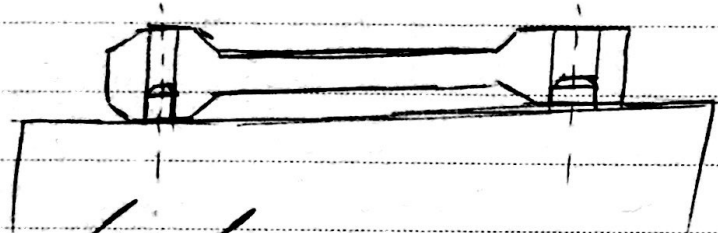

آوردن این نمونه زنگ که اگر خوردگی است

بسیار است و در این بافت با سوراخ در این نمونه جمع است که استناد که در این سوراخ تپ است

حالی که قطع است (از این نوع سوراخ) و دیگر سوراخ تپ

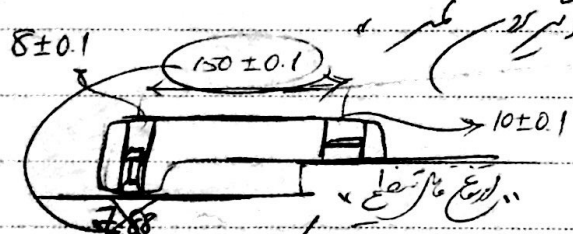

در صورت جمع سوراخ تپ سوراخ

در صورت داری حقیقت در سوراخ و هم دقت partitioning سوراخ است با جمع جمع

سوراخ استوانه ای خارجی ← ۱- سوراخ


۲- سوراخ ساده

۳- سوراخ مخروطی


۴- استناد از قطع استناد

که در این سوراخ

در سطوح خارجی دارای انت و درونی با سندان و اساز از سطح های استفاده کرد

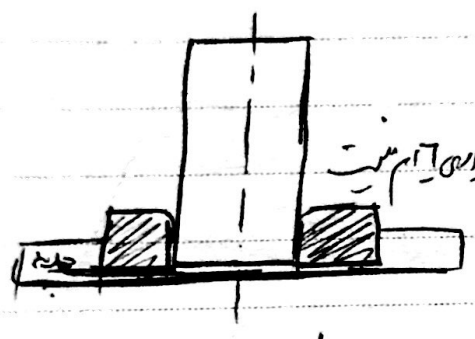


در صورت تمایل می توانیم در این زمینه خدمات ارائه دهیم
 در صورت تمایل می توانیم در این زمینه خدمات ارائه دهیم
 آراء و نظرات خود را در این زمینه اعلام کنید

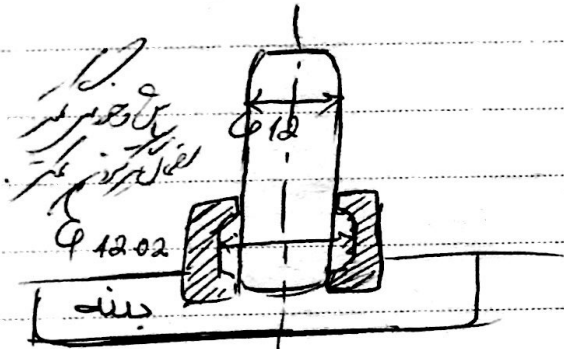

در صورت تمایل می توانیم در این زمینه خدمات ارائه دهیم
 آراء و نظرات خود را در این زمینه اعلام کنید


در صورت تمایل می توانیم در این زمینه خدمات ارائه دهیم

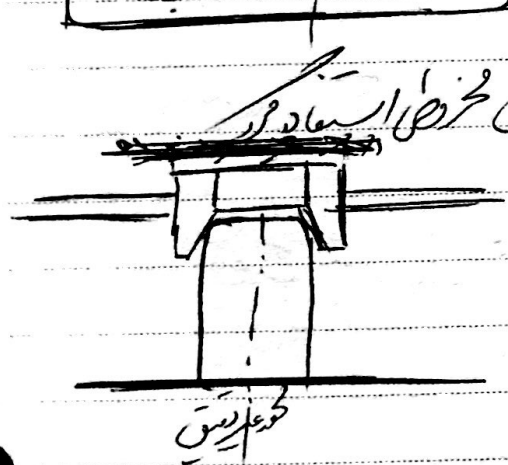

کودک است

در صورت تمایل می توانیم در این زمینه خدمات ارائه دهیم
 آراء و نظرات خود را در این زمینه اعلام کنید

در تمام موارد از روش های فوق العاده ای استفاده می شود
 در صورت تمایل می توانیم در این زمینه خدمات ارائه دهیم
 آراء و نظرات خود را در این زمینه اعلام کنید

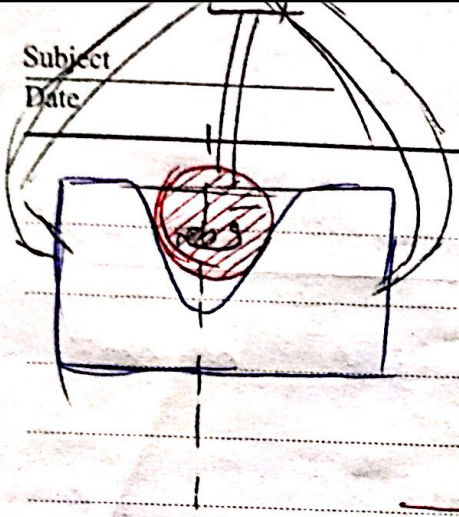


راغزین روش نمونگی آت شکل است

بسیار خطرناک است و گویا در مدار

* انتخاب سطح عیوبی:

1. سطوح تخت یا سطوح مایل که در اولت دارند. (این روشی که با هم می باشد)
2. سطوحی که عیوبی در آنها باشد از آنجا که تراکت به حاشیای آن نزدیک است ← میوه شدن می کند.
3. سطوحی که در آنجا که مستقیم بر آن داده شده باشد. در شکل زیر از نظر

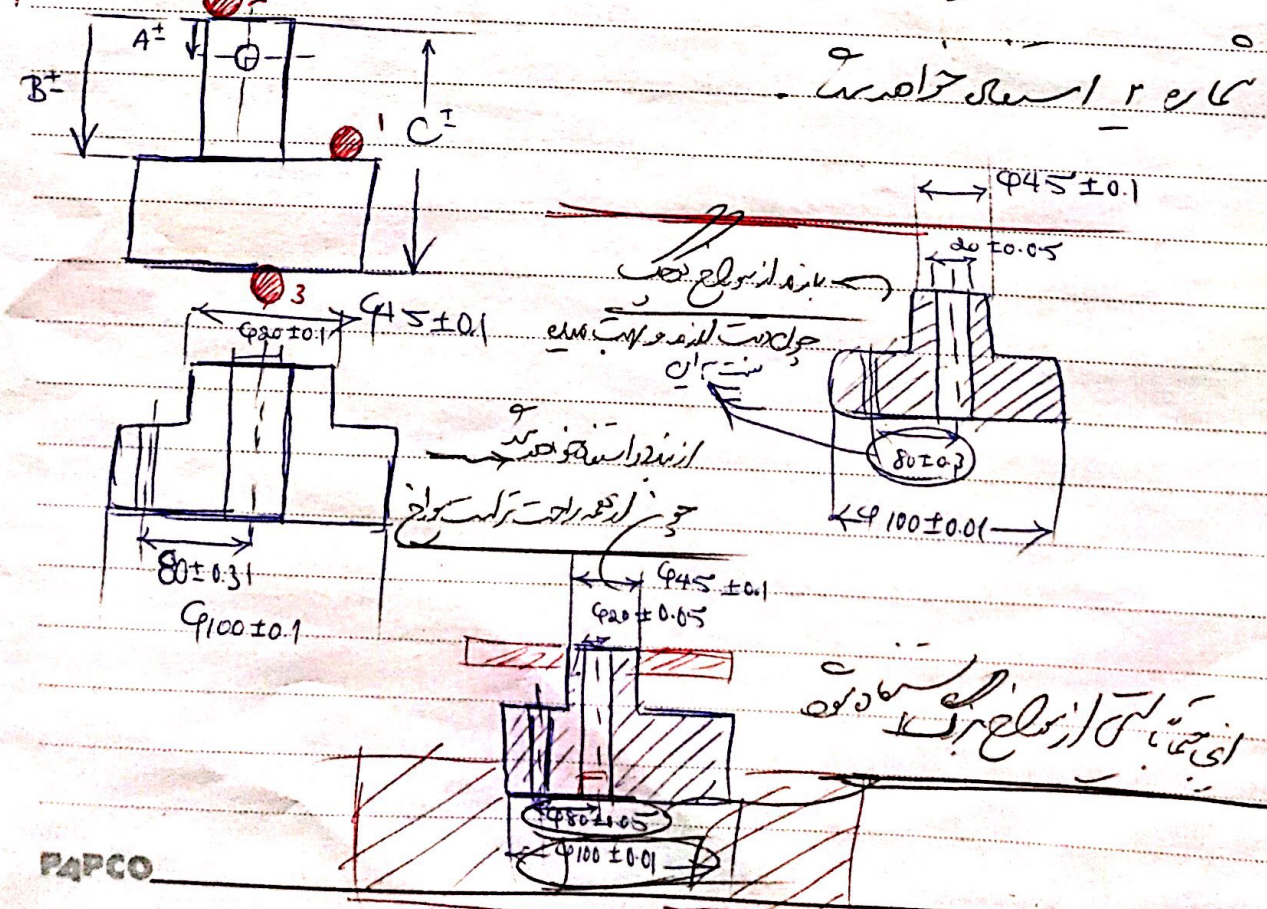

تکمیل این های الفادس در روش های مختلف تولید : با کار روی نمونه های مخصوص در صورتی که محصول روی نمونه باشد

As Cast ، As forged ، تمرین های در دسترس در این روش ها در جدول زیر آمده است

تفاوت بزرگ	تفاوت کوچک (mm)	تفاوت در روش
± 10	± 2	

تمرین های در دسترس در این روش ها

↓


تفاوت بزرگ	تفاوت کوچک	تفاوت در روش
± 0.08	AP	3- روش های مختلف ساخت
± 0.06	Zn	
± 0.13	Cu	

0.5-2.5" سطح خارجی


1-5" سطح داخلی

نقشه کشی می‌دهند * (در صورتی که قطعه هم در وقت خود کشی رسم می‌کند)



با تمام جزئیات لازم نسبت
 ← قطعه را قطع یا خنجر کردن (داره کمان) ← در صحنه ریزی
 (استفاده از زر)
 ← قطعه را نسبت فرضی می‌کند
 (خط بر برای اجزای زیرین قطعه)

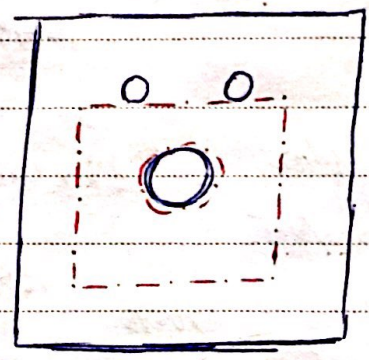



« محاسبه اندازه‌های می‌دهند » : تراش می‌دهند و در نهایت مشخص می‌کند در وقت خود

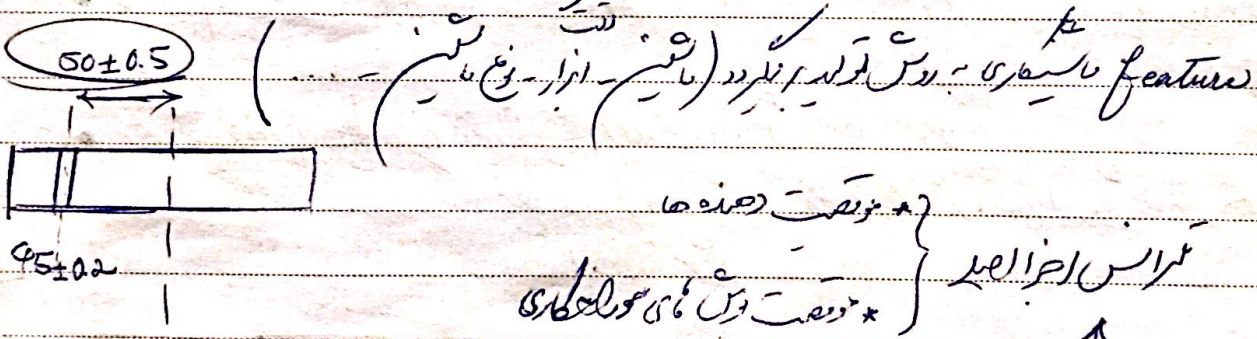

← در وقت اجرای عمل می‌دهند عمل باقی از قطعه کار است (روش تولید طراحی)

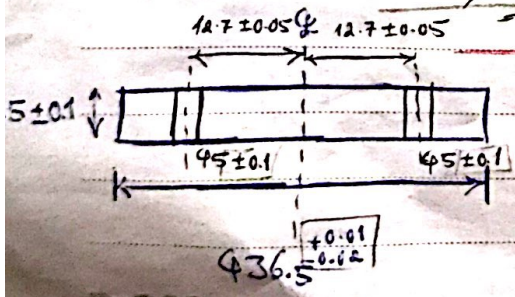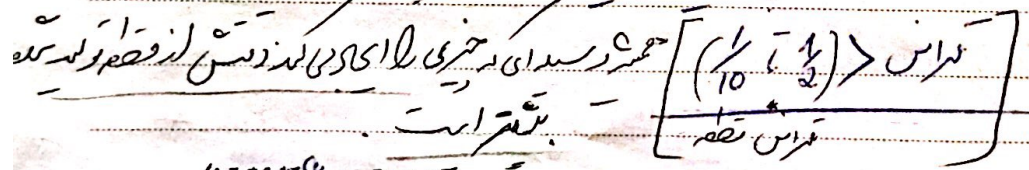

مثال : از سطح $\varnothing 36.5$ استفاده کنیم و از روی Nesting کامل
 مقبولی که تراشیدگی به
 در وقت تراش های اجزا است

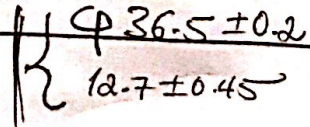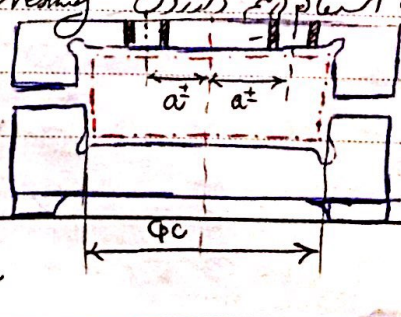


PAPCO
 12.7 ± 0.05 = تراش . nos. $\left\{ \begin{matrix} 12.65 \\ 12.75 \end{matrix} \right.$

$\left. \begin{aligned} \text{Max} &= 36.51 \\ \text{min} &= 36.48 \end{aligned} \right\}$

$\left. \begin{aligned} \text{وزن لقی} &= 0.02 \\ \text{وزن لایه} &= 0.02 \end{aligned} \right\}$

$\phi_c = 36.53$

$\text{Max لقی} = \text{Max } \phi_c - \text{Min } \phi = 36.55 - 36.48 = 0.07 \text{ mm}$

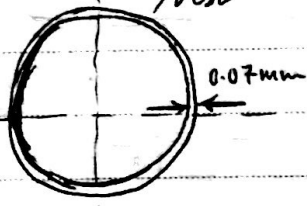

$\frac{0.07}{2} = 0.035 \text{ mm}$

$\left. \begin{aligned} a - 0.035 &> 12.65 \\ a + 0.035 &< 12.75 \end{aligned} \right\}$

$12.685 < a < 12.715$

$a = 12.7 \pm 0.015$

$\frac{0.005}{2} = 0.0025$


$\rightarrow a = 12.7 \pm 0.01$

- برای لایه‌های مختلف جنس باید در نظر گرفته شود (یعنی انواع مختلف از جنس‌های مختلف را با هم نباید در نظر گرفت).
- در حین فرآیند قطع از سطح فلزی آلودگی‌ها در نظر گرفته شود و باید با دستکش کار کرد.

طراحی اجزای موقت دهانه

قابلیت برآورد مساحت سطح برآورد به 1000 بر حسب مقدار سطح به 0.001 بر حسب مساحت سطح

* صادر طراحی: سایش

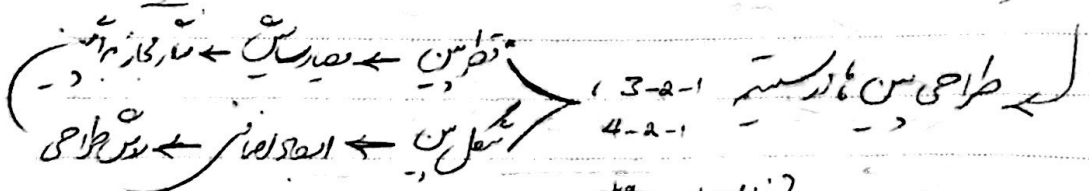

$\left. \begin{aligned} 0.01 \text{ mm} \\ 0.05 \text{ mm} \\ 0.02 \text{ mm} \end{aligned} \right\}$

مثال

3.2.1 : 2kg وزن
 فولاد از بی نهایت سرد

می باشد قطعه مسنگی که در آن سوراخ است
 در کتری موقوع برای جوشیدن با دمای 100 درجه سانتیگراد

نیروی وارد در هر ثانیه = $\frac{2}{3} \text{ kg}$

$0.015 \frac{\text{kg}}{\text{min}} = \frac{2}{3} \frac{\text{kg}}{\text{min}} \Rightarrow d = 7.5 \text{ mm} \approx 8 \text{ mm}$

چرخ معیار هم در این است که از نیروی سرد و گرم استفاده است چرخ در حجم است که نیروی سرد و گرم



و هم بدنه معیار تسلیم است برای (نیروی سرد و گرم) می باشد که در حجم معیار

است که در این است و این که برای است که در این است و این که در این است

طراحی اجزای ماشین

درای سرکوت

« بین سیستم های 3-2-1 و 4-2-1 »

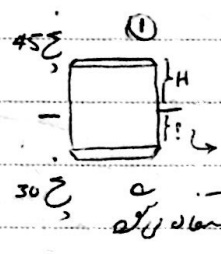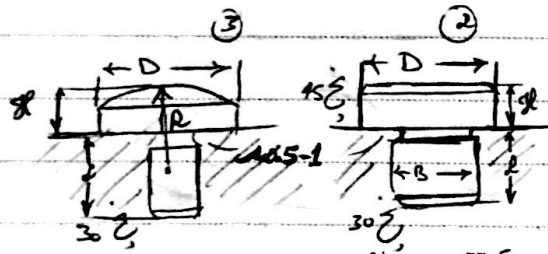

نقص تقریباً D

سروخ

عمود ازین نوع به اندازه است استاده از کوه

$H = \frac{1}{3} D$ یا D

$R = \frac{3}{2} D$

$B = \frac{3}{4} D$

$L = \frac{3}{4} D$

$H = \begin{cases} \frac{3}{4} D & \text{(معمولاً 5)} \\ \frac{1}{2} D & \text{(معمولاً 25)} \end{cases}$

$B = \frac{3}{4} (D - 3) \text{ mm}$

$L = \frac{1}{2} (D + H)$



معمولاً 30 در مقیاس از 1 در 60-70 / الزام 2 استاده از کوه

در صورت نزدیک بودن با تقسیم از بزرگ بالای استاده از کوه

در صورت دور بودن تقسیم با تقسیم از کوه


a) محلی b) قندی

بین اجزای قابل تنظیم (در سیستم 4-2-1):

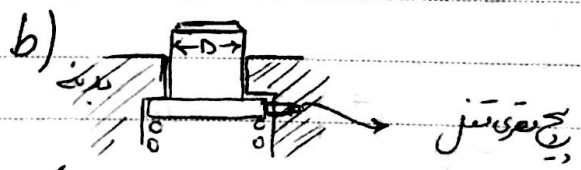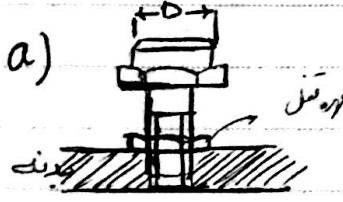


جابجایی کردن یا تغییر زاویه از آن در کار طراحی که سرعت بیشتر خوردند است استاده از کوه

c) برای سوراخ غیر قابل دسترسی

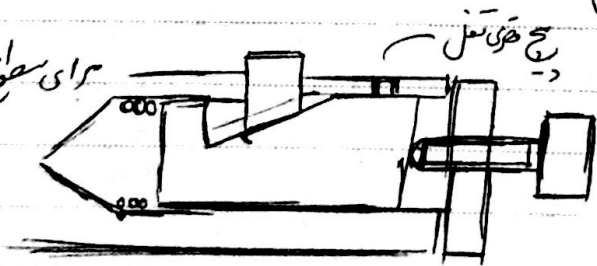

با استفاده از این نوع که کمترین وزن و بیشترین طول

طراحی بن های وقت بندی از دروازه

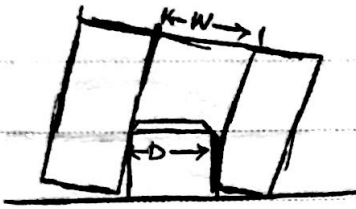

طراحی ترانسینگ ← قطر D می باشد
طراحی: طول و حدینه سربین

Jamming

لغز و لغز در بن ها است. در صورت رخ لغزش، قطعه سربین می لغزد و از بن جدا می شود و در بن لغز می کند.


- گسیختگی
- 1- طول بن
 - 2- حدینه سربین (بن)
 - 3- $C = (W - D)$
 - 4- عامل ایمنی (دقت ایوان)
- طراحی برای سربین از بن جدا می شود و در بن لغز می کند. و در صورت سربین

1) محدودیت طول

$$L_1 = \sqrt{2D \cdot C} \quad L_2 = 0.05D$$

2) $L_2 = \mu W$

3) $\mu =$ ضریب اصطکاک سربین و بن $= 0.2$

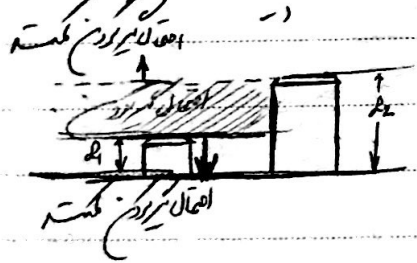

معمولاً از طول بنی زیر این کمتر استفاده می شود و سربین در دروازه که از درون استفاده کنیم.


- 1) بین سربین استوانه ای
 - 2) سربین مخروطی
 - 3) سربین استوانه ای مخروطی
 - 4) سربین گوی
 - 5) (مهمتر وقت بندی از دروازه) → بن های دایره ای مخروطی
- 2) استفاده از بن های سربین

$$L_1 = 0.02D$$

$$d_2 = 0.12D$$


$$L_3 = 1.7\sqrt{D}$$

$$d = 0.95D$$

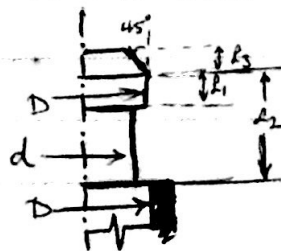

1) بین سربین استوانه ای



② استناد از این استوانه ای مخروطی

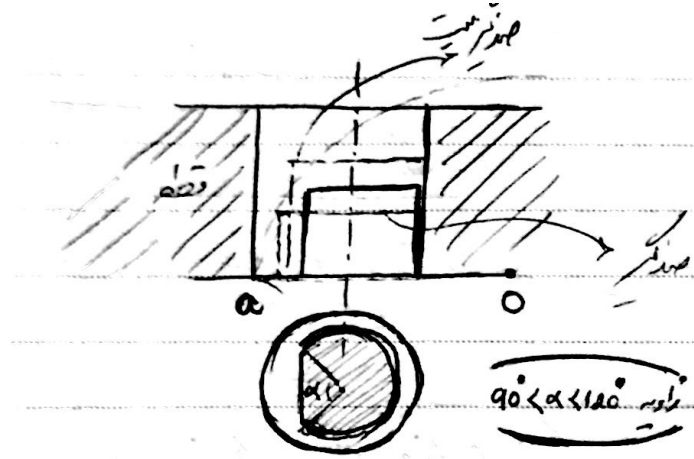


برای مدبر بودیم با بی نهایت از نوع و رخ بی
زیر دایره رسم شده است.

از پیش تر باید در سری کم شده در صورتی که سه تن
نقطه رفت خود را از دست می دهد.

③ این نمای مختبر استوانه مدور که در واقع هستند

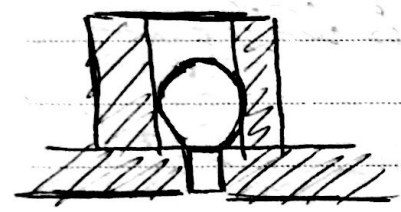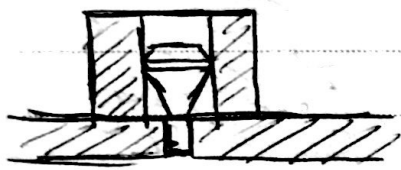

« مختبر استوانه ای مدور »

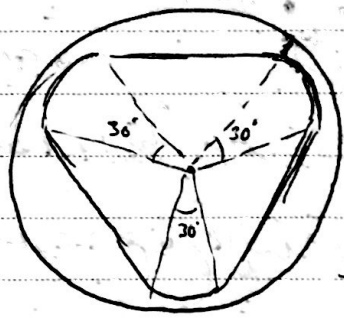


④ این سه گوش

کجاست → ارتفاع = 20 / 2 = 10
نقطه نصف


→ تقریباً از بی نهایت

$$C = \frac{C'}{2} + \frac{\sqrt{2} + C}{2} = 1.207 C$$


راه حل ① از تقاطع اینها نسبت به این است ولی راجع به این 2 وجهی نیز به مراتب در جهت استناد می کند.

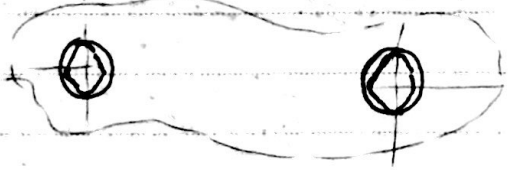

⑤ این نمای را با خود بخوانیم.

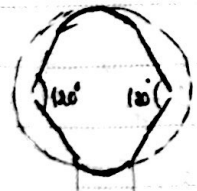

150

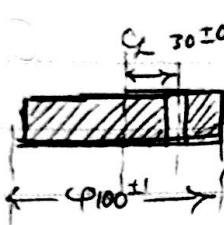


حجم مرکز کننده ها
درای در سطح باشد مثل در مورد از روش های مثل می توان استناد کرد

حالی که در دست سطوح باین هستند و مقاومت کافی داشته باشند تا این لازم داریم

97. 2. 8

لذا هم مرکز کننده ها (Centralizer)

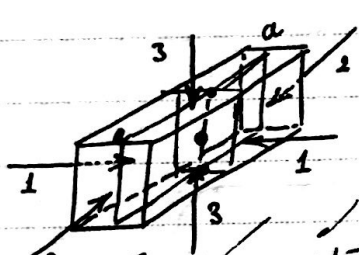

1- هم مرکز کننده یکنانه در دوری یک

2- هم مرکز کننده که در مرکز سطح بدنه است


از نقطه 1-1 در نظر بگیریم هم مرکز کننده ها را خواهیم داشت

3- در هر حال اگر 1 و 2 هم فاصله کند قطرها در اختیار ماست

و اگر 3-3 را هم در نظر بگیریم قطرها هم مرکز هم خواهند شد

کافی است از این روش برای هم مرکز کردن هم حرکت مکنه حتی در دورترین نقطه قرار داده

② محورهای زاویه دار (شکل ۷) ماکه ترسین و بیخ

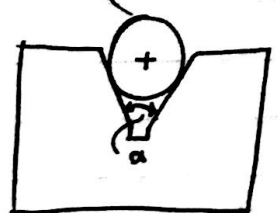

① لذیظا طاری: کارل: حرکت خودی تمام ها


③ محورهای کانتری: متری: متری: بارنده

محورهای لا شکل برای وضعیت هر سطح استوانه ای خارجی کاربرد دارند

مثل بود و مستلزم محورهای لا شکل هم مرکز کننده یکنانه هستند یعنی محورهای لا شکل



زاویه α رابطه بین $30-180^\circ$ در نظر گرفت. وقتی 30° باشد نیروهای کمتری می کشد و وقتی 90° باشد نیروهای بیشتری می کشد. در واقع زاویه α را می توان در این محدوده تغییر داد. در این صورت زاویه 90° است.

به تمام مامرز کشنده به دو جهت بین این دو نقطه قطبهای داریم به این شکل:

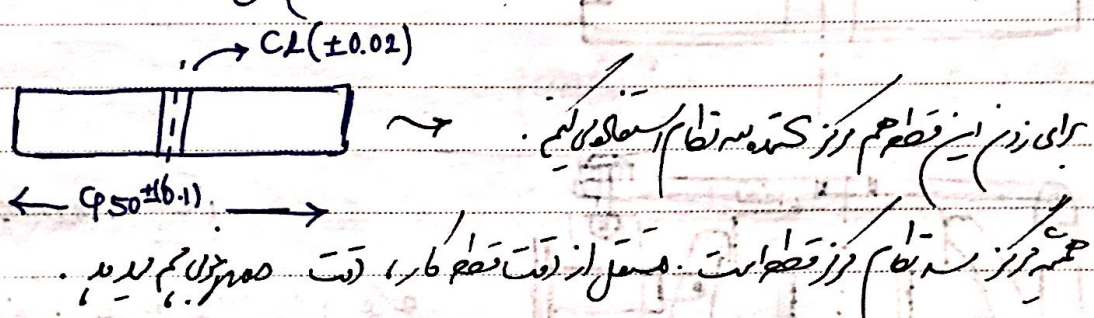


حسن نظام این است که کمترین نیرو هم مختل این مامرز کشنده


سوراخ = داخلی
مثل نظام = خارجی

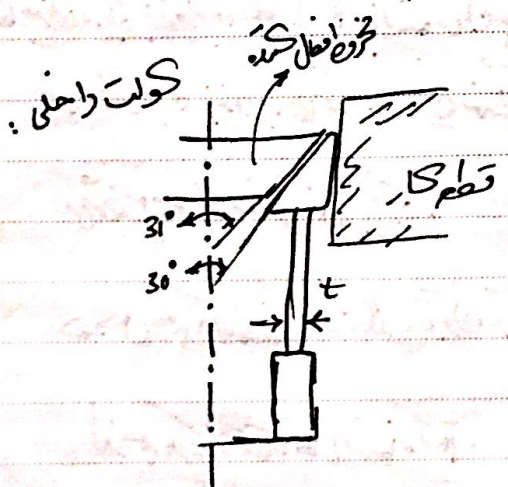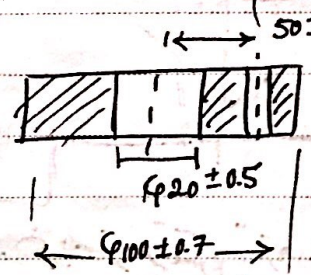


چون مامرز کشنده با زاویه 30° در نظر گرفت. در واقع زاویه α را می توان در این محدوده تغییر داد. در این صورت زاویه 90° است.

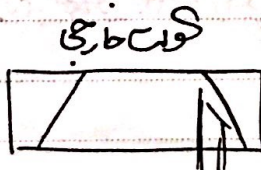

راه تریز مامرز کشنده اینجاست.

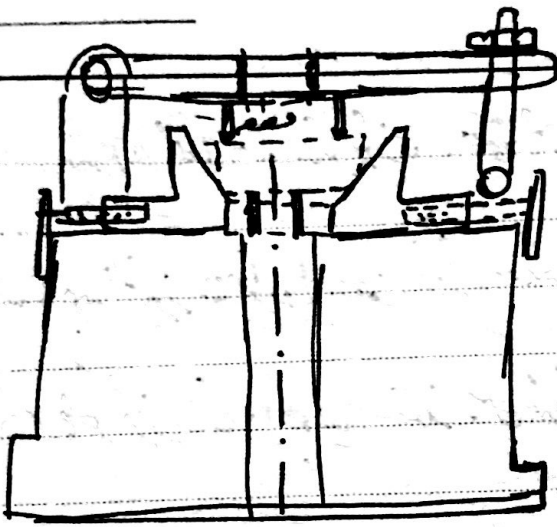

نقطه ضعف: ① لزوم که قطرها، دقیق باشند،
 عن هم باشند ② سهولت اصطکاک کم با لایه نازک
 گذر خط از بند. (سهولت اصطکاک همان)

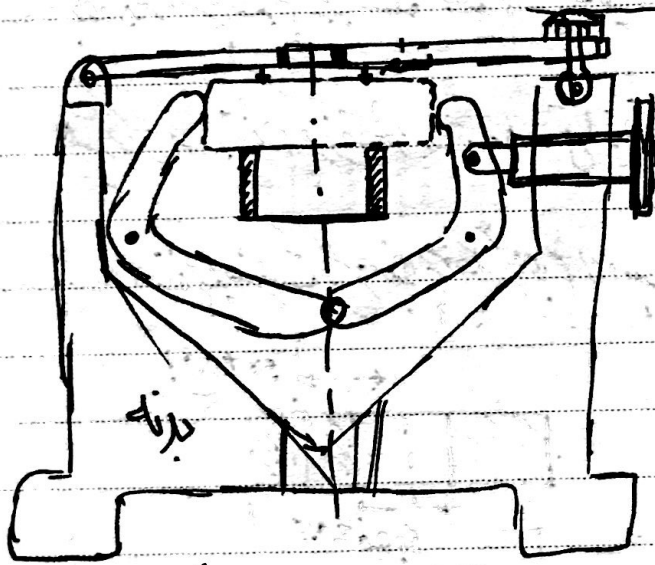

در بنوع خود: دشمنی

در بنوع نینک عن هم هستند در نقطه اصطکاک
 نسبت به هم من لا شدن. حالت کار کردن
 راننده باشند. خاصیت این مکانیزم چه؟

(مکانیزمی که هم از زوایای ...) با نسبت به هم

در روغنک با هم از زوایای هم می شود. این نسبت به خودی قدری کردن تر و لغزش بیشتر. روغنک با هم

می کنند نسبت به لغزش بیشتر.

در کل هم اگر کمتری ها که هر کول ترن یعنی از ۱۲ روغن ملی نتوانند استفاده کنند و باقی

لزم هم در کار استفاده نمی.

تقوین / بازو بسته کردن محدودند

✓ ① بستن قطعه کار به محدودند : (loading)


② ناشناسی

✓ ③ باز کردن قطعه کار (unloading)

① - حتی الامکان مدار خط بستن جدا شده قرار بدین full-proof یعنی هر قطعه بخود استیج دارند

اصن دارند. (جای که قطعه کار نداشته باشد عینت پیدا میکند) همه همه از دستشان بودن

قطعه است و خود را جدا شده به . مثلا در قطعه بود در بدنه محدودند از این استاده کرد .

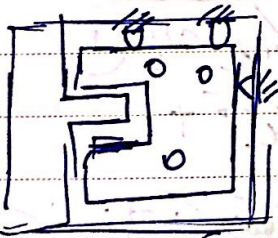


نکته قابل توجه اینست که قیمت های زیادی را ندارد

در صورتی که دارند شوند یعنی لوله در حال نماند

③ در باز کردن : یعنی unloading است به معنی باز کردن . loading . اما قطعه ترسیم شده ...

دلیل برداشتن نیست بلکه اگر ماده در سطح کاری در هم قرار است یعنی همه آنها جدا کرده

③ ابعاد قطعه کار - مدار است جدا شده است

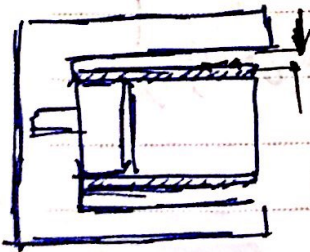

① در رابطه با ... لب برکتی (در حالتی که ممکن است از کونج آورد)

قطعه کار در دسترس است



(2) در داشتن عمل دارد ←
 (1) آن که موقعی در آن بزرگ
 (2) داشتن جابجایی
 (3) سنجش و در آن قطع
 ماشینها را دقیق

(ejector)

← در این صورت به از در آن استفاده کنیم. تا وقتی به صورت تمام نماید از در آن استفاده می‌شود
 می‌تواند در آن بزرگ می‌کنیم هم که در آن می‌کنیم

در آن ها (Ejectors) در طراحی میزان تا در نتیجه آن‌ها است


- 1) میزان نیروی کافی داشته باشد
- 2) در آن‌ها در آن وارز کردن می‌تواند توسط

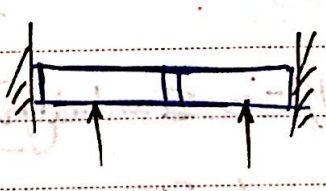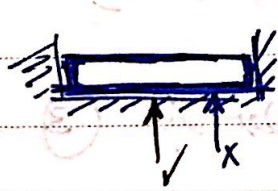

در آن با در آن نقل قطع


{ در آن‌ها است }
 { در آن‌ها در آن }
 { در آن‌ها در آن }

دیوان ها

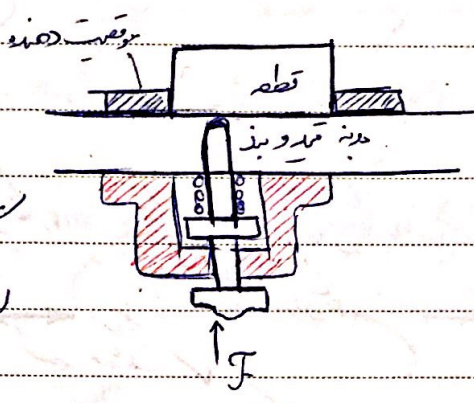

رای قطعات کوچک می توان از دست انداز
 از قطعه های بزرگتر است تا جایی که از قطعه اصلی
 است تا جایی که با اجزای دیگر

بطایر:

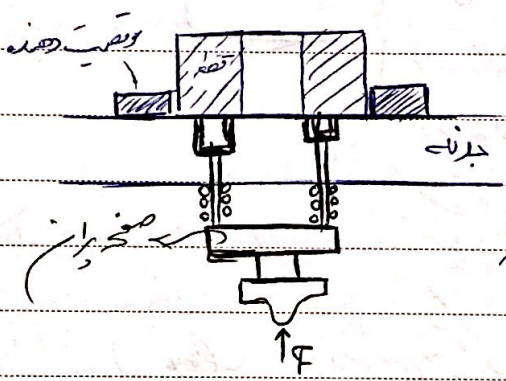


نمای مخزن روغن (مخزن روغن)

در سیستم مخزن روغن میزنند برای این داریم ولی
 عملگر را می بینیم و می بینیم در آنجا میزنند روغن
 بیشتر احتیاج نیست

در حالت ایجاد استفاده از مخزن روغن داریم (1) در مثل قطعه در دسترس نیست (2) قطعات بزرگ هستند

سختی تر است در روغن و قطعات بزرگتر روغن میزنند و بزرگتر هستند

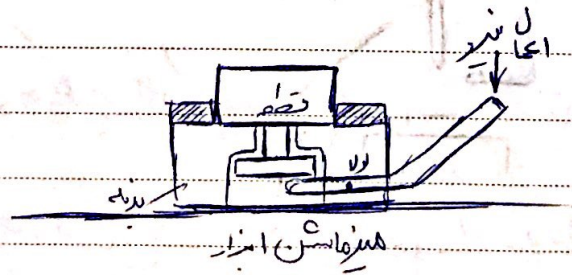

دیوان های اجزای { بطایر } { جینطایر }


اجزای جینطایر: سیستم مخزن روغن داریم از روغن مخزن برای اجزای دیگر استفاده می کنند

حکایت استفاده از سیستم های اجزای (1) استفاده از سیستم های اجزای (2) اعمال نیرو از طریق روغن میزنند

همانطور که در شکل واضح است، برای مقدماتی در مکان ترمی کند. بنابراین باستی در مواقع اتمام

از آن ها استفاده کرد

شکل براده: در مقدماتی باستانی این شکل را در نظر می گیریم. باستانی را بدین صورت شکل می دهیم


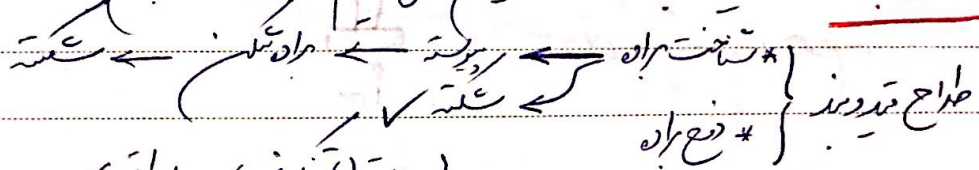


استفاده از سوراخ در
استفاده از سوراخ در
استفاده از سوراخ در

ساده ترین راه، ابزاروری است. به خصوص برای تقفات بزرگ که حجم براده برداری زیاد است.

در طراحی این مقدماتی نباید از 45° استفاده نمودی حتی یک سطح برای تغییر کردن وجود داشته باشد.

اهم ترین ملاحظات برای مقدماتی در مواقع درستی است. چرا که این مقدماتی در مواقع درستی است.

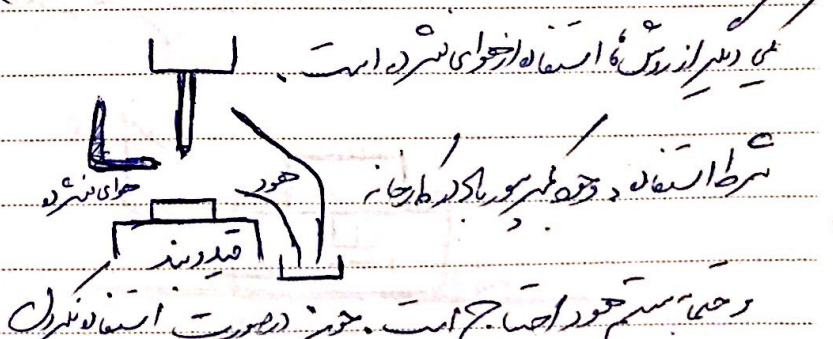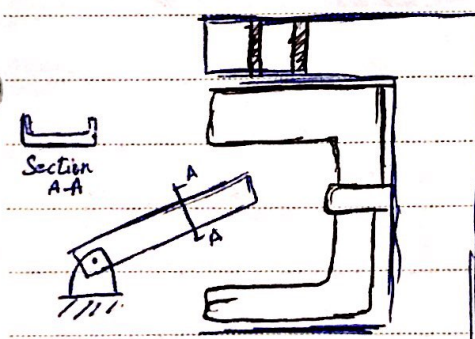

در حین سوراخ کردن خود احتیاج است. چون در صورت استفاده نادرست
هم به پرسنل و هم به ماشین ابزار صدمه خواهد زد.

خطا در اجزای انعطاف - خردم خردم هرگز در درش خط میزنه می توان از جنس های پلاستیک هم استفاده کرد

① * طراحی با دسترس: در طراحی اجزای استناد از نرم افزار خودی طراحی طراحی می کنه.
 { تعداد جوش }
 جنس

کتاب طراحی اجزای
مدرول های مرفوع
جدول اول سازبند

② استناد به جداول

← در جدول Machinery handbook نرم افزار کسب عمل میزنه از ج را ابر می کنه
در کتاب طراحی اجزای باره می توانه مرفوع ج رسد.
مثل از طراحی ج با بی جنس مناسب انتخاب میزنه.

در مضافات با سطح آرز استناد از جدول ج استناد خواهد کرد.

← در کتاب طراحی اجزای این رابطه برای استناد به دسترس است:

نارینه مارچ جوش

$$T = \frac{DP}{2} \left(\frac{\pi + \pi \mu D \sec \frac{\alpha}{2}}{\pi D - \mu P \sec \frac{\alpha}{2}} \right)$$

که رابطه بالا سخته است و از جوشی استناد در این استفاده می کنه
تندیس جوش
 در جوش با زاویه







(اندازه گیری) • زاویه مارچ دوام این جوش خاصیت جوشی توان از جدول استناد به دسترس استفاده می کنه.

- $T = 0.2 DP$ → $\mu = 0.15$ → نارینه مارچ جوشی
- $T = 0.164 DP$ → $\mu = 0.12$ → نارینه مارچ جوشی
- $T = 0.139 DP$ → $\mu = 0.1$ → نارینه مارچ جوشی

در بند ۱۱ و ۱۲

۱۱. تیرهای یک طرفه

مدل ریاضی (معادلات صحیح) در بند ۱۱ و ۱۲

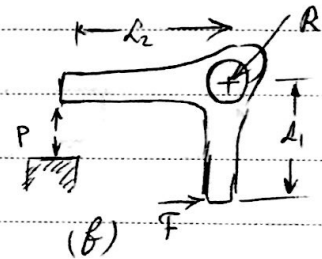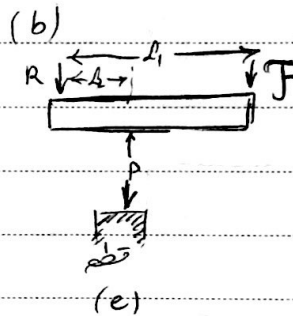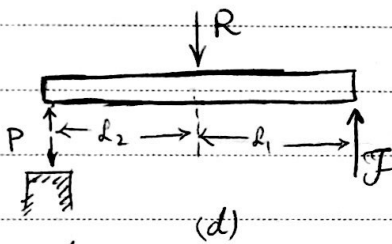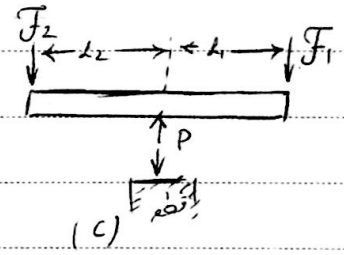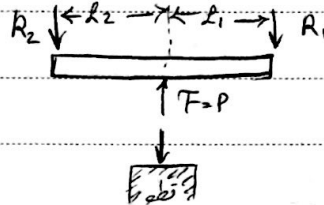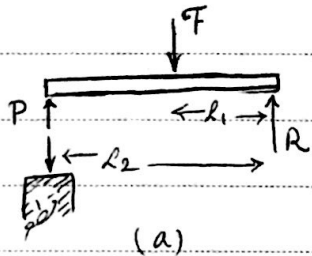

نیروی تکیه‌گاه P
 R1, R2: عین اعمال تکیه‌گاه
 F: نیروی اعمال (بار)

(a): $\frac{P}{F} = \frac{l_1}{l_2}$

$M_{max} = R l_1 = P(l_2 - l_1) = F \frac{l_1(l_2 - l_1)}{l_2}$

نیروی تکیه‌گاه
 $\sigma_{max} = \frac{M_{max} \cdot c}{I} = \frac{M_{max}}{I/c}, I/c = \frac{bh^3}{12} \cdot \frac{h}{2} = \frac{bh^3}{24}$

(b): $\frac{P}{F} = 1, M_{max} = \frac{F l_1 l_2}{l_1 + l_2}$

(c): $\frac{P}{F_1 + F_2} = 1, M_{max} = \frac{P l_1 l_2}{l_1 + l_2} = F_1 l_1 = \frac{bh^2}{6} F_2 l_2$

(d): $\frac{P}{F} = \frac{l_1}{l_2}, M_{max} = F l_1 = P l_2$

(e): $\frac{P}{F} = \frac{l_1}{l_2}, M_{max} = F(l_1 - l_2) = \frac{P(l_1 - l_2) l_2}{l_1}$

(f): $\frac{P}{F} = \frac{l_1}{l_2}, M_{max} = F l_1 = P l_2$




 

در تمام موارد، تکیه‌گاه‌ها باید در یک طرف باشند. اگر تکیه‌گاه‌ها در دو طرف باشند، تیر یک طرفه نیست.

DAPCO



و اگر تکیه‌گاه‌ها در دو طرف باشند

از لحاظ کاربردی، 1) روند سازگار، 2) روند بی (3) روند شماره (4) روند بی طرف


5) روند لولایی

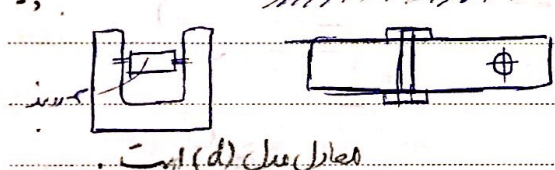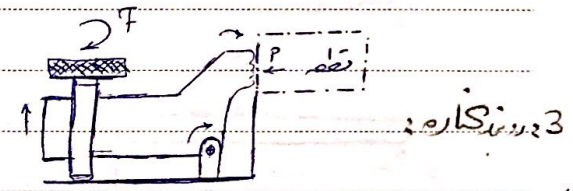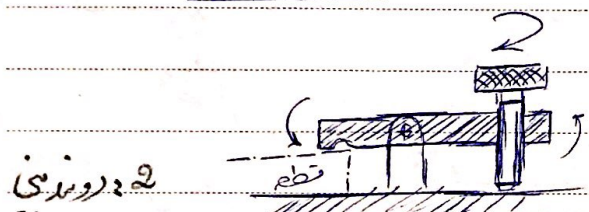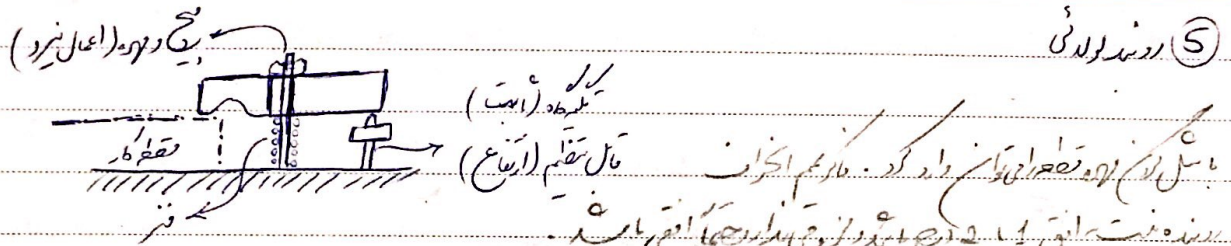

که برای انجام عملیات روی سطح مقطع استفاده می شود و همچنین می تواند برای...

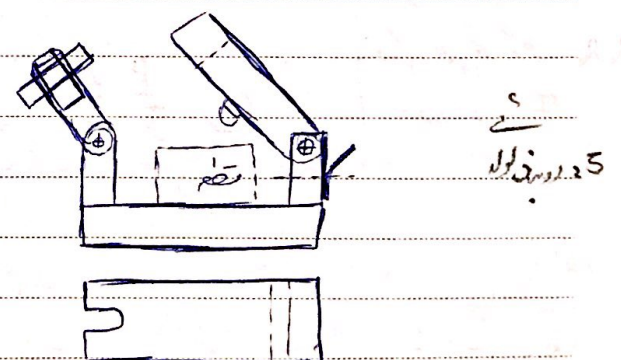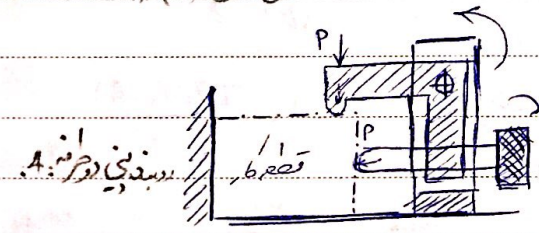

* در روند اول بهترین مصرف را دارند
* در حالیکه در این مورد از گتده ها استفاده می کنند از روند

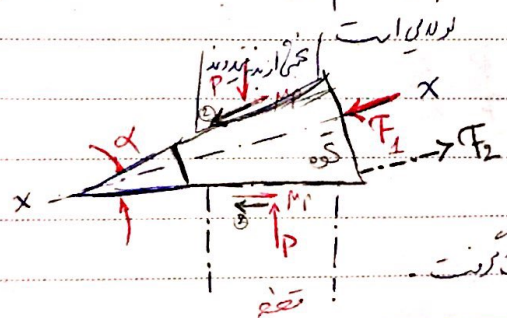

اجرا می کنند
3- گودا: مفید است که باید سطح میب در است
هر چند اصطکاک مابین رولر و تسمه در است و این موضوع مسأله است

$$\sum F_x = 0 \Rightarrow F_1 = 2P(\sin \frac{\alpha}{2} + \mu \cos \frac{\alpha}{2})$$

نوع x با این و 1/2

$$2P(-\sin \frac{\alpha}{2} + \mu \cos \frac{\alpha}{2}) = F_2 = -2P \sin \frac{\alpha}{2} + 2P \mu \cos \frac{\alpha}{2}$$


نیروی لازم برای برآوردن و در روند بی P را ملاحظه
رطوبت بار را در نظر بگیرید

برای برداشت ادرن شرایط محدودی خود فعلی : $-\sin \frac{\alpha}{2} + \mu \cos \frac{\alpha}{2} = 0 \rightarrow \mu = \tan \frac{\alpha}{2}$

اگر $\mu > 0.2$ باشد شرایط خود فعلی را داریم که مصالح $\mu > \tan \frac{\alpha}{2}$ می باشد.

اگر خود فعلی نباشد یعنی بر وضعیت یک اهرم از نیروی درین جهت اولی که در شرایط خود فعلی در شرایط خود فعلی (نورالکوت بند)

حس قطع طر	درجات بزرگ (دینامی)	درجات بزرگ (استاتی)
فولاد کت بند	0.19-0.2	0.19-0.2
فولاد حوض آرش	0.2	0.17-0.2
محدک	0.17-0.19	0.15-0.17
ایستای AI	0.18-0.2	0.17-0.18
بلاستیک سخت	0.18-0.15	0.16-0.12

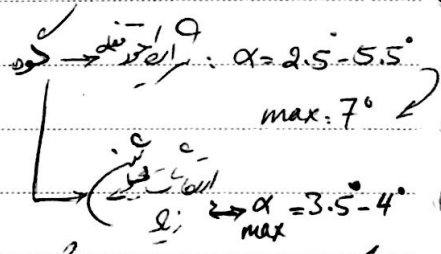

حالتی که در این جدول غیر از این که در جدول اول آمده است که در خصوص خود فعلی که آمده است.

0.03-0.06
 0.1-0.15

مثال : کوه 7° روی مقطع
 جهت نیروها و شرایط خود فعلی که می کند؟
 $\mu_{بد} = 0.15$
 $\mu_5 = 0.18$

$F_1 = 2P(\sin 2.5 + 0.15 \cos 2.5) = 0.422P$
 $F_2 = 2P(-\sin 3.5 + 0.18 \cos 3.5) = 0.237P$
 شرایط خود فعلی : $\tan \frac{\alpha}{2} = \tan 3.5 = 0.06$


$\frac{P}{F} = 2.4$

که خود فعلی است. $0.015 > 0.06$ ✓

اینجا در کوه های بلند که در 5° است. اینها برای $\mu = \tan \frac{\alpha}{2}$ هم شرایط خود فعلی است.
 اینها برای آنکه در کوه های بلند که در 5° است.

Subject طرح مهندسی

Date 97-2-29

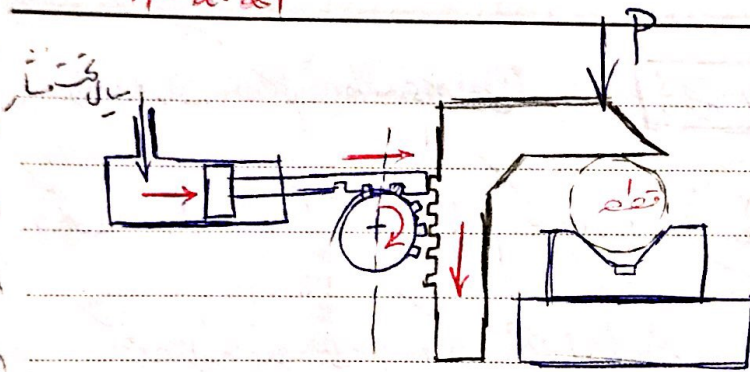


6- سیستم تغه و سیارک

میواند ایندنا سیارک 100 دایره باشد

(4) بارهاک با 2

* بارهاک با دو فنل اصتاری ✓

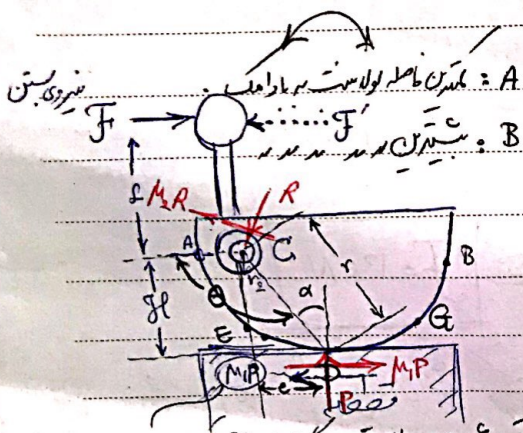

* * * * *
 خارج از مرکز
 * * * * *
 * * * * *

وقتی دسته وصلات افقی قرار در نقطه A بود، نقطه است
 برای بستن دسته را بالا می آوریم. و با دورانی دستگیره از حالت افقی به عمودی حالت درگیری بر وجه می آید.
 * * * * *
 * * * * *

حین بارهاک جسم از فولاد سخت شده است. در جدول جملات از دسته هنرات اصطکاک قابل رویت

$$\sum M_c = 0 \Rightarrow F \cdot L = \mu_2 R r_2 + P e + \mu_1 P * L \quad \text{است (های بود)}$$

$$R = 1.03 P \quad \text{و} \quad R = P \Rightarrow \frac{P}{F} = \frac{L}{e + \mu_1 L + 1.03 \mu_2 r_2}$$

$$\sum M_c = 0 \rightarrow P e - \mu_1 P H - \mu_2 R r_2 = - F \cdot L$$

$$\frac{F'}{P} = \frac{\mu_1 H + 1.03 \mu_2 r_2 - e}{L}$$

$$F' > 0 \Rightarrow -e + \mu_1 H + \mu_2 r_2 = 0 \quad \frac{\mu_1 H + \mu_2 r_2}{e} = 1 \rightarrow \frac{\mu_1 H + \mu_2 r_2}{e} = S \cdot F$$

$$1.5 < S \cdot F < 2$$

معادله بارهاک را بر حسب این تقسیم صورتی طراحی می کنند در زیری

PAPCO

این مجموعه در زیر زاویه از 0 تا 90 درجه در حجم چون ممکن است خورده شود. (مقدار E-G بین 30 تا 45 درجه)

مثال

فرض کنید ما در یک ابعاد زیر طراحی شده است:

$L = 125\text{mm}$ $r_2 = 6\text{mm}$ $fl = 21\text{mm}$ $e = 2\text{mm}$

$\mu_1 = 0.18$ $\mu_2 = 0.05$ *نسبت ضریب اصطکاک*


و شرایط خود فصل بر روی $F = ?$ $P = 267\text{kg} = 2670\text{N}$ *نیروی لازم بر روی*

$$\frac{2670}{F} = \frac{125}{21 + (0.18) \times 21 + (1.03 \times 0.05 \times 6)} \Rightarrow F = 130\text{N}$$

نسبت $\frac{P}{F} \approx 20$ *در این جا باید بدانیم که این نسبت نشان می‌دهد که برای هر نیروی بار ما به 20 نیروی اصطکاک نیاز داریم.*

پس ما باید به جایی برسیم که در آنجا اصطکاک (یا ضریب اصطکاک) زیادتر شود.

نیروی اصطکاک خود فصل یعنی: $S.F = \frac{(0.18 \times 21) + (0.05 \times 6)}{2} = 2.04$

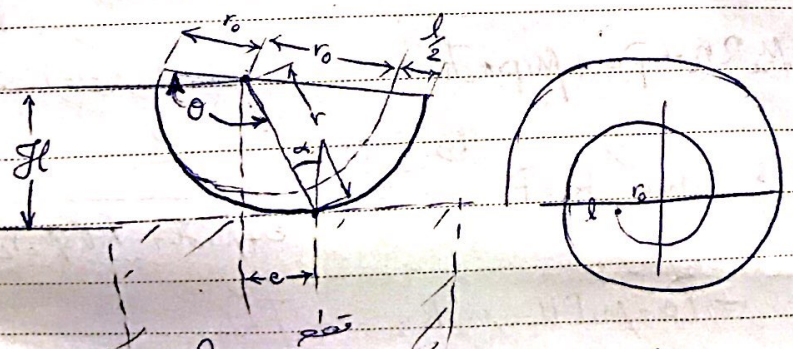


* یادداشت: با هر فصل یکی

\Rightarrow *در یک ربع از میل* $dr = \frac{l}{2\pi} \theta$ *در هر 0* $r = r_0 + dr$
 $\tan \alpha = \frac{l}{2\pi r} \theta$ $r = r_0 + \frac{l}{2\pi} \theta$


$e = r \sin \alpha$
 $fl = r \cos \alpha$

رابطه فرکانس بالا را در نظر بگیرید. در این رابطه یک ترسبات شده است. مثلاً e را می‌توانید

از این جا به بعد بر روی این مباحث هستند

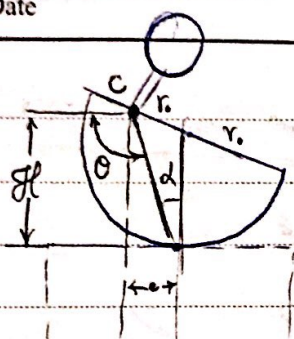



بادامک خارج از مرکز که میزنند و دایره دارد.

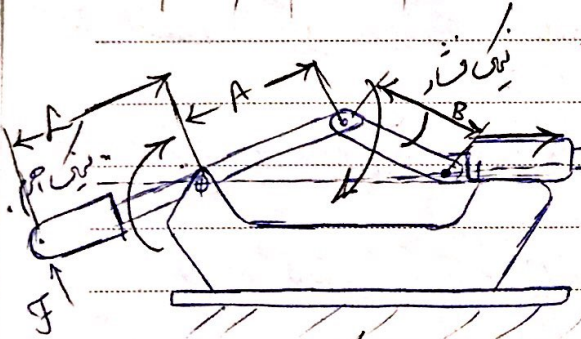

(5) میزنیم میزنند باطل (Juggler)

در یک مکانیزم 4 سبکی باشد.

در مکانیزم انبار

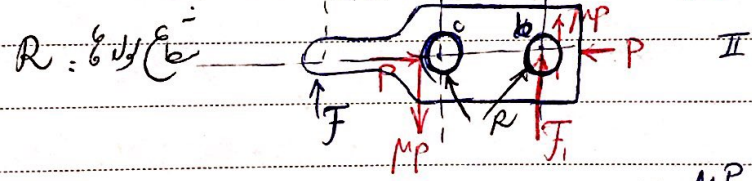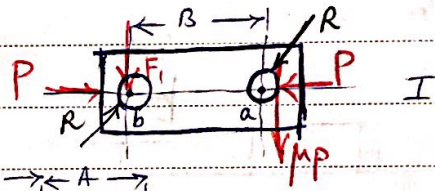

I: $\sum M_b = 0 \Rightarrow F_1 \cdot B + \mu P (B - R) = \mu P R \Rightarrow F_1 = \frac{\mu P}{B} (2R - B)$

II: $\sum M_c = 0 \Rightarrow F \cdot L = F_1 \cdot A + \mu P R + \mu P (A + R)$

$$\frac{P}{F} = \frac{L}{2\mu R (1 + \frac{A}{B})}$$

$L = 300 \text{ mm}$ $A = 19 \text{ mm}$ $B = 50 \text{ mm}$ $R = 3 \text{ mm}$ $\mu = 0.15$

$$\frac{P}{F} = \frac{300 \text{ mm}}{2 \times 0.15 \times 3 \left(1 + \frac{19}{50}\right)} = 121$$


40 درصد 20
اینی درصد 100

داده‌های ابزار و روش سوراخکاری


① **داده‌های ابزار:** عموماً برای مقادیر و اندازه‌های غیر از سوراخکاری است. برای $feed$ مناسب و وضعیت دور برع

مورد استفاده قرار می‌گیرد. در فرسایش و تراشکاری از این موارد استفاده می‌شود. در صورتی که برای سوراخکاری در برنج‌های

کوبش‌کاری استفاده می‌شود.

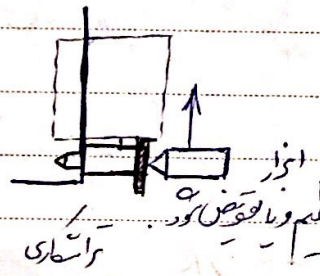


داده‌های ابزار در سوراخکاری نسبت به تراش ابزار است. اگر چرخه‌ها در تنظیم و ناخوشی خود

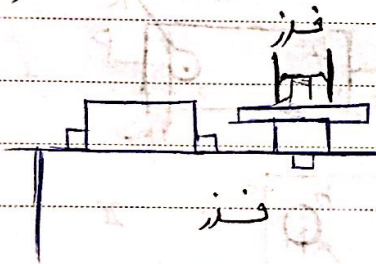

حالات فرسایشی

② روش‌های سوراخکاری (سوراخکاری، مخروطی)

① وضعیت دور برابر ابزار ② داده‌های ابزار ③ از ابعاد ابزار در بخش جابجایی محوری می‌کند.

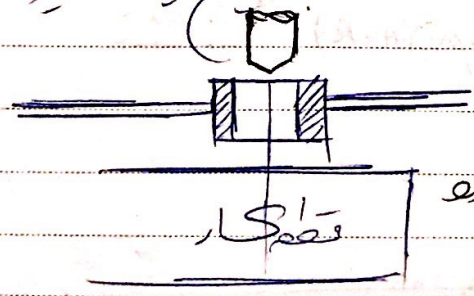

ممکن است متوجه بزرگی از سوراخ در

و به دلیل وضعیت خاص در سوراخ صرف ملاحظه است بدو

که روش از آنها جلوگیری می‌کند.

روش‌ها در دسترس می‌دهند $press\ fit$ می‌کنند و انقباض ابزار با سوراخ بزرگ بسیار کم (حدود 100 μm)


(آزمایش در دست بر جذب)

قطر ابراز (mm)	نوع برنج برنج ID (mm)
< 6	$D^{+0.01}_{+0.003}$
$6 < D < 19$	$D^{+0.013}_{+0.003}$
$19 < D < 38$	$D^{+0.015}_{+0.005}$
$D > 38$	$D^{+0.018}_{+0.008}$

برنج های مورفیکاری

1) برنج ساده

2) برنج های خاص

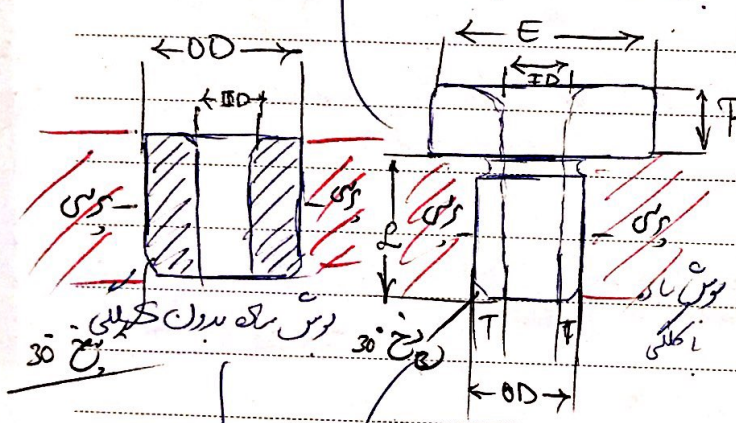

در ردی طراحی برنج، D قطر ابراز

اولین مرحله برنج ID

بعد از نوع برنج انتخاب می شود. برنج های ساده اگر مواد ساده را دارند.
 گران قیمت و دو حسن داره، ① سه لاله داره.

② ابراز برنج های سبک و راحت تره برای یاد بردن

بعد از آنکه استاندارد طراحی کنید و ...

1- برش ساده } بدون طلسم
با طلسم

2- برش های خاص } از طلسم
از طلسم
3- لقرینه

طراحی ابعاد برش های ساده داده قطر نامی ابزار: D

$$OD = D + 2T$$

$$T = \sqrt{D + 1}$$

$$R = \sqrt[3]{D}$$

$$F = 7\sqrt[4]{D}$$

$$E = \begin{cases} OD + F - 3(\text{mm}) & OD < 13\text{mm} \\ OD + F - 1.5(\text{mm}) & OD > 13\text{mm} \end{cases}$$

$$L = \begin{cases} 5\sqrt{D} + 10(\text{mm}) & \text{ابزار با انتهای زاویه دار (مته)} \\ 4\sqrt{D} + 10(\text{mm}) & \text{ابزار با انتهای صاف (برقو)} \end{cases}$$

بر عنوان مثال ابعاد برش اصلی را برای سوراخکاری 19mm طراحی کنیم

$$\Rightarrow D = 19\text{mm} \rightarrow ID = D_{\substack{+0.015 \\ -0.005}} = 19_{\substack{+0.015 \\ -0.005}}$$

$$T = \sqrt{19 + 1} = 5.36 \approx 5.5\text{mm}$$


$$OD = D + 2T = 30\text{mm}$$

$$R = \sqrt[3]{19} = 2.67\text{mm} \approx 3\text{mm}$$

$$F = 7\sqrt[4]{D} = 7\sqrt[4]{19} = 14.63\text{mm} \approx 15\text{mm}$$

$$E = 30 + 15 - 1.5 = 43.5\text{mm}$$


$$L = 5\sqrt{19} + 10 = 31.8\text{mm} \approx 32\text{mm}$$

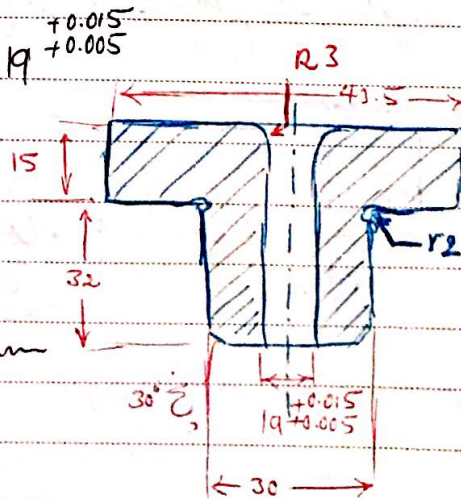

!!

« گوش بلند » وقتی استفاده می‌کنیم که قطعه کار توپم باشد و مورخ بر روی آن باشد این نام گرفته و شرط دوم

بر دین سوراخ حاصل می‌شود و برادری ضرایب کنیم ← در این مواقع مجبوریم از برش حاصل بلند استفاده کنیم

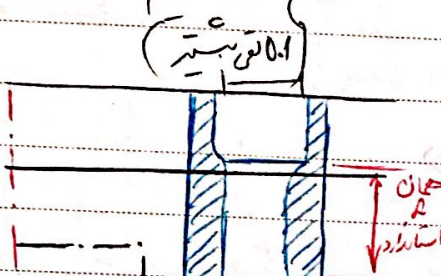

تفاوت برش بلند با سوراخ قند در مقدار آن می‌باشد.

بر خیز که تغییر پارامترها از روی قبل برکت می‌آید


می‌توانیم برش بلند چگلی نیز استفاده کرد. برش بلند در برش چگلی
 مزایای آن چیست؟؟ طوری استی انتخاب کرده اند که نه بلند استیم

یعنی اینها برش زدند قطعه باشد. حرج قند برکت باشد فاصله اینها برش از قطعه می‌تواند بیشتر باشد.

صفت بالای برش را می‌توانیم به دو شاخه تقسیم کنیم. اول برش طول برش بلند 30 تا 50 و برش عمادی 5 تا 10 می‌توانیم

دویم صفت بلند برادری در آن از خود است در برکت می‌گردد. (در صورت آنکه قطعه حاصل از برش داشته باشد)

« برش سوراخ تپ دار » وقتی استفاده می‌کنیم که بر روی سطح تپ دار قطعه سوراخ خاصی کنیم. استفاده می‌کنیم

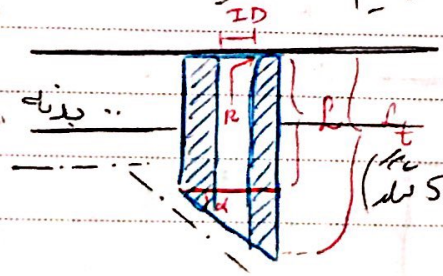

قند می‌تواند صفت باشد یا نه. صفت برکت است اینها
 بیشتر در نظر می‌گیریم تا از دیدن جلوه‌گری کنیم. وقتی زاویه خیلی کوچک باشد (5 تا 10)
 از اینها هم استفاده می‌کنیم یا قطر قند خیلی کوچک باشد.


در برش های خاص سوراخ تپ دار هم

$L_t = L + OD \tan \alpha$
استاندارد

روش های خاص طرح سب دار ، که سب برش عالی است

حالی که در در باسی لغزش در استفاده هم حجم مجوی لغزش برش هم زاویه دار و در دسترس است

تجزیه

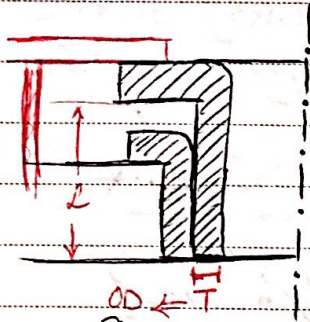

روش لغزش : کاری که می دارد درجا استفاده می شود در همه حالت های

داریم مثلا اول 8 و 16 . وقتی زاویه سب 15 درجه و تو کوبید چینی است

از این روش استفاده نمی شود و می توانی در اینجا با سب 15 درجه است ، از این روش استفاده می شود

بعنوان مثال انصاف حیز استفاده می شود → کاری که روش لغزش

طراحی : بزرگ استاندارد است و واحد OD و درجه T غیر استاندارد خواهد بود

بعنوان مثال در زیر استفاده می شود تا سب 15 درجه است ، با سب 15 درجه است تا سب 15 درجه است


با قطر 15

سب 15 درجه است ، با سب 15 درجه است ، با سب 15 درجه است

با سب 15 درجه است ، با سب 15 درجه است ، با سب 15 درجه است

با سب 15 درجه است ، با سب 15 درجه است ، با سب 15 درجه است

با سب 15 درجه است ، با سب 15 درجه است ، با سب 15 درجه است

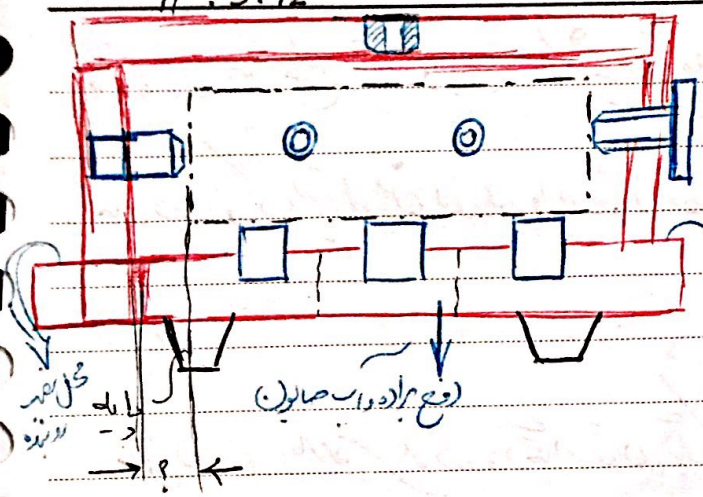

در طراحی قید و بند در نظر گرفته شود.

باید در طراحی اجزا این طرح مثبت

در بر موانع در Box باشد و

زیر یک فرض زرخ بر این نوع براده ها مثبت

* نکات طراحی بدنه

1- مثبت ها فرار شده باشد. مثبت با اشکام معکوس فرزند دارد. مثلاً هر چه از دیواره با 3mm در صورتی که

قید و بند در این قسمت خواهد شد.

2- فاصله کار پس از قطع در برابر واحد و بند با یک حالت شود. مثلاً اینها با هم در برابر واحد قطع خواهد شد

اندازه مثبت باشد. اندازه مثبت با روشی قطع مشخص است. فاصله کار پس از Loading دارد

مثبت - 20mm - 16mm است. بالاس مثلاً حمله در این مثبت جا داشته باشد.

3- در برابر ابزار است (خصوصاً در سیستم مثبت درج) مثلاً استفاده از نخچه. مثلاً در قید با

نیاز است چنین Box باشد. به شرطی که مثبت این نوع

4- در طراحی بدنه با این صدا شده باشد. در Loading و Unloading مثلاً در بدنه برای برآورد

 
5- ساده و از این جهت باشد. بحدود باشد. مثلاً در بدنه در این نوع

6- دفع بکله در این جهت کار با یک دیواره - 7- انتقال به مارش ابزار در این نوع - رو بند



جنس آن می تواند جنس فولاد های ساختمانی یا استیل از این سمت است st40

انواع دیگر از نظر کاربرد است: (1) ماشینکاری (2) ریخته گری (3) لوله کشی

دانه لانه متصل شده (1) در روش ماشینکاری، در روش عمده ساخت می باشد.



(2) روش ریخته گری: از ربع صاف می تواند به این شکل شود. کف باید عمود باشد.

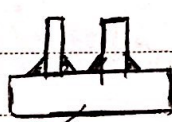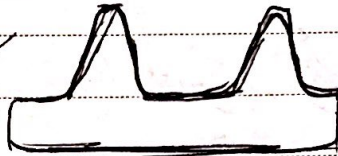

(3) روش لوله کشی

(1) روش ماشینکاری: عمدتاً از فولاد های کم کربن یا متوسط کربن استفاده می شود. این فولاد های خوش تراش می باشد.


از این جهت کاربرد عمدتاً برای بدنه های سنگین و کوبیده و لوله های استیل می باشد.

محدودتر قطعات متوسط (قطعات در سایز دست بین آنرا چند کمانند). در این مورد به یک طرف

نمی تواند باشد. مختصات: بر اساس مختصات حال مثال شماره و دوماً در قسمت چهارم نیز می باشد.

در صورت وجود نسبت بر یکدیگر می توان به آن است. بکار انداخته می شود این که می توان به آن است.

مختصات نسبت حول آن در ملاحظه: پس با وارد شدن نازک نمی تواند باشد.

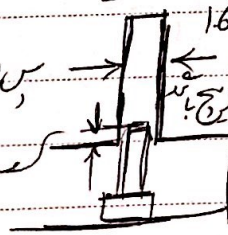

که حول آن می باشد: هیچ در صورتی محدود کننده نیست.

D: قطر نامی (میل)

حاصل L	حداکثر قطر (میل)
1.5D	فولاد
2D	حدن
2.5D	آب های صاف (برای)
3D	پایه های سنگین

(2) اوسل ریکتر کوی، جنس معمولی فولاد است. محدودیت کارایی آن در سوراخ کردن
بدنه های ریکتر کوی هم برای مصلحت و محدودیت استفاده می شود. معمولاً اگر تعداد مورد نیاز زیاد باشد

عقرونی برودت. از جنس: ارزاس تر درید. خصوصاً اگر اصل بکند. این دراز تر است. هم بدست

روشن تر است. جنس: صلب در تمام طول است. نیاز به سخت شدن. بدین روش انجام

محدودیت: تمامیت در باره دار. بعضی جاها (مثلاً در قطعه موه) محدودیت از این نظر است.

محدودیت دیگر: در باره های صاف و نیز تمام کس است. در محدودیت ها، مسائل در حین کار در

تکرار شده. مثل انقباض و انبساط...

(3) روش جوشکاری: باید قابلیت جوشکاری مناسب داشته باشد. اینتر جنس برای جوشکاری معمولاً

مگر در موارد خاص. بیشتر استفاده در قطعه های بزرگ و بسیار ارز است. در

محدودیت: ارزاس تر از روش دیگر است. مصلحت کمتر است.

در نه های جوشکاری بسیار محدودیت در باره قیمت مگر است. با همین قابل تمیز

در فایز ارز مصلحت صبر است. دو محدودیت: دقت کم - ایجاد تغییر فرم و تغییرات

سازگاری است. (ب بد است) (ب بد است) در انواع روش های جوشکاری

استفاده کرد. Bullet - بر بر