

mechanical aspect of corrosion in welding

سرفصل مطالب :

۱- جنبه های مکانیکی خوردگی (مقدمه)

۲- مرور بر مفاهیم تنش - استرس
- استحکام تنش
- تنش تسلط اسمی
- تمرکز تنش - تنش Inglis

۳- مباحث مکانیک تنش
- تنش کرنش
- دوران
- میدان تنش اطراف ترک
- ضربه شست
- حجمی تنش KIC و دوره انزایس (SCC)

۴- خوردگی تنذام با تنش (SCC)
- پدیده و ویژگی های Stress Corrosion Cracking
- روش های تست و ملاحظات آزمایشگاهی SCC
- مکانیزم های حیواندزنی در ترک در SCC
- فاکتور KISCC
- روش های جلوگیری از SCC

۵- خوردگی خستگی Corrosion Fatigue (CF)

- مقدمه ای درباره ی خستگی
- تعاریف و مفاهیم خوردگی خستگی
- شرایط ایجاد CF و عوامل موثر بر آن
- روش های تست و ملاحظات CF
- روش های جلوگیری از CF

7- تدریس هیدروژنی Hydrogen Embrittlement (HE)

- ویژگی تدریس هیدروژنی

- منابع هیدروژن و عوامل مؤثر بر آن (HE)

- روش های جداسازی و تقاضات ماده در برابر HE

بارم نمره: 13 ← final exam

Corrosion of weldment aspect mechanical ← } Research ← 4
Present ← 3

Reference:

1- Fracture: 1- Deformation and Fracture mechanical of Engineering

Hertz, Berg

2- mechanical metallurgy Dieter

2- Fatigue: 1- Fatigue of materials Suresh 1998

2- Frature and fatigue control in structure 1997

3- SCC & CF: 1- Stress corrosion cracking Theory and Practice, Raja

2- Corrosion Fatigue mechanisms, T.w. Cooker

3- Corrosion Engineering Fontana

4- HE: 1- Hydrogen Embrittlement and Stress Corrosion cracking, Gibala

2- Fundamental of Hydrogen Embrittlement m. Nagaya 1984

5- Corrosion of weldment J.R. Davis 2006 (ASM Handbook)

7- خودی در صنایع اجبرستار شده، دکتر همدان (انگلیسی خودی) ، 7- خودی در جوش، دکتر اسددار

دانشگاه ایزد

خودری: مهمترین اهمیت خودری به عنوان Sub مورد مطالعه و تمرینی بود.
اتلاف اندر و اتلاف ماده می شود.

- ۱- اقتصادی
 - ۲- ایمنی
 - ۳- صرفه جویی منابع
- } بررسی خودری از جنبه های

- زبان های خودری
- ۱- معیتم: ترتیب و عمق کارایی قلمرو با وسیله
 - ۲- غیر معیتم:
 - ۱- تفاوت اخذ تولید - تولید محصول
 - ۲- اتلاف محصول
 - ۳- اتلاف اندر و افت کارایی یا راندها
 - ۴- ایجاد الودگی (ذراتی، تولید، ...)
 - ۵- الودگی محیط زیست
 - ۶- خطرات جانبی
 - ۷- تغییر شکل ضاهم
 - ۸- مواد مرغوب تر
 - ۹- هزینه تعمیر و نگهداری ↑

GDP (Gross Domestic Products) به تولید ناخالص داخلی، در آمریکا هزینه های خودری $\times 1.4$ ، GDP است.

بسیاری از قطعات در معرفن نیروهای مکانیکی هستند.

نیروهای مکانیکی ←

- ۱- خارجی
- ۲- داخلی (وزن قطعه، ...)

+ خودگی ← خسارت و ترتیب قلمرو

در بین سال های ۱۹۱۰ - ۱۹۳۰ ← مطالعات سگست انجام و شروع شه است.

نکته: تخریب و غیر قابل استفاده شدن در اثر تنش و تبدیل به چینه لایه که در دمای زیر نقطه ذوب

Damage (آسیب) ← تغییر شکل

failure ← تخریب شکست ، غیر قابل تعمیر
fracture

تفاوت failure با fracture این است که در failure ما بزرگ نیرو و ساخت یک قطعه ما باید ملاحظاتی بود در نظریه فریم اما نداریم. به عنوان مثال بزرگش باید یک لایه فرسایشی بود و در fracture در نظریه فریم اما در نظریه فریم رعایت failure می شود.



در fracture ما ملاحظاتی در نظریه فریم دلی در تخریب fracture رخ می دهد.

انواع شکست:
۱- شکست آهسته: سرعت رخ می دهد، برآق صاف، تغییر فرم پلاستیک کم داریم، اکثر تخریب تیره له
۲- شکست فریم: عین مورد بالا (Cu, Al خالص)

* شکست فریم است چون قبل شکست ما یک تغییر فرم پلاستیک داریم و ما بعد اتفاق می افتیم.

تنش شکست / استحکام شکست بسیار هم است و بررسی می کنیم.

تغییر (ابتدا) / استرسی (پس) / واقعی

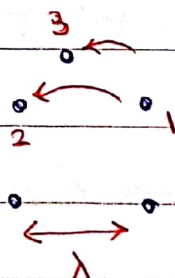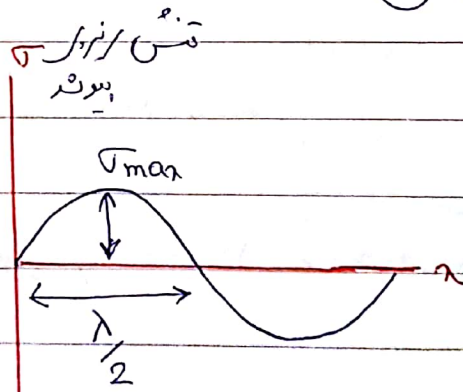

محمدرضا

$$\sigma = \sigma_{max} \sin \frac{\pi x}{\frac{\lambda}{2}} = \sigma_{max} \sin \frac{2\pi x}{\lambda} \rightarrow \sigma = \sigma_{max} \frac{4\pi x}{\lambda}$$

$$\sigma = E \epsilon \quad \epsilon = \frac{\lambda}{\alpha_0} \quad \sigma = \frac{E \lambda}{\alpha_0}$$

یا استرین

تشن تیر را چگونه حساب کردیم؟ برای اینکه تغییر فرم اتفاق بیفتد و سست رخ دهد. این آتم باید حرکت کند به یک طرف دیگر. تشن باید به یک max برسد تا سست رخ دهد.

$$\lambda = \frac{\sigma_{max} (2\pi) \alpha_0}{E} \quad (1)$$

مقدار کار در انرژی سست (2π) $U = \int_0^{\frac{\lambda}{2}} \sigma_{max} \frac{2\pi x}{\lambda} dx$
 چون که نظری لیرم در سست ما سطح را هم نه انرژی هر سطح برابر است.

$$\lambda = \frac{\pi (2\pi)}{\sigma_{max}} \quad (2)$$

$$\sigma_{max} = \sigma_{th} = \left(\frac{E \cdot \delta}{\alpha_0} \right)^{\frac{1}{2}} *$$

(1) و (2) \rightarrow تشن max برابر سست
 تشن تیر برابر سست
 یا استرین

$\alpha_0 = 1.2 \times 10^{-3} m$ و $E = 200 GPa$ در صورتی که $\frac{1}{2} \frac{J}{m^2}$ باشد.

$$MPa = \frac{N}{mm^2}$$

باله استقامت تشن را حساب کنید

$$\sqrt{\frac{200 \times 10^9 \times 1.2 \times 10^{-3}}{2 \times 10^3}} = 289.7 MPa$$

mm

واحد لیرم $(\frac{N}{m} \cdot \frac{J}{m^2})$ سستی

* بهر حل مسائل

(a به mm) (E به MPa) (J به $\frac{J}{m^2}$)

($\frac{N}{mm^2}$)


استحکام تنش در مواد در حدود $\frac{E}{10}$ تا $\frac{E}{5}$ می باشد $\frac{E}{\nu}$

عبارت است که تنش اسمی نسبت به یکسر و دایره وجود دارند در پلی کریستال باعث افت این دایره


همین تنش می شود (عواملی مثل عیوب بین نسی ...)

ناراضی خنثی هم که در آنجا است باعث تفاوت اسمی استحکام تنش با استحکام اسمی می شود در است

«جبری است»

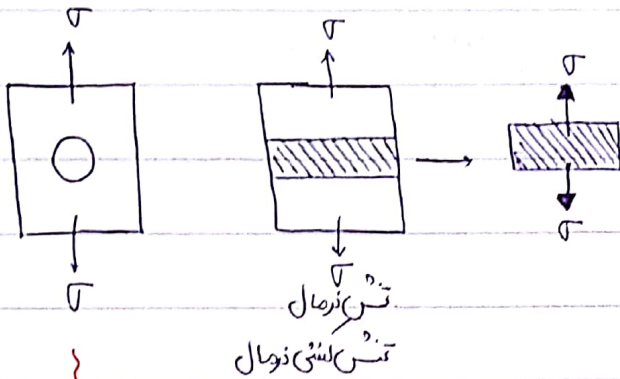

در هر بخش از این قطعهها یا ماده همان میزان که وارد می شود که دارد به بخش های مختلف وارد می شود.

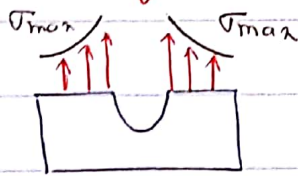



حال ما در قطعه یک حفره ای را به صورت اردی در نظر می گیریم که دایره به قطعه تنش که وارد می شود می خواهیم مشاهده کنیم بعد از این مقطع همان که ما وارد می کنیم اعمال می شود یا خیر. تنش که دارد به مقطع وارد می شود ملاحظه می کنیم هر چه در این مقطع نزدیک در می کنیم همان تنش که به قطعه وارد می شود افزایش می یابد نه با σ_{max} نشان می دهیم

به صورت اول: $\sigma_{max} > \sigma$ ، تنش که به قطعه وارد می شود خنثی بیشتر از تنش است که بصورت اول در حال وارد می شود. (مطلبی که شما در این به قطعه تنش که وارد می کنی اما در واقع به اولی خاص دایره σ_{max} که وارد می شود که خنثی بیشتر از است)

(-۲) وجود ترک باعث می شود تنش حول ترک / عیب بصورت غیر دینامیک باشد.

این اعانه است می شود در تنش های خنثی خنثی کمتر از تنش اسمی یا نرمال که داریم وارد به قطعه می کنیم

حال بر مبنای تئوری Ingilis آمدن محاسباتی انجام داد که این σ_{max} حد ارتباطی دارد با شکل یا هندسه ترک.

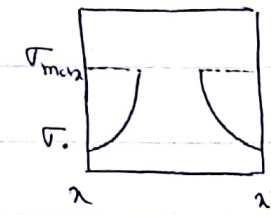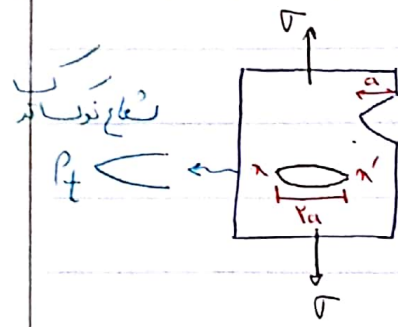

بروز قابل تنش از σ_0 تا σ_{max} افزایش می یابد.

(اندازه مبرهنه) تعریف طول ترک

$$\sigma_{max} = \sigma_0 \left[1 + 2 \left(\frac{a}{\rho_t} \right)^{\frac{1}{2}} \right]$$

شعاع نوک ترک

چون $\frac{a}{\rho_t} \gg 1 \Rightarrow \sigma_{max} = 2 \sigma_0 \left(\frac{a}{\rho_t} \right)^{\frac{1}{2}}$

 
+ بهترین نتیجه: هر چه طول ترک بیشتر باشد \Rightarrow تنش در واردی شود $(\sigma_{max}) \uparrow$

$$\uparrow \sigma_{max} \leftarrow a \uparrow$$

$$\downarrow Pt \leftarrow \uparrow \sigma_{max} \leftarrow (Pt \downarrow) \Rightarrow \text{یعنی ترک سزاتر می شود.}$$

تنش تسلیم $\sigma_y = 200 \text{ mPa}$ است. اگر مقطع به 200 mPa برسد تسلیم رخ می دهد، اگر ترک وجود نداشته باشد این σ که داریم واردی نمی باشد بلکه به بیشتر از 200 mPa تا شروع کند به تغییر فرم پلاستیک ولی وقتی یک ترک داریم در داخل مقطع همین است اما تنش 100 mPa وارد نمی و استنباط نمی کردن σ از σ_y کمتر است این مقطع هیچ وقت تغییر فرم پلاستیک نمی دهد ولی وجود ترک باعث می شود این σ_{max} ما برسد خیلی بیشتر از 200 mPa .

فالتور عریضی $K_t = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_0}$



$$\sigma_{max} = \sigma_0 \left[1 + 2 \left(\frac{a}{\rho_t} \right)^{\frac{1}{2}} \right] \xrightarrow{\text{در صورتی که}} \sigma_{max} = \sigma_0 \left(1 + 2 \frac{a}{b} \right)$$

$$\rho_t = \frac{b^2}{a}$$

فرض کنیم ترک دایره‌ای شکل باشد می‌خواهیم طبق رابطه برقی $\sigma_{max} = \sigma_0 (1 + 2) \rightarrow \sigma_{max} = 3\sigma_0$ ($a=b$)

دست است σ_0 دارد و از می شود به قطع اما برابر تنش σ_0 به قطع وارد می شود تنش است که به آن


ترک دایره‌ای شکل وارد می شود پس به عنوان مثال اگر یک قطعه ای دورت ترک داشته باشیم و تنش σ_0 داریم

200 MPa باشد اگر به آن تنش 100 MPa وارد کنیم تنش می دهد ولی به همین قطع ترک دایره‌ای شکل وجود دارد و شما

تنش 100 MPa وارد کنیم تنش اعمالی به ترک می شود 300 MPa ($3\sigma_0 = 3 \times 100$) و از σ_0 بیشتر است و قطع

شود می کند به تغییر فرم پلاستیک دارد . (σ_{max} در واقع تنش وارده به مقطع در حضور ترک است)

* به طوری که اگر ترک نباشد هم جا σ_0 وارد می شود اما ترک وجود داشته باشد σ_{max} می دهد

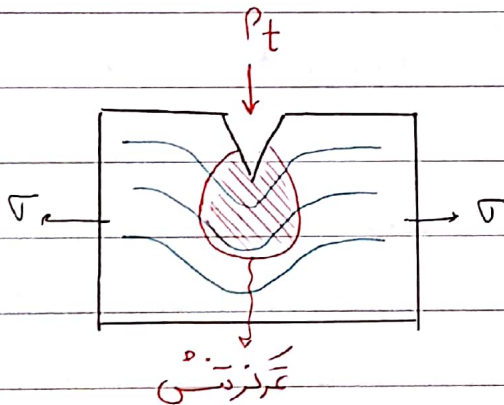

$$a = 1. \text{ cm or mm}$$

$$P_t = 1. \text{ cm or mm}$$

داده های پلیر بیان

یک مثال درباره ی σ_{max} (خالصه تمرکز تنش)

* خالصه تمرکز تنش به جنس ماده و یا تنش اعمالی ربط ندارد

$$\sigma_{max} = \sigma_0 \left(\frac{a}{P_t} \right)^{\frac{1}{2}}$$

قطع خالصه تمرکز تنش به

$$K_t = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_0} = 2 \left(\frac{a}{P_t} \right)^{\frac{1}{2}}$$

$$K_t = 2 \left(\frac{1.}{1.} \right)^{\frac{1}{2}} = 2 \dots$$

هندسه یا شکل ترک

ربط دارد. (a, P_t)



ناحیه تغییر فرم پلاستیک

تنش که وارد می شود σ_0 باشد 200 MPa


حال 200 MPa خالصه تنش بالای است پس چرا قطع نمی کنند؟ چون در جلوی ترک ناحیه ای به نا ناحیه ای

تغییر فرم پلاستیک داریم که جلوی ترک می کند از ریشه ترک.

5

(en) یک قطعه مستطیل شکل به طول ۵۰۰ mm و عرض ۱۵ mm در معرض بار کششی ۵۰ kN قرار می‌گیرد.


اگر استحکام تسلیم ماده ۵۰ mPa باشد در داخل قطعه ترک مدور بیضی شکل به طول ۱۰۰ mm و شعاع ترک ۱ mm

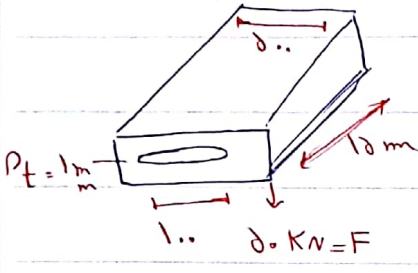

۱ mm آیا ضربه تسلیم می‌گردد؟

به تعریف فرم بیلاتیک می‌دهد؟

$$\sigma_0 = \frac{F}{A} = \frac{50 \times 10^3}{500 \times 15} = \frac{50000}{7500} = 6.67 \frac{N}{mm^2} = 6.67 \text{ mPa}$$

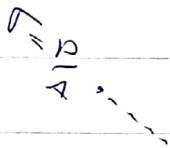

$$\sigma_y = 50 \text{ mPa}$$

$$\sigma_{max} = 2\sigma_0 \left(\frac{a}{Pt} \right)^{1/2} = 2 \times 6.67 \times \left(\frac{100}{10} \right)^{1/2} = 94.11 \text{ mPa}$$

$$\kappa a = 100 \rightarrow a = 50 \text{ mm}$$

$$94.11 > 50 \text{ mPa} \rightarrow$$

تسلیم

$$\sigma_{max} = 2\sigma \left(\frac{a}{Pt} \right)^{1/2}$$

تقریباً اسی نسبت: (دائری)

$$\sigma_{th} = \left(\frac{\delta E}{a_0} \right)^{1/2} \quad 2\sigma \left(\frac{a}{Pt} \right)^{1/2} = \left(\frac{\delta E}{a_0} \right)^{1/2}$$

$$\sigma_F = \left[\frac{\delta E}{4a} \left(\frac{Pt}{a_0} \right) \right]^{1/2} \quad Pt = a_0 \text{ (برای ترک)} \rightarrow$$

$$\sigma_F = \left(\frac{E\delta}{\kappa a} \right)^{1/2}$$

رابطه (اوردا)

$$\delta = 1.2 \frac{N}{m^2} \cdot \frac{1}{m} \quad , \quad E = 200 \text{ GPa} \quad , \quad \kappa a = \frac{1}{2} a \quad , \quad a_0 = 2 \times 10^{-1} \text{ cm}$$

باید شود mm

باشد σ_F را بدست آورید.

$$\sigma_F = \left(\frac{1.2 \times 10^6 \times 1.2 \times 10^{-3}}{2 \times 10^{-1} \times 10^9 \times 10^{-1} \times 10^{-1}} \right)^{1/2} = 219 \text{ mPa} \approx \frac{E}{1000}$$

مکانیک شکست:

- ۱ - ترک در مقطع وجود دارد
- ۲ - درجه تنش شکست در مقطع فرغی دهد.

اهداف:

۲ - هر میزان انرژی داریم وارد می کنیم شکست رخ دهد. (میزان انرژی که لازم است تا ترک را

۳ - شکست اتفاق افتاده است به لحاظ مکانیک
 رگ برید و غلبه کند بر منطقه
 بلاستیک ریاست انرژی
 شکست نهایی شود.

Fracture Energy به برمی گردد به بحث چقرمگی
 ۱ - استحکام بالا (سختی)
 ۲ - انعطاف پذیری

میزان انرژی جذب شده چقرمگی

* مهمترین عواملی که بر روی خواص مکانیک ماده تأثیر می گذارد.

- ۱ - میزان تنش وارده
- ۲ - جنس متریال
- ۳ - جهت بار
- ۴ - سرعت تنش (تمرکز تنش دارد یا نه)
- به این ترک دارد یا نه
- موارد بستگی دارد

۵ - ویژگی های متالورژیکی ← (ریز ساختار)

۳ - نحوه اعمال تنش و دین

دانه ریز به استحکام ↑

انعطاف پذیری ↑

آهن، آلومینیوم، مس، فولاد، پلاستیک، کامپوزیت

حلبی چهارم

تئور کرنش: در این جبهه درباره تئورهای سست و محاسبات تعین تنش سست به صورت

واقعی بحث می‌نم. در ابتدای آسم تئور کرنش در برابر مواد ترد، تنش سست را محاسب می‌نم و بعد می‌آیم آن را

 
برابر تمام مواد که تغییر فرم پلاستیک می‌دهند بطریقی می‌دهیم.
(تئور کرنش)

σ_p برای مواد ترد، منبسط محاسب برابر سست برده

در اثر سست اتفاق رخ می‌دهد (برابر مواد ترد):



① انحراف کرنش ایجاد می‌شود در اثر تغییر فرم الاستیک (کامش)

② ایجاد انحراف سطحی (افزایش) سست در اثر فرآیند سست در آن رخ داده است.



تئور کرنش می‌گوید برابر اینکه سست اتفاق بیفتد و مواد بتراوند به σ_p برسد و سست در متداول رخ دهد

همین کامش نه در اثر کرنش، تغییر فرم الاستیک حداقل باید با افزایش انحراف سطحی باشد نه در اثر سست اتفاق می‌افتد.

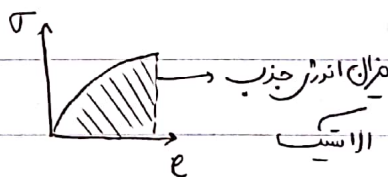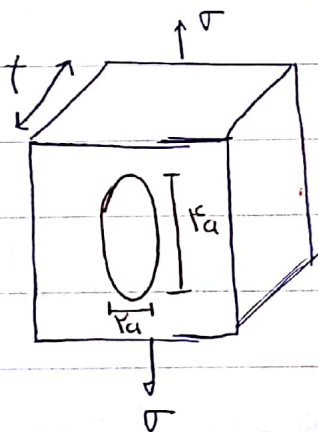

$$\left. \begin{aligned} \frac{U_R}{V} &= \frac{\sigma \epsilon}{2} \\ \sigma &= E \epsilon \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{U_R}{V} = \frac{\sigma^2}{2E}$$

σ ← تنش
 ϵ ← کرنش
 میل
 یانگ


$$V = (\pi a)(a) \pi x t$$

$$U_R = \frac{\pi a^2 t \sigma^2}{2E}$$

انرژی الاستیک ذخیره شده
در صورتی که

$$U_S = \pi \delta \times \pi a t = \pi a \delta t$$

انرژی سطحی

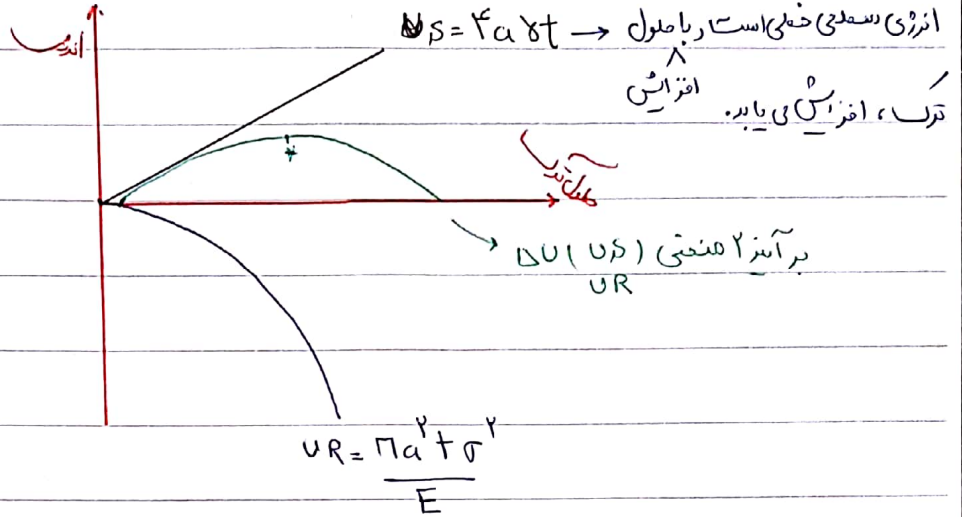

$$\Delta U = \frac{-\pi a^2 t \sigma^2}{E} + \pi a \delta t$$

حالتی که در آن بیشترین مقدار انرژی آزاد می شود (max) نقطه تعادل آن اتفاق می افتد باید حساب انجام داد.

$$\frac{\partial U}{\partial a} = \frac{\pi a t \sigma^2}{E} + \pi \delta t = 0 \quad \pi \delta = \frac{\pi \sigma^2}{E} \quad (\text{Plian stress})$$

$$(t=1) \text{ حالت واحد ضخامت یا باشد} \rightarrow \sigma_f = \left(\frac{\pi \delta E}{\pi a} \right)^{\frac{1}{2}} \rightarrow \sigma_f \text{ در حالت تنش مخزن}$$

لکه ضخامت در برابر طول و عرضی مقدار خطی ناچیز است.

گزش می آید ضخامت در برابر طول و عرضی قابل توجه است.

$$\sigma_f = \left(\frac{\pi \delta E}{\pi a (1 - \nu^2)} \right)^{\frac{1}{2}} \rightarrow \sigma_f \text{ در حالت گزش مخزن}$$

کشش طولی و کشش جانبی

با درجه به نوع همبرال (0-0.5) کشش جانبی / کشش طولی ضرب در طول

محدودیت کرنش این است که بزرگتر از حد الاستیسیته است حال اوزان را بعد از تغییر کرده و از یک ضربه به اسم کار بلاستیک

استفاده کرده است. δP را لحاظ کرده در برابر σ_f .

(در اثر تغییر فرم بلاستیک در ماده) کار بلاستیک: δ


$$\sigma_f = \left(\frac{2(\delta + \delta P)E}{\pi a} \right)^{1/2}$$

$\delta P \gg \delta \Rightarrow \sigma_f = \left(\frac{2\delta P E}{\pi a} \right)^{1/2} \rightarrow$ **تغییر اوزان**

- $\sigma_f \propto \frac{1}{\sqrt{a}}$
 - $\sigma_f \propto E$
 - $\sigma_f \propto \delta P$ ①
- کار بلاستیک میزان کار انجام می شود تا تغییر فرم بلاستیک در ماده به وجود آید.
- $G = 2(\delta + \delta P)$ نسبت کشش الاستیک

+ هر چه کار بلاستیک بیشتر تنش ای که قرار است سگت رخ دهد بیشتر شود ①
 ~ ~ ~ سگت در تنش های بالاتر اتفاق می افتد (در تیر اتفاق می افتد)
 هر چه تغییر فرم بلاستیک بیشتر \Rightarrow جمع موی بیشتر


آنالیز تنش در ترک: ترک در 3 حالت به آن تنش وارد می شود.

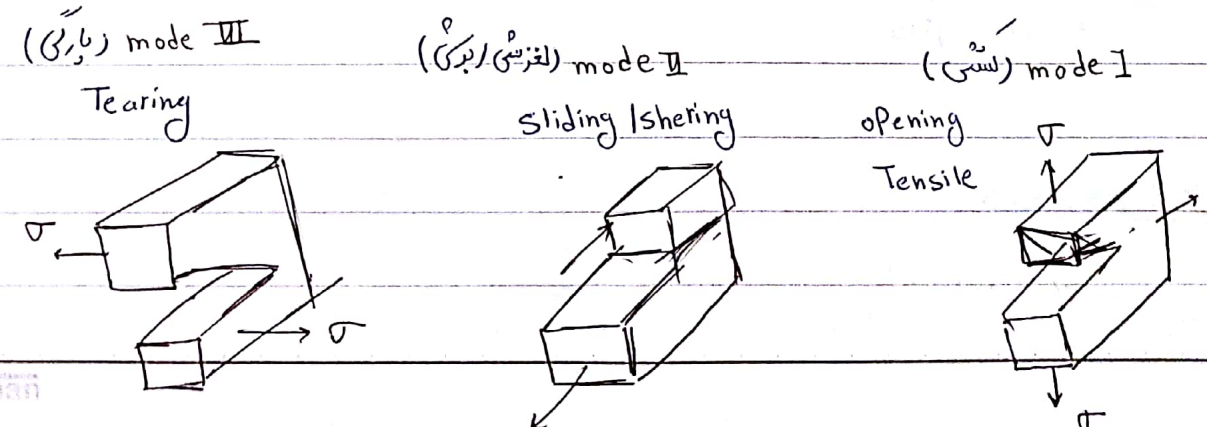

خطرناک ترین مدل I است. (KIC برقی سرد به همین mode I) ، و ضرایب محاسبه mode I است.

در mode I تنش بعبورت کششی وارد می شود و ترک در جهت مشخص شده رشد می کند تا به عبارتی جهت رشد

ترک عمود بر جهت اعمال نیرو یا تنش ما.

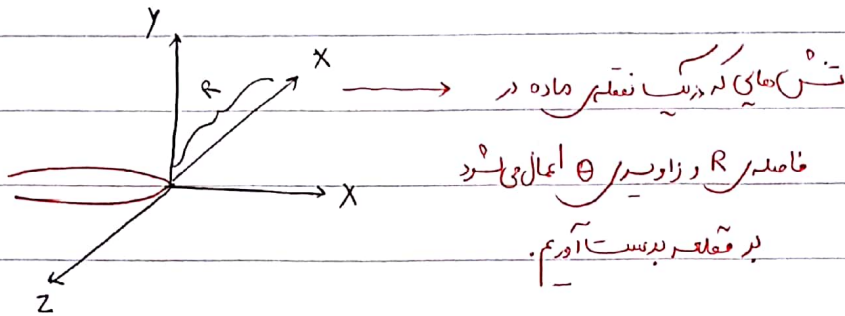

$$\sigma_{xx} = \frac{KI}{\sqrt{2\pi r}} \cos \frac{\theta}{2} \left(1 - \sin \frac{\theta}{2} \sin \frac{3\theta}{2} \right)$$

$$\sigma_{yy} = \frac{KI}{\sqrt{2\pi r}} \sim (1 + \sim \sim) \quad T_{yz} = T_{zy} = 0$$

$$\sigma_{zz} = 0$$

$$\sigma_{xy} = \frac{KI}{\sqrt{2\pi r}} \left(\sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} \cos \frac{3\theta}{2} \right) \quad \sigma_{zz} = \nu (\sigma_{xx} + \sigma_{yy})$$

$$K_I = f(\sigma, a)$$

طول ترک \rightarrow σ \rightarrow میزان تنش

ضریب شدت تنش به σ و a وابسته دارد و یک α که به شکل ترک (هندسه و محل ترک) **stress intensity factor** وابسته دارد.

$$K_I = \alpha \sigma \sqrt{\pi a}$$

$\alpha = 1$ مرکزی

$\alpha = 1.12$ کنار لبه

$\alpha = (1.12)^2 \cdot \frac{2}{\pi}$ کنار

- ۱ - طول ترک
- ۲ - تنش اعمالی
- ۳ - هندسه و محل ترک

$$\alpha = f\left(\frac{a}{w}\right)$$

طول ترک عرض شعله

$$K_I = \sqrt{\sec \frac{\pi a}{w}} \times \sigma \sqrt{\pi}$$

تکست زنی دهد $K_I \rightarrow K_{IC}$
به نیت مقدار بحرانی برسد

با کمک NDT به طول ترک را داریم σ_c را حساب K_{IC} را هم داریم

$$K_{IC} = \sigma_c \sqrt{\pi a}$$

کرده و مقداری را می دانیم که درجه σ_c تکست زنی دهد.

$$K_{IC} = \sigma \sqrt{\pi a_c}$$

در این جا ما a_c را حساب σ تنش ثابت را داریم و می دانیم K_{IC} را هم داریم
نیاز داریم و نسبت می نماند که طول بحرانی ترک ما مقدار است که در فواصل زمانی که a را اندازه می گیریم ببینیم که آیا این a ما به a_c رسیده یا خیر.

(e۶) نی غرنوی Al ۲۰۳۳ که از ماشین کس قرار می گیرد. در صورتی که ترک هرگز به طول ... ۱ هیلرون در شعله

وجود داشته باشد انرژی سطحی J/m^2 ۰٫۸ باشد. تنش تکست زنی را می گیریم $E = ۳۱.۶ Pa$

$$\sigma_f = \left(\frac{2E\gamma}{\pi a} \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{2 \times 31.6 \times 10^9 \times 0.8}{\pi \times 5.0 \times 10^{-7}} \right)^{\frac{1}{2}} = 7 \times 10^7 Pa = 70 MPa$$

(e۷) نی ورق فنزادی ۴۳۴۰ دارای عرض ۳ cm و ترک هرگز به طول ۳ mm می باشد ورق تحت تنش کنیروانت

σ قرار بگیرد. مقدار K_{IC} برابر $5 MPa \sqrt{m}$ می باشد.

(۱) مقدار تنش بحرانی برای این ترک را بدست آورید.

(۲) در صورتی که شعله تحت تنش ۱۵۰۰ MPa قرار گیرد، طول ترک مجاز چقدر است؟

$$K_{IC} = f\left(\frac{a}{w}\right) \sigma \sqrt{\pi a}$$

$$\frac{a}{w} \leq 0.17 \epsilon \rightarrow f\left(\frac{a}{w}\right) = 1$$

$$\Rightarrow K_{IC} = 1 \times \sigma \sqrt{\pi \times 1.8 \times 10^{-3}}$$

$$5 \text{ mPa} \sqrt{\text{m}}$$

$$\frac{a}{w} = \frac{1.8}{3} = 0.6$$

$$\rightarrow \sigma = 17.4 \text{ mPa} \quad (1)$$

$$\delta = 1 \times 1.8 \times \sqrt{\pi a} \rightarrow a = 0.1 \dots 3 \delta \text{ m} \quad (2)$$

$$2a = 2 \times 0.1 \dots 3 \delta \text{ m}$$

(ex) نسبت تنش برای تکی در مقطع با ضخامت t به صورت اردی رو است.

$$K_{IC} = \sigma \sqrt{\pi a} \sqrt{\sec \frac{\pi a}{2t}}$$

که در آن a عمق ترک است.

محاسبه کنید در صورتی که عمق ترک $\delta \text{ mm}$ ، $t = 1 \text{ in}$ باشد. آیا قطع نسبت تنش $2.5 \dots \text{Psi}$

با در صورتی که از جنس 7075 باشد تعلی می‌باشد یا خیر؟

$$K_{IC} = 2.5 \text{ mPa} \sqrt{\text{m}}$$

$$2t = 1 \text{ inch} = 2.54 \text{ cm} = 2.54 \times 10^{-2} \text{ m}$$

$$\frac{\sec \frac{\pi a}{2t}}{2t} = \frac{\sec \left(\frac{\pi \times \delta \times 10^{-3}}{2.54 \times 10^{-2}} \right)}{2.54 \times 10^{-2}} = 1.227$$

$$\frac{1}{2.54} = 0.3937$$

$$\sigma = \frac{K_{IC}}{\sqrt{\pi a} \sqrt{\frac{\sec \frac{\pi a}{2t}}{2t}}} = \frac{2.5}{\sqrt{\pi \times \delta \times 10^{-3}} \times \sqrt{1.227}}$$

$$\sigma = 17.3 \text{ mPa}$$

\Rightarrow عمل نمی‌باشد

$$2.5 \dots \text{Psi} \rightarrow \sigma = 17.3 \text{ mPa}$$


$$1 \text{ mPa} = 1.45 \text{ Psi}$$

بدری

جلسه پنجم

منطقه پلاستیک نزدیک ترک: وقتی قطعه را شروع می‌کنند تغییر فرم دادن که فرض می‌کنیم قطعه ما ترک دارد در یک

ناحیه نزدیک ترک ایجاد می‌شود که به آن ناحیه پلاستیک نزدیک می‌گویند.

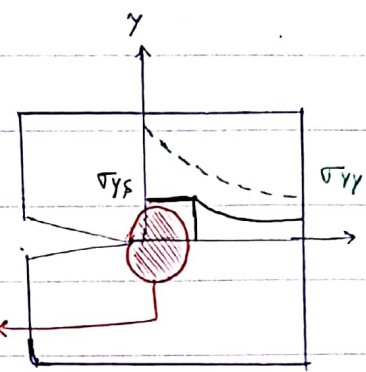

منطقه یا ناحیه پلاستیک نزدیک (اندازه ناحیه، شیب ناحیه پلاستیک و عوامل دایره مورد بررسی مای با)

حالی که در آن بررسی کنیم که طولی و عرضی و تأثیر آن ناحیه در فرآیند شکست چیست؟

هدف: قطعه طوری باشد یا به شکلی طولی کنیم که این ناحیه پلاستیک از ریشه ترک جلوگیری کند.

حال ما در ۲ حالت این ناحیه پلاستیک را بررسی می‌کنیم.

۱- رابطه تنش همگرا Plain stress:

$$\sigma_{zz} = \tau_{ny} = \tau_{yz} = \tau_{zn} = 0$$

$$\theta \neq 0 \quad \sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \frac{K}{\sqrt{2\pi r}} f(\theta)$$

$$\theta = 0 \quad \sigma_{xx} = \sigma_{yy} = \frac{K}{\sqrt{2\pi r}}$$

در این تنش σ_{yy} به صورت شعاعی تنش در راس ترک افزایش می‌یابد (تمرکز تنش داریم) تا می‌آید کاهش می‌یابد

برای به منطقه پلاستیک (تنش بالا) و هر چه از ترک دورتر می‌شویم تنش کاهش می‌یابد (در حالت σ_{yy} منطقه پلاستیک

در نظر نمی‌گیریم.)

آنچه عملاً اتفاق می افتد این است که تنش در این ناحیه می رسد به تنشی که باعث تغییر فرم پلاستیک می شود.

بعد از تنش تسلیم σ_{ys} همین حالتی مطابق با شکل منحنی قبیل برخی دهمه تنش شروع به افت پیدا میکند

می کند و در فصل واقعی تنش این است.

$$\sigma_{ys} = \frac{K}{\sqrt{2\pi r}} \Rightarrow r = \frac{K^2}{2\pi\sigma_{ys}^2}$$

هر چه شعاع منطقه پلاستیک \uparrow یعنی رگتاد بیشتر برخی دهمه (بارگذاری بیشتر برخی دهمه)

بزرگتر $\uparrow r \leftarrow K \uparrow$ (ضریب استحکام) سه که این ویژگی ذات ماده است و بگویی به مقدار دارد.

ماده را انتخاب کنیم که σ_{ys} کم باشد (تنش تسلیم کم باشد) یا ضرایبی را انجام دهیم که σ_{ys} کم باشد باید.

در حالت واقعی در اس نزدیک تنش تسلیم می رسد به محدوده تر تنش تسلیم رید که از منطقه پلاستیک دور می شود کاهش می یابد.

۲- شرایط کرنش مخالف Plainstrain :

$$r = \frac{K}{\sqrt{2\pi\sigma_{ys}^2}}$$


r_p تنش مخالف برابر کرنش مخالف است. \leftarrow پس احتمال شکست

در حالت Plainstrain (کرنش مخالف) بستراست.

چون تنش به صورت $\downarrow r_p$ است.

$$\theta \neq 0, \quad r_p = \frac{KI}{\sqrt{2\pi\sigma_{ys}^2}} \cos^2 \theta_p (1 + \nu \sin^2 \theta_p)$$

$$r_p = \frac{KI^2}{\epsilon \pi \sigma_{ys}^2} \left(\frac{2}{\nu} \sin^2 \theta + (1 - \nu) \right) (1 + \cos \theta)$$

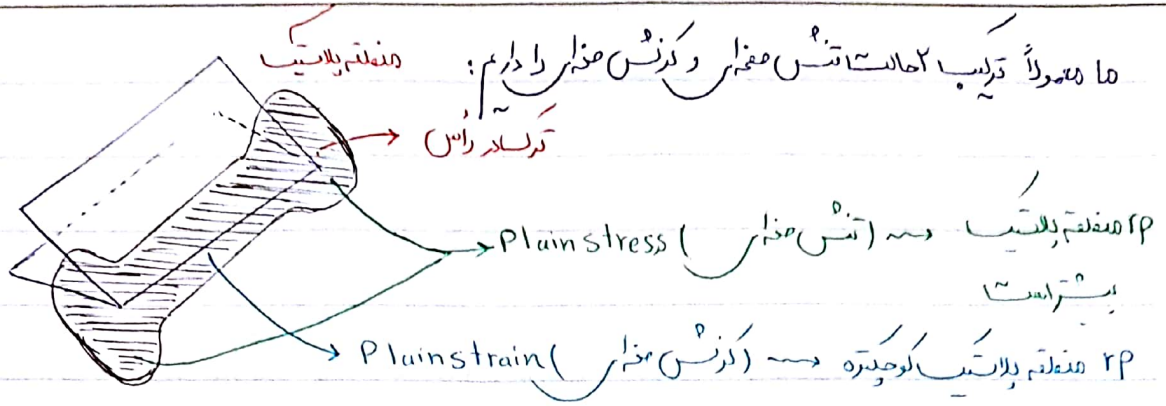

چند نمونه مثال: Al 7075-T6 ← ضعیف در آن به هم لیم می شود.

در آن های Ti لایه لایه به هم متصل ← استحکام برابر نیست √ برابر می شود

Chemical vessels ← چون بصورت Plain stress در نظر گرفته می شود.




به توقف ترک سبب Crack arrestor

بلکه به وجود آوردن حالت Plain stress

نوعی منظّم پلاستیک برمی خورد به قوامت در آن پس چه طوری اتفاق می افتد که «چه فضامتی باعث می شود

در این بصورت تنش منظم باشد و چه طوری بصورت کرنش منظم

ضریب اثر تنش K

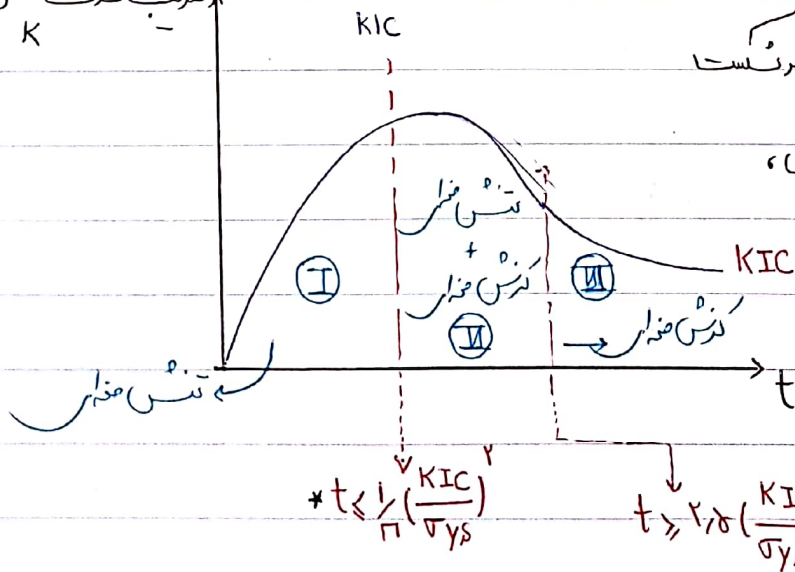

در نامی ① چقرمگی ↑ یا مقاومت در برابر شکست

افزایش می یابد تا اینکه به حد فضامتی معینی،

که این دوره می شود تنش منظم

در قوامت کمتر از این میزان باشد ما در ابتدا تنش منظم داریم، قوامت برمی خورد به چقرمگی شکست، تنش تسلیم معلوم

 
در منطقه min حفره‌گی شکست شروع به افت کردن می‌کند تا یک ناخیز، بعد از آن ثابت می‌شود که K_{IC} هست.

* وقتی تری در ماده وجود دارد، زمانی که تغییر فرم پلاستیک اتفاق می‌افتد خورد این منطبق که تغییر فرم پلاستیک رخ داده است

بصورت یک ترک عمل می‌کند طول ترک a است و از هر جهت به میزان 2 تغییر فرم پلاستیک است و شاید

همین منطبق تغییر فرم پلاستیک به صورت یک عیب و ترک عمل می‌کند. \Leftarrow می‌آیند K تعریف می‌کنند به عنوان K_{eff}

و تفاوت دارد با « K » که قبلاً می‌دیدیم.



$$K_{IC} = \alpha \sigma \sqrt{\pi a}$$

$$K_{eff} = \alpha \sigma \sqrt{\pi(a+r)}$$

اگر $2r$ کوچک باشد خیلی مؤثر نیست و اما اگر $2r$ زیاد باشد اثری ندارد و بحرانی می‌کند.

materials

K_{IC} (MPa \sqrt{m})

Al 7075

۲۴

ST 4340

۵۰

Ti Alloy

۶۶-۴۴

Al ۲۰۳

۳-۵

SiC

۳-۵

Polystyrene

۷-۱.۱

(ع) منفرجه در فشار با تری مرکز در جهت ضخامت و به طول 17 mm تحت تنش 380 mPa عدد بدنه ترک

قدر می رسد. اگر استخوان تپیم ماده 1400 mPa باشد. اندازه منفته پلاستیک و ضریب شدت تنش را بدست

Plain stress $\sqrt{a} = 17 \rightarrow a = 1 \text{ mm} \rightarrow 1 \times 10^{-3} \text{ m}$ (طول ورق ی ثابت)

$$r_p = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{K_I}{\sigma_{ys}} \right)^2 \quad r_p = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{380 \cdot \sqrt{\pi \times 1 \times 10^{-3}}}{1400} \right)^2 = r_p = 0.128 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$K_{eff} = 380 \cdot \sqrt{\pi (1 \times 10^{-3} + 0.128 \times 10^{-3})} = 871.8 \text{ mPa}\sqrt{\text{m}}$$

$$K_{app} = 380 \cdot \sqrt{\pi \times 1 \times 10^{-3}} = 851.8 \text{ mPa}\sqrt{\text{m}}$$

تغارت عدد ۲:

با بزرگامش تنش تپیم به منفته امکان تعریف فرم، ورق حرارت داده می شود و استخوان تپیم به 380 mPa می رسد

نوع منفته پلاستیک و ضریب شدت تنش موثر را بدست آرید. (بار استرهای بالا)

$$r_p = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{380 \cdot \sqrt{\pi \times 1 \times 10^{-3}}}{380} \right)^2 = 3,3 = 3,3 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$K_{eff} = 380 \cdot \sqrt{\pi (1 \times 10^{-3} + 3,3 \times 10^{-3})} = 77 \text{ mPa}\sqrt{\text{m}}$$

تغارت عدد ۲۰-۲۵


ضریب شدت تنش موثر افزایش یافته است از سمت ب

۱- تنش مناز ← به t یا (هندسه مقطع) وابسته است. } **حجمی نیست:**

+ وشرطی های متالورژیکی مقطع (چین و اختار)

۲- در حالت گذر تنش مناز ← به t وابسته نیست (فقط به وشرطی های متالورژیکی مقطع است)

پس ما بزرگ برسی حجمی و نوع شکست بر اساس $\frac{r_p}{t}$ را بررسی می کنیم.

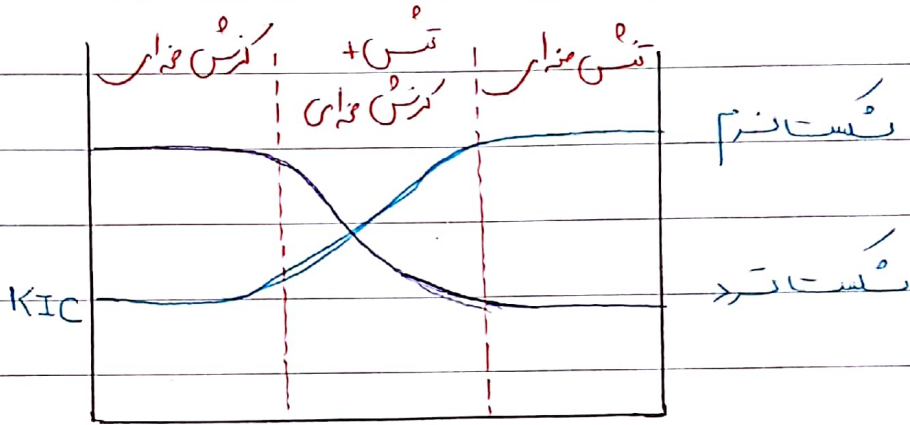

$\frac{r_p}{t}$ → $t \downarrow$ → $r_p \uparrow$ → **بدین امر تنش مناز**

$\frac{r_p}{t} \gg 1 \rightarrow$ **کشش مناز** → $K_c \uparrow$ Ductile

$\frac{r_p}{t} < 1 \rightarrow$ **کشش مناز** → $K_c \downarrow$ Brittle

Environmental Induced Cracking (EIC): عواملی که در آن ترک ایجاد می شود، ترک ایجاد می شود در حفر

یک عامل محیطی که آن عامل هم در خورنده است.

۱- Stress Corrosion Cracking (SCC) ترک خوردگی دوام با تنش

۲- Corrosion Fatigue (CF) خستگی خودی

تفاوت حالت ۱ و ۲ در حالت تنش است: ۱- «حالت تنش استاتیکی»
۲- «حالت تنش دینامیکی»

۳- Hydrogen Embrittlement (HE)

Induced Cracking (HIC)

۴- Liquid metal Embrittlement (LME) اثر نفوذ یک فاز مذاب

در شرایط فوق آئر یا هم سنسیتی که اثر قرار است رخ دهد، از حالت نرم به ترد تبدیل می شود.

مثال هایی دیگر موارد فوق: ۱- SCC
بزرگ ← در حید آهنیالی
S.S.T ← کدریم دانغ
Ti Alloy ← حید نوردنی

۲- CF (حید خورنده + قطع تنش سردها) سیکلی (حالت دینامیکی)

CF → S.S.T (Duplex) قطعاتی که در ضایع نفت کار

نست به صورت CF غلی بر مود → 4130

HIC → محلول هیدروژن فعال + نبردهای مکانیکی

محلول هیدروژنی + مقلعاتی که در آن گسترش می شود
فولادهای کا { مواد مستعد
α ~

LME → Zn گالوانیزه گرم حالت در معرض Al به Al نسبت ترد


مذاب Al در محلول فولاد به فولاد ترد می شود

SCC: کریپ یا ترک است افتخانی است بلبریک متداول به صورت ناگهانی بدون در دسترس.
(حالت عادی نسبت نرم)

↓
نیای محلول خورنده
دما می تواند دمای محلول یا دما را بالا
محلول خورنده ضعیف هم اگر باشد باعث کریپ می شود در اثر حضور نیای

۳ عامل بلبر SCC: }
۱- تنش (معمولاً تنش کششی است) ← تنش اعمالی (و در به قطعه می شود به ناچار)
۲- محلول خورنده } تنش باقی مانده از
۳- ماده ای که مستعد بلبر در آن محلول خورنده }
welding
forming
machining

QT heat treatment

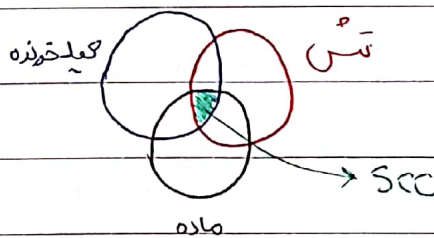

تقسیم بنبر طلاسک بلبر SCC: }
۱- Season cracking } ترک خوردگی فصلی (بزرگ)
۲- Caustic Embrittlement } تردی قلیایی (فولادها)

تردی قلیایی
~
بازو

1- Season cracking → یوئیدامید + حضور آمونیاک + تنش باقی مانده ⇒
 (بزرگ) اثر بارش در محلول در محل انتقال مدتی به یوک

⇒ crack of brass cartridge $[Cu[NH_3]_4]^{2+}$

 
SCC ← محلول در آب

بلور راجع: عیناً حرارتی آئیل بلیز حذف تنش

2- Caustic Embrittlement → در مخازن بخار → انتقال و در آنجا → بعد از پرتاب

به علت حضور کربنات سدیم → SCC

به صورت محلول در آب




تنش باقی مانده هم که داریم ← SCC

بلور حل شدن سولفات سدیم → TDS → total dissolved suspended solid (سختی آب)

Na₂SO₄ اضافه می کنند تا در بنات سدیم تبدیل شود، ماده ای تولید شود که فریب فولاد رتباطند.

Inconel 625 → لوله های انتقال بخار / در پرتاب کار با یوک / خوردنه

وگره‌ها / مشکلات SCC : ۱- خوردگی بعد از کامل رخ نمی‌دهد
 محله خوردنده متعدده ←
 ← ترنس

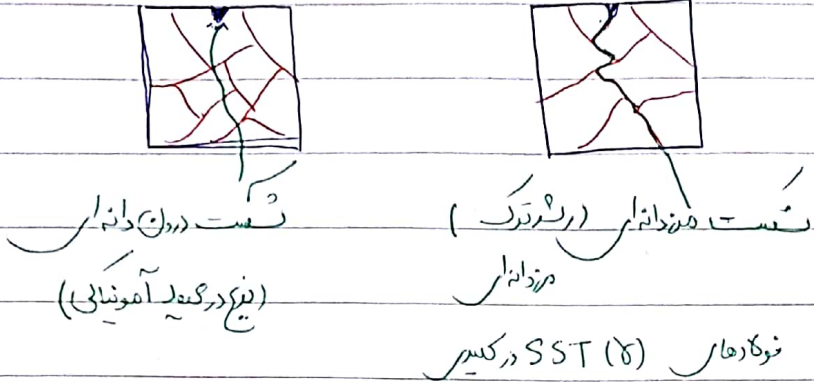

۲- ترک‌های ریز غیر قابل رویت micro crack

۳- ریز خلی برین است

۴- پدید آید از رخ می‌دهد تا در فلز خالص

۵- محله خوردنده لزوماً غفلت بالایی ندارد (خوردگی لبرین است)

۶- نسبت بعد از تر است (fractography)

۷- حضور ترنس }
 ۱- الهالی
 ۲- ترس‌هایی که در اثر ساخت ایجاد می‌شود.

ترس آستانه : Threshold stress → SCC :

حد آستانه ترس که در آن بعد از آن این میزان ترس نسبت داده می‌شود.

واستپ : جنس ماده

شماره محیطی / دما / محله خوردنده / میزان غفلت محله خوردنده

بزرگترین ترس‌ها مختلف : ۷۰٪ - ۱۰٪ ترس تیم است.


جلد هفتم:

بیشتر در haz

۱- گنبد خورنده
 ۲- تنش اعمالی / رسانند (با توجه ماند)
 ۳- فنز یا آلیاژ مستعد خوردگی

در جبریل قبل درباره SCC صحبت کردم که عامل نیاز است باین رخ دادن:

* در جبرگاری متدین بخشی که در آن SCC رخ می تواند در حد تابع ۲ به ابرت
 در خورد web metal ← HE رخ می دهد.

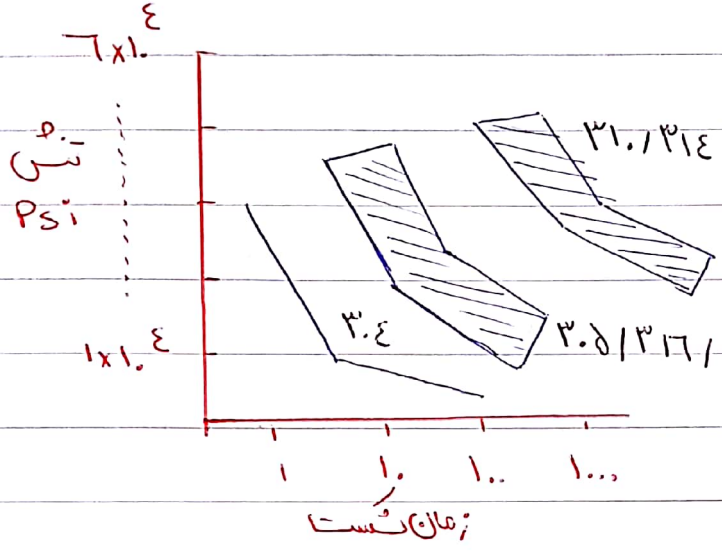

استحصال نسبی فولاد زینت فنز
 در گنبد کلروفورم / ۲ بجبرگاری آن
 * افزایش تنش ← زمان تست ↓

مکانیزم های SCC:

۱- شروع جوانه زنی ترک crack Initiation

۲- رشد ترک Crack Propagation

۳- شکست (ترد) Brittle Fracture

روش های تست دایرینا بی SCC:


 

- ۱- نمونه های صاف (بدون ترک) در محیط خورنده همگت با ثابت قرار می دهند. (تنش ثابت) (CSRT)
- ۲- نمونه های بسیار دره فاق در در محیط خورنده همگت با ثابت (CSRT)
- ۳- آزمایش در سرعت های درزش آهسته مختلف انجام می شود (در گنبد خورنده) (SSRT)

مدل زرد برای تمرین: (عیوب سطحی، تفاوت آرایشی، ...)

۱- شروع جیوانه زنی آتک


- ۱- خوردگی محوای (Pitting)
- ۲- تپیری
- ۳- گالوانیک

مکان‌هایی که در اثر خوردگی ایجاد می‌شوند:

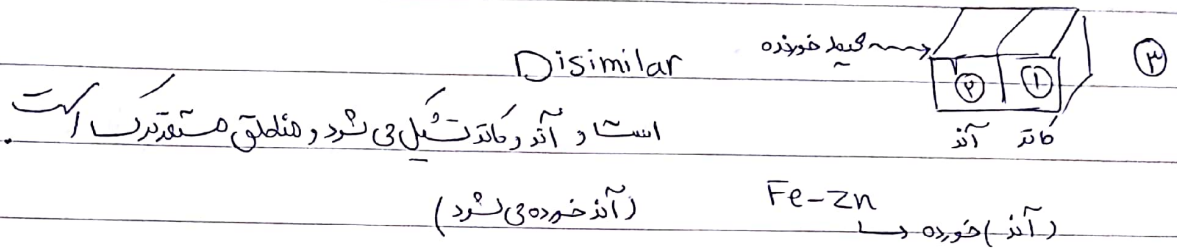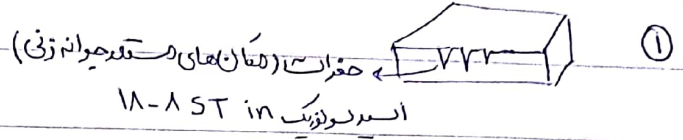


۲- مکانیزم در حفره رشد SCC:

FRM
① رگس-فلم / محرم لغزش و حل شدن (PFR) Passive Film Rapture

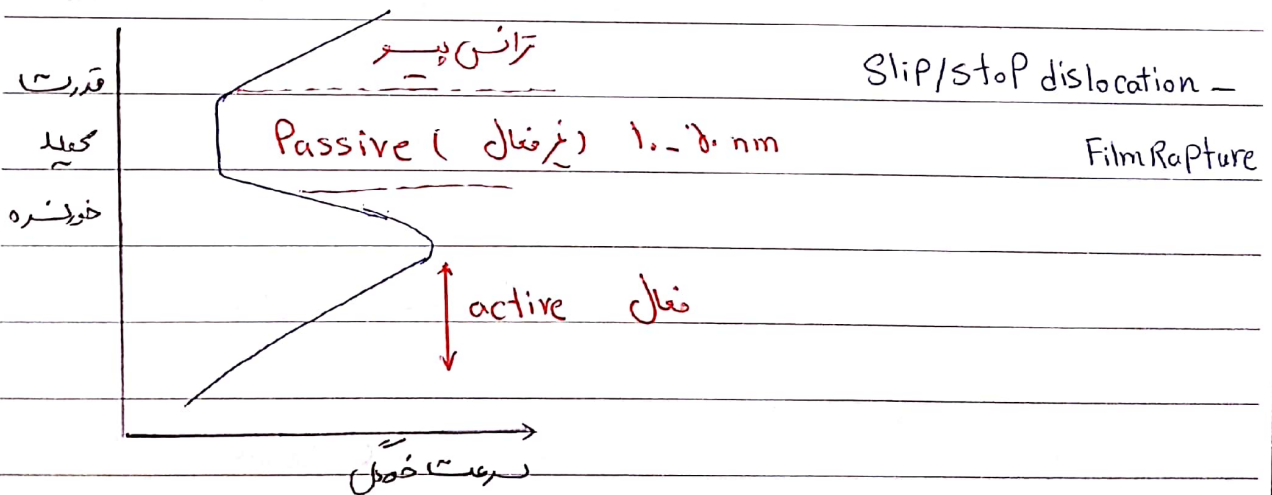

آلر این منطبقی غیر فعال ثابت و باید بر عیان خوردگی قطع می‌شود و اگر نتواند ثابت ماند خوردگی ادامه می‌یابد.

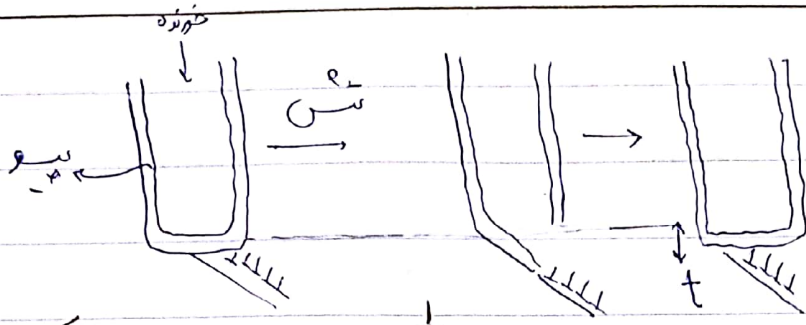


این مراحل را می توان تا سطح مقطع تنش و تنش وارده را عمل کند در نتیجه شکست رخ می دهد.

تعیین کننده است $K_I > K_{ISCC}$ → شکست رخ می دهد
 $K_I < K_{ISCC}$ → نمی دهد
 K_I ضریب شدت تنش
 K_{ISCC} ضریب شدت تنش SCC

* ویژگی های متالورژی در حالت SCC فرقی کند.

Alloy	محیط	معادله	توضیحات
Al-1	$Et/mgCl_2$	$K_{ISCC} = \frac{1}{8} K_I$	حمله خوردگی دما ~ ~ غلظت ~ ~
Cu-30Zn	NH_4OH	$K_{ISCC} = \frac{1}{2} K_I$	نوع ماده (آلیاژ)
Ti-TAl-4V	محیط KCl	$K_{ISCC} = \frac{1}{3} K_I$	

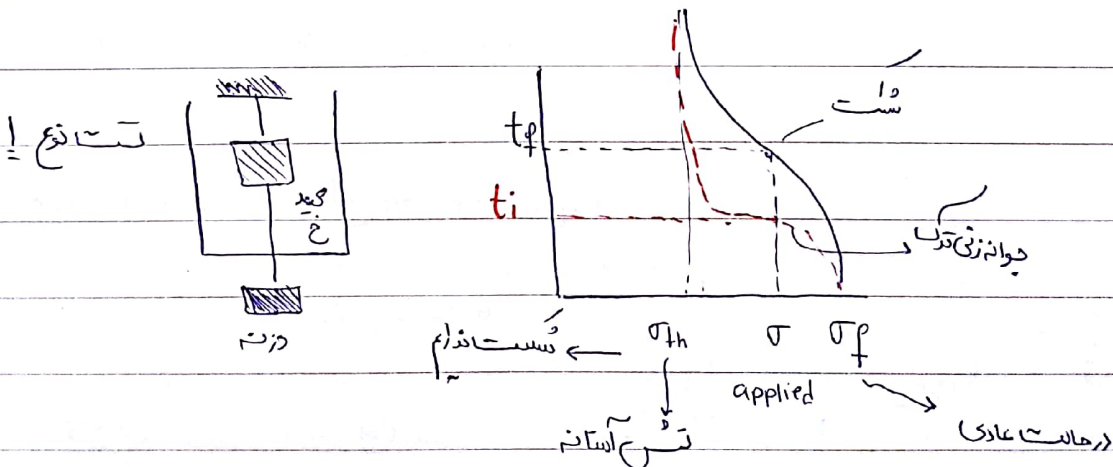

$\sigma_{th} < \sigma_f$

زمان رشد $t_f - t_i = t_{CP}$

تبدل SCC

مکانیزم رشد در SCC شامل است

Corrosion Tunnel


۱- مدل خودی تونلی

۲- مدل جذب عامل نسبت تدر

مدل نسبت مکانیکی

Adsorption induced Brittle

Fracture

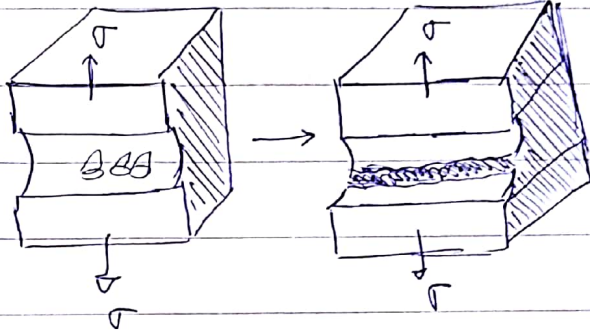

تونلی به صورت مخروطی در اثر فرآیند

خودی در ناحیه ای که جریانه زنی ترک اتفاق


می افتد ایجاد می شود

تولید می شود و به تدریج از ترک در تدریج

علل خورنده جذب می شود در ناحیه جریانه زنی ترک در تدریج نسبت در لایه پورت هوشی می رسد

ترک می شکست

آزمایش کتابار (تست ثابت) در نمودارها نشان دهنده

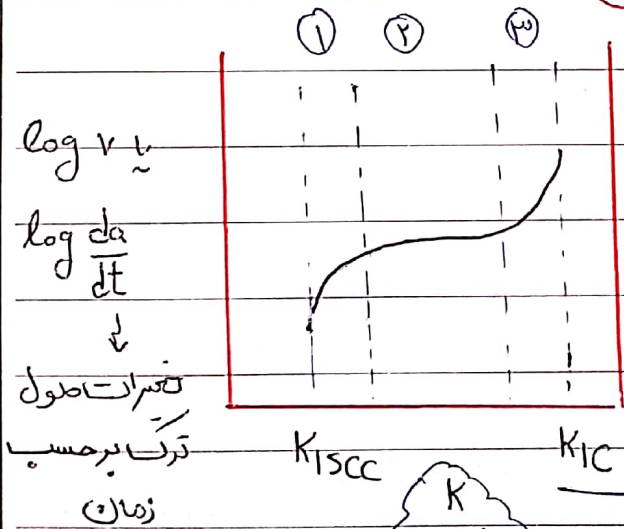

۳ تا ۴ مقطع داریم. از ناحیه (۳) به سمت چپ می آیم

ضریب پرت تنش مایع به طبعش پیدا کردنی خود

در یک منطقه ثابت و دوباره به پرت تنش

می یابیم. فقط در ناحیه (۲) است

که نسبت ارتگرها وابسته به

ضریب پرت تنش نیست

اگر در شرایطی که SCC می خواهد باشد، ضریب پرت تنش را «ناحیه ۲» نامیده ایم یا نه؟

تنش کششی - غلظت خوردنده
- تعویض متریال

جبره هتم: ادا مری روش ماسر ^{سلسله} تست دبرسی

۳- آزمائش با سرعت های لرزش آهسته $\frac{1}{5}$ - ۱ - ۵ - ۱۰ در لرزش های آهسته تست لرزش در یک گمبل خورنده

سپس می آیند بعد از تسلط دبرسی می کنند که درجه میزان سرعت لرزشی تسلط بخ داده است.

لرزش آهسته { سپس میزان سرعت لرزشی که تست اتمام می افتد.
همزمان در یک گمبل خورنده

* ۴- روش های دیگر (فلهای غرنه تغییر خرم داده کرده در یک حالت ثابت) ، در یک گمبل خورنده قرار می دهند

تشن به آن داده کرده


و بعد تحلیل می کنند ترک چگونه شکل می گیرد و جسم چگونه تخریب می شود




باز مواد مختلف سرعت لرزش های مختلفی مقدره است:

Al Alloy	محلر کلرین	$\frac{1}{5}$ - ۱ - ۵
Ti ~	~	$\frac{1}{5}$ - ۱ - ۵
Cu ~	~ آهنیالی	$\frac{1}{5}$ - ۱ - ۵
S.S.T	~ کلرین	$\frac{1}{5}$ - ۱ - ۵

اول در یک گمبل خورنده فرغ لرزش اعمال می کنند بعد می آیند در گمبل خشی همین لرزش و اعمال می کنند بعد در یک گمبل می کنند

 
که این در حالت را، که تأثیر این میزان لرزشی را که اعمال کرده است چگونه باعث تخریب می شود

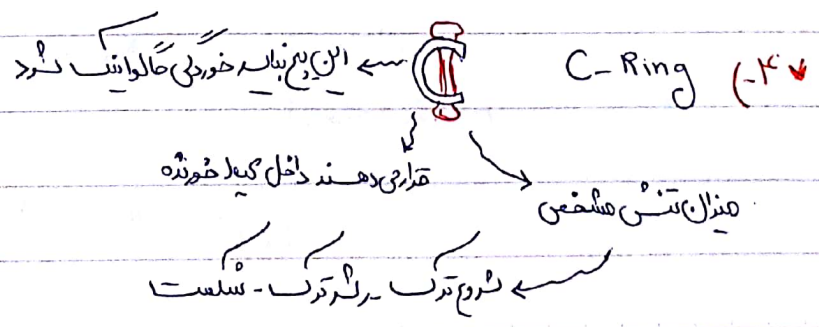

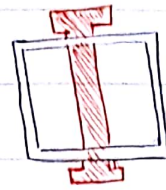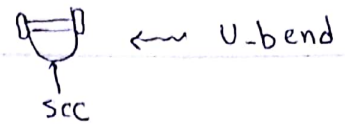

پارامترهای کنترل کننده SCC:

- ۱- انتقال جرم در طول ترک تا ترک ترک
- ۲- واکنش درون حلال در نزدیک ترک
- ۳- جذب سطحی در ترک ترک
- ۴- نفوذ در سطح
- ۵- واکنش های سطحی
- ۶- جذب به داخل ماده (در آنجا از ترک دیده عبور کرده)
- ۷- نفوذ به داخل ناحیه تغییر فرم پلاستیک در ترک
- ۸- واکنش شیمیایی در داخل ماده

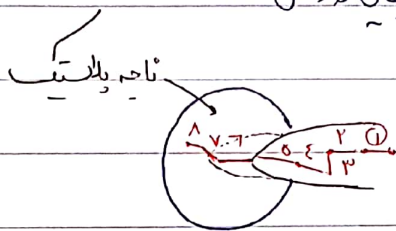

از دید مهندسی آمده است
مراحل در روند SCC را بررسی کرده است.

پارامترهای موثر در SCC: (از دید ماکروسکوپی (سطحی) است)

- | | | |
|---------|--------------------------|---------------------------------|
| ۱- دما | ۴- تلاطم در محیط خورنده | اقتضای این موارد (PH) را در نظر |
| ۲- غلظت | ۵- قند و گلیکول خورنده | غنی تریم => تیر SCC |
| ۳- PH | ۶- ویسکوزیته محیط خورنده | |

- | | | |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| ۱- ترکیب شیمیایی | ۴- در صورت لزوم ماده | ۲- ویژگی های مکانیکی ماده |
| ۲- خواص مکانیکی K_{Ic} | ۵- ناخالصی | |
| ۳- اندازی دانه | ۶- فازهای ثانویه | |

- | | | |
|--------------|-------------|------------------------|
| ۱- میزان تنش | ۳- mode تنش | لغشی
برشی
یارانی |
| ۲- نوع تنش | | |

مختلصات مختلف در محیط های مختلف تأثیر SCC قرار می گیرند. هم موافق به یک شرایط است
 تأثیر SCC قرار نمی گیرند. S.S.T در حالت اعاری خیلی بهتر از فولاد معمولی بدتر خودگی اما S.S.T چوستگار شده
 خیلی بدتر از فولاد معمولی چوستگار در محیط خوردگی است. چون چوستگار می شود و تگی های هکاب
 با SCC امت می کند پس نمی توان گفت مادار که بیشتر خوردگی شود SCC هم بیشتر است.
 شرایط SCC: برخی نگر به نوع مختلصات و محیطی که در آن قرار می گیرد.

نوع ماده	محیط
Al Alloy	محیط های NaOH/H ₂ O ₂ / NaCl آب دریا
Cu ~	بخار و محلول آمونیاک - آب بخار آب
Super Alloy Inc	محلول NaOH
Ni Alloy	محیط NaOH (T = ۳۰۰ °C)
S.S.T α	HCl - MgCl ₂
	NaCl محلول در H ₂ O
	آب دریا - H ₂ S
S.S.T α	H ₂ S
S.S.T m	محلول NaOH
آلیاژهای Mg	HNO ₃ بخار - NaOH
Ti ~	HNO ₃
فولاد کربنی	NaOH - محلول کیم - نیتروزنی - H ₂ S - آب دریا

۵- افزودن و استفاده از همانفک کننده ها (Inhibitor)

 
 
- ۱- باعث ایجاد لایه پسیوی لرر « به جوانزنی در نزدیک لندی لند.
 - ۲- عامل خوردنه ← از جمله خارج لند. (تغیر شکل می دهد)
- از خوردن به
تغییر
شیمیایی

+ برای جلوگیری از SCC در آلیاژ Cu (برنج) به اضافه فن لند ماده ای بنام تریسبات استفاده ← و آلس می دهد با Zn

رنگ لایه Passivity ایجاد می کند جوانزنی رسوب را ترک را کاهش می دهد.

Inhibitor (en) Na_2SO_3 سولفیت نایم

N_2H_4 هیدرازین



- ۱- تشکیل لایه های کم رنگ Tarnish film
- ۲- dezincification (روی زدگی)

* آلیاژهای برنج طرز رسوب به میزان ۱۵٪ Zn، ۴۰-۲۰٪

گند حارر اکسید / رسوب

۱- تغیر آلیاژ برنجی نه در هر Zn آن تر از ۵٪

۲- میزان تنش کاهش می دهند

۳- استفاده از همانفک کننده ها ← P/Sb/As ← باعث ایجاد لایه Passivity در آلیاژ مس می کند و از SCC جلوگیری و به تأخیری اندازد.

دی هیدروژن فسفات (DHP) di sodium Hydrogen Phosphat

مکانیزم لایه پسیوی

۶- استفاده از پوشش: سه جنبه خرابی زرد لایه داشته باشد (که در اثر اعمال تنش کشنده

نگردد از زیر لایه رطوبت می کشد

فراآیند خوردگی تداوم داشته باشد

- پوشش پایه پلیمر (پلی اورتان PU)

- پوشش cd/zn بلر فولادها

- اِپِکس‌های $Ti-6Al-4V$ ← لایه در حد صدرون سیس SiO_2 پوشش می دهند.

پلاستیک → SiO_2 Al_2O_3 Cr_2O_3 TiO_2

Corrosion Fatigue (CF): تخریب قطعه در اثر تنش‌های سیکلی/متغی در تنش‌های کمتر از میزان تنش استاتیکی


دینامیکی

نمایند اکادمیک:

۱- میزان تنش بالا ۴- عمر تنش ۵- عمق خوردگی

۲- دامنه‌ی بالای تغییرات تنش

۳- تعداد سیکل‌های خستگی زیاد

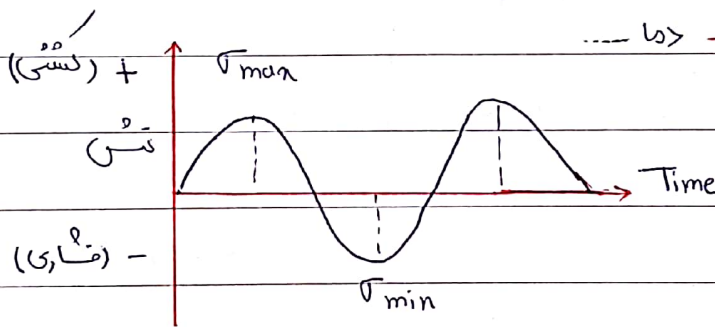


گروه تنش $\Delta\sigma = \sigma_{max} - \sigma_{min}$

نسبت تنش $R = \frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}$

دامنه تنش $\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$

تنش متوسط $\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$

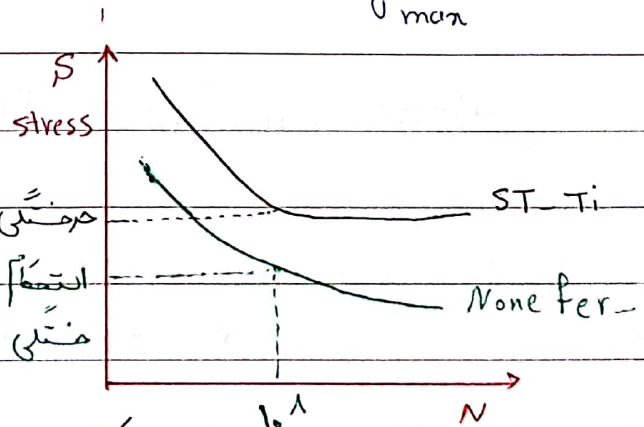

نسبت $\frac{2}{3} UTS$ → نسبه بزرگتر

تکرار تنش


Number of cycle

Steel 0.14% C
Al Alloy 0.18% C

تندتر است
↑ ~ ↓

چهار مرحله:


- 1- crack Initiation - چرانه زنی ترک
- 2- Propagation - رشد ترک خستگی
- 3- Fracture - شکست نهایی

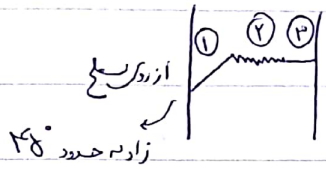

در مرحله 1: نوسانات خستگی به خوبی در سطح مقطع دیده می شود و ترک خستگی

شروع می کند رشد کردن، تا جایی ادامه پیدا می کند که دیگر نتواند ادامه یابد در آن ترک ایجاد شده زیاد می شود و در مقطع

که باقی مانده نمی تواند تحمل تنش کند و به تدریج شکست اتفاق می افتد.

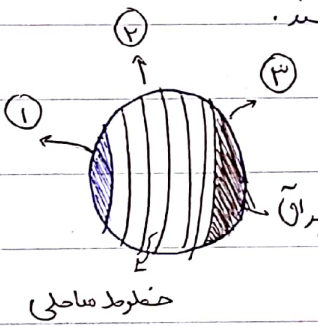

«معموداً در سطح مقطع شکست خستگی دیده می شود»
برای

* نسبت سطح در فرآیند خستگی و خوردگی خستگی
عامل مهم است.

خوردگی خستگی: خستگی در مقطع اتفاق بیافتد و شکست آن های سیلیکونی متراکم به دلیل «در محیط خوردنده

تعدادی عدد با SCC - تنش های سیلیکونی

* در برخی فرض ها CF زاویه همبستگی SCC می دانند

CF e_n e_n - نسبت، پاره کردن، در فرض گمنا خوردنده.


شامل آهن است: }
 ۱- حیوان‌زنی ترک سس
 ۲- درجه‌ی ریش ترک
 در مناطق بسیاری / فزادوم / ناخالصی / فدرختگی
 منطبق نه خوردگی بسیاری / حالواشی / منطبق مستور
 منطبق نه بسیار در اثر این نوع خوردگی اما ایجاد می‌شود.

۴. اگر در سطحی فرآیند CF به پوسته‌ی از بین برود به همان ناحیه‌ی که پوسته‌ی نازک و پوسته‌ی رست می‌شود

مسئله‌های حیوان‌زنی ترک

معاینه ریش / عوامل باعث ریش ترک CF:


- ۱- ریش حاصل خوردگی به ترک و خارج شدن معمولاً خوردگی
- ۲- واکنش بین سطح و محیط خوردگی، ایجاد ترسب‌های غیر
- ۳- انحلال آنزیم در ترک
- ۴- تولید ترک با سطوح جدید به وسیله‌ی خستگی
- ۵- پاره شدن پوسته‌های محافظ سطح
- ۶- باز شدن ترک به وسیله‌ی محمولات خوردگی

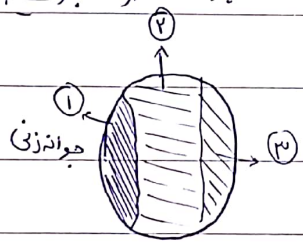

تفاوت سطح مقطع و قطر CF با خستگی معمولی:

در محدوده ریش ما خطوط ساحلی را نمی‌بینیم چون این سطح مقطع هموار

محمولات خوردگی است.

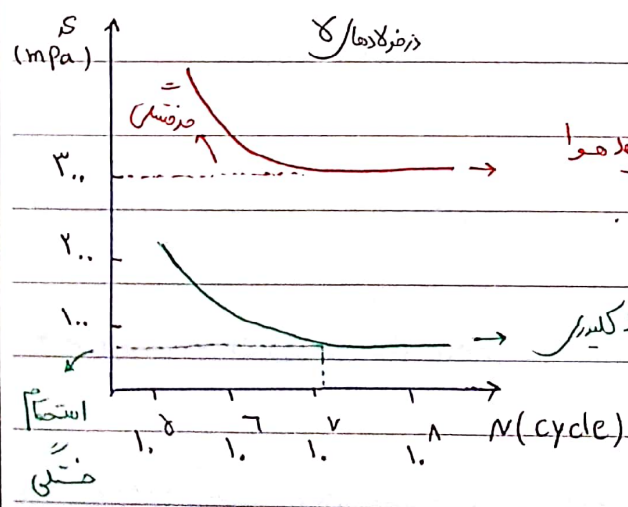

- مقادیر با خستگی ظاهر شده است


- چرخه‌های خستگی تمام به چون ما خوردگی

دام ماهیت ماده مادری فولاد است


ریش ماده با ترسبات دیده می‌شود.

معمولاً خستگی در CF دیده نمی‌شود.

تست های CF: مشابه SCC با این تفاوت که با تنش های سیسی داریم.

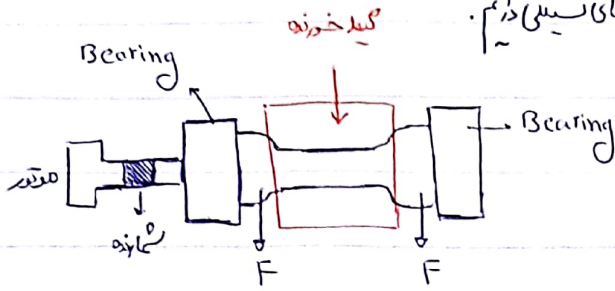

Stress Number (S-N)

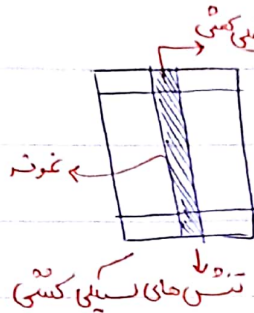

(۸-۱۲)

غوشه
دست می آید


سرعت رشد ترک (تغییرات طول ترک نسبت به تعداد چرخش تا انجام می شود)

$$\frac{da}{dN}$$

Fatigue crack Propagation Rate (FcPR)

or
growth

(FCGR)

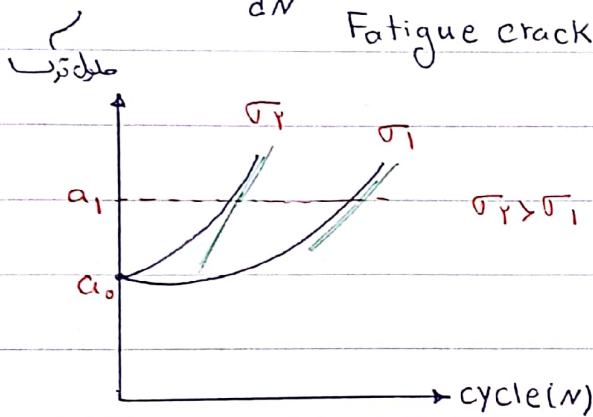

قطع رگت آتشن متفاوت تدریجی

ترک شروع می کند به رشد بدون فرسودگی

در نقطه ای به اسم a_1 یک خط افقی رسم می کنیم تغییرات طول ترک نسبت به dN . سبب خط را رسم می کنیم.

$$\leftarrow \text{تنش} \uparrow \leftarrow \frac{da}{dN} \uparrow \text{ (تعداد چرخش تا شکست کند)}$$

سرعت رشد ترک \uparrow (در واقع سبب خط \uparrow) اگر تنش \uparrow

تنش \uparrow \leftarrow نرخ رشد ترک \uparrow

$$\frac{da}{dN} = f(\sigma, a) = A(\Delta K)^P$$

تدریجی
تغییرات تنش

A, P

مغایرت است و وابسته به


لمعی داده ر...

$$K_{Ic} = \Delta \sigma \sqrt{\pi a}$$

$$\Delta K = K_{max} - K_{min}$$

در ناحیه I و III تغییرات سرعت

اندام ترک به شدت زیاد

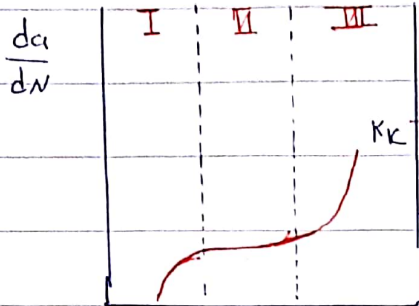

حجم مگنی به حتمگی
نسبت می رسد
نهایت است
بخشی دهد

هر چه در میزان ناحیه III بیشتر باشد

مقادیر به حتمگی بیشتر است

ΔK_{th} آستانه
 $\log N$

سرعت اشباع ترک در ناحیه II عبور از حتمگی در عطفه که دارای حتمگی است در این ناحیه تغییر می شود

معدلهای پارسی در ناحیه III صادق است

هوای A: $5,5 \times 10^{-7}$ P: ۲,۷۴

محلول NaCl A: 4×10^{-7} P: ۱,۷۷

عوامل مؤثر بر CF: ۱- گداز خورنده (بسته به اینکه متراکم در چه گدازی قرار می گیرد، میزان استحکام تفاوت می کند)

آباز آلومین - برون جلا گداز آب دریا به ۷۰-۸۰ مقادیر به حتمگی را دارد

آبازهای گرم بالا به ۳-۴ ~ ~ ~


۱- دامنه تنش: (هر چه این دامنه ۱ کمتر باشد اثر بیشتر به افت حتمگی می شود)

۲- عوامل مکانیکی / پارامترهای تنش

افت حتمگی ای که در معرض گداز خورنده قرار می گیرد

۲- نسبت تنش ها $\frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}$ (R): \uparrow حتمگی به حتمگی

۳- میزان تنش متوسط \uparrow مقادیر به حتمگی \downarrow

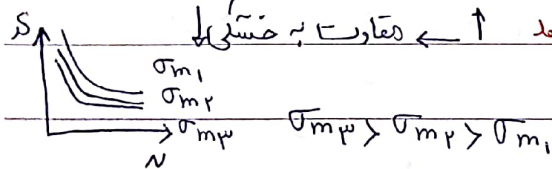

۴- نوع تنش متوسط که در دامنه حتمگی وارد می شود

✓ دامنه ترک \downarrow استحکام حتمگی \uparrow فشاری
بسته می شود

X ~ ~ باز \downarrow ~ ~ کششی

می شود

۵- عوامل فشارزایی: ترکیب بامی

در ضربه‌ها هر چه σ \leftarrow استحکام \leftarrow تقاربت به σ_{CF}

چون ماده ترد است

- وجود نخلالی

- فلز دهن/جدا شدن \leftarrow افت خواص σ_{CF} می شود

- ریزش دندان \leftarrow خواص و تقاربت به σ_{CF}

۶- عوامل خارجی: کیفیت سطح \leftarrow تقاربت به σ_{CF}

- غلظت ماده خورنده \uparrow \leftarrow تقاربت به σ_{CF} \downarrow

- دما \uparrow \leftarrow تقاربت به σ_{CF} \downarrow

«جذب بازدهم»

روش های جلوگیری CFC: دلیلی از ملاحظاتی که در CF باید مدنظر قرار بگیرد و با Fatigue در حالت عادی تقاربت

دارد؛ که به عنوان یک پارامتر در روش های جلوگیری از آن باید مورد توجه باشد، مبحث استحکام است

- در حالت عادی خستگی، استحکام \uparrow \leftarrow جوانه زنی و شکل گیری ترک فصل تری شود \leftarrow

۱- استحکام

مقاومت به خستگی افزایش می یابد.

(کاهش استحکام)

- در حالت CF (در حالت محیط خورنده) \leftarrow جوانه زنی ترک تسهیل می شود \leftarrow مقاومت به

مقاومت به σ_{CF} \uparrow

خستگی کاهش می یابد.

* لذا استحکام ماده نمی تواند کمتری باشد «برابری خستگی» (یا به عبارتی نمی تواند کمتری کند) جوانه زنی ترک

در ترک اتفاق می افتد.

چون خوردگی وجود دارد. (به سطح آن کیفیت سطح \downarrow)

- تری شکل ذره استاید نامی پلی استایلی «جلوی ترک ایجاد

می شود برای جلوگیری از رشد ترک، این منطقه پلی استاید در ماده


شماره ۶ بیشتر است \leftarrow پس ترک نه به

وسایله محیط خورنده ایجاد می شود بر روی سطح و تریال ما

استحکام پس بلاس یا به عبارتی ماده ترد تر است \leftarrow پس این عامل

باعث می شود مقاومت به خستگی کاهش یابد، پس های آیم به همین دلیل استحکام را کاهش می دهیم اگر بتوانیم و شرایط

اجازه این کار را بدهد و بتوانیم این کار را عملی کنیم.

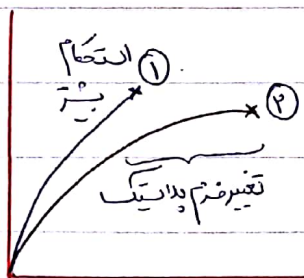

۲- حذف تنش یا کاهش تنش: ← مقاومت به CF ↑

تنش نیم، تغییر مداری، ایجاد تنش های فشاری بر روی معلقه (Shot Pining ← اما نباید بطور شدید)

باعثی شود که ترکها در ترکها به ترتیب در لوله
درجه ایجاد
تمرین تنش شود

۳- استفاده از همانند اندزها

بسیار به Passive ایجاد می شود در برابر جریدهای از خودگی

با عامل خوردنده را از محیط خارج می کند ← مثل SO_2 را خارج کنند.

۴- استفاده از پرش ها ← پرش ها cd و zn بر روی فولادها و نیرزه در سطح فولادها

استحکام سطح ↑
مقاومت به خوردگی ↑
مقاومت به CF ↑

* در هنگام پرش دهی باید مراقب بود که H به سطح نفوذ نکند چون باعث کاهش مقاومت به CF می شود.

برای حل موضوع محل را حرارت می دهند.

۵- جریدهای از ایجاد سطح نا هموار بر روی سطح: در حالتی که با این روش

صافی سطح آجایی که ممکن است باشد عالی باشد.

سطحی به گونه ای باشد که از عمق تنش بر روی سطح جریدهای کند ← مثلاً جریدهای فرآیند به گونه ای باشد که

معلقه این تنش های یکسانی است نقاط تنزیس از انجام فرآیند وجود نداشته باشد.

« جبری دوزدم »

تدریس هیدروژنی (HE) Hydrogen Embrittlement

تدریس در اثر تدریس (HIC) Induced Cracking ~

وقتی یک قطعه از تنش قدری سرد یا تنش مایه که در قلمه وجود داشته باشد در همان گیل در هتوش گاز

هیدروژن باشد و یا گاز H در گیل ایجاد کرد به تدریس هیدروژنی رخ می دهد .

- ۱ - تاویل هیدروژنی Hydrogen Blistering
 - ۲ - تدریس HE
 - ۳ - دی کربوه لرن Decarburization
 - ۴ - خوردگی هیدروژنی Hydrogen Attack
- خسارات هیدروژنی

① هیدروژنی که در قلمه به یک علتی ایجاد شده و یا در گیل وجود داشته به باعث تغییر فرم در سطح قلمه مایه می شود .

② حضور هیدروژن در قلمه که تنش وجود دارد یا تنش دارد می شود (این معاینه در دمای پاسن رخ می دهد $T < 200^{\circ}C$)

③ هیدروژنی که در گیل وجود دارد با کربن موجود در فولاد واکنش می دهد و به صورت گاز CH_4 یا هر محصول دیگری که تولید می شود که باعث کاهش یا تقلیل کربن می شود . در نهایت به باعث افت استحکام و تخریب می شود . (در دمای بالا $700^{\circ}C - 800^{\circ}C$)

$$Fe(C) + H_2 \rightarrow CH_4$$

فولاد

④ کربن در فولاد یا گیل که در ابتدا است (قبل آب) $Fe + H_2O \rightarrow FeO + H_2$

~ ~ ~ ~ ~ Fe (فولاد) $C + H_2O \rightarrow H_2 + CO$

← محصولی که حاوی H ← این هیدروژن که تولید می شود باعث تخریب می شود .
در دمای بالاتر از $200^{\circ}C$

خوردنی هیدروژنی تعادلی دارد با تدریس هیدروژنی، در تدریس هیدروژنی گدازه در مقرون با هیدروژن است اما هیدروژنی که در خوردنی هیدروژنی

ایجاد می شود که باعث تخریب می شود در اثر آب و اکسیژن است.

هیدروژن به راحتی حل می شود

② منبع هیدروژن

① منبع تنفس

مادر HF ۲ عامل دارم:

در حالت فذاب ← فاز فذاب ← خوردنی

۱- تنفس های باقی مانده

← ایجاد نمی دهد ← در حین خوردن H ← تدریس

۲- قطعه به قطعه تست تنفس

در حالت جامد } آبجاری
 آیدریتی (H موجود در آیدریتی)
 هیدروژن (یونیس آیدریتی)

در آبجاری مولکول را تدریس کنند تا H خارج شود

انتخاب هیدرال درست → مخازن ذخیره هیدروژن

حدا هیدروژن باعث تدریس می شود؟ آم H خنثی کوچک ← ① نفوذ داخل بکته در بستلی و انت خواص

② نفوذ داخل بکته و حرکت همراه ناپ جانی ها (تغییر فرکانس بلاتیک)

به وسیله حرکت ناپ جانی ها است

تدریس هیدروژنی در ۲ دسته از عمده درخ می دهند:

۱- فولادهای پر استحکام 4340 - فولادهای ۳۰۴ - فولادهای ۳۰۳ - فولادهای ۳۰۲ - فولادهای ۳۰۱ - فولادهای ۳۰۰ - فولادهای ۲۰۱ - فولادهای ۲۰۰ - فولادهای ۱۰۱ - فولادهای ۱۰۰ - فولادهای ۰۱۰ - فولادهای ۰۱۰۰

۲- Nb, Zr, Ti ← حضور H باعث انت خواص می شود.

لرزه تریبات هیدرین Nb / Ti / Zr سه که تدریس و باعث تخریب قطعه می شود.

- روش های جدید تر از HE:
- ۱- عیانت اهداتی قبل و بعد جوشکاری
 - ۲- فرآیندهای تنفس
 - ۳- محافظت قطعه از هیدروژن
 - ۴- استفاده از مواد که میزان H آن کم باشد.