



اصول ماشین کاری (براده برداری)

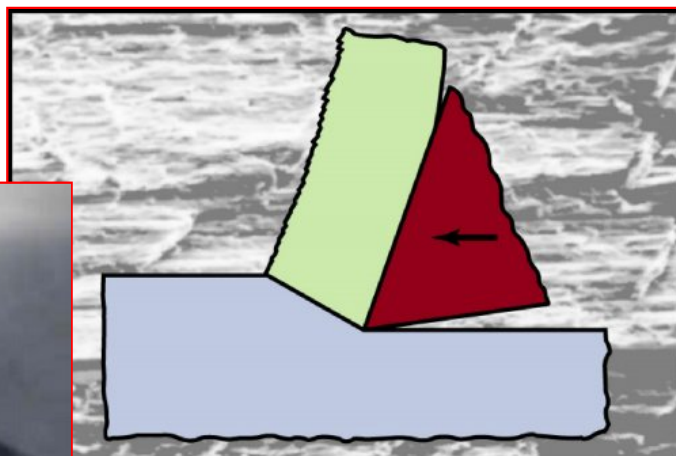

فرایندهای حذف ماده (Material removal processes)

از فرایندهای شکل دهی که با **حذف ماده** از بخش های اضافی **قطعه اولیه**،
شکل هندسی مورد نظر ایجاد می گردد

ماشین کاری - حذف
ماده با جزء برنده تیز
مانند تراش کاری،
فرزکاری و مته کاری

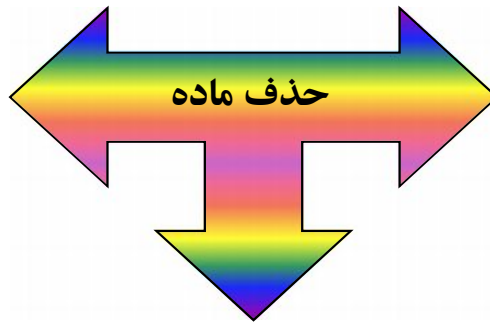

فرایندهای سایشی
- حذف ماده توسط
ذرات ساینده سخت
مانند سنگ زنی،
سمباده زنی

فرایندهای غیر سنتی - سایر
روش های متنوع انتقال انرژی به
قطعه جهت حذف ماده مانند روش
های الکتروشیمیایی، گرمایی، سیال
پر فشار و...

دلایل استفاده از روش های ماشین کاری

- انواع مختلفی از مواد قابل ماشین کاری هستند
- انواع مختلفی از اشکال و ویژگی های هندسی خاص قابل حصولند، مانند شیارهای پیچ ها، حفره های دقیق، لبه ها و صفحات بسیار صیقلی و صاف و...
- بهینه سازی دقت ابعاد برای قطعات حاصل از ریخته گری، فرم دهی و شکل دهی را امکان پذیر می سازد.
- امکان ایجاد ویژگی هایی را که با سایر روش های فرم دهی و شکل دهی امکان پذیر نیستند مانند لبه های تیز و سطوح تخت و ...
- اعوجاج و تغییر رنگ حاصل از روش های پرداخت گرمایی را کاهش می دهد.
- هزینه های تولید (معمولا در تعداد کم) را کاهش می دهند.
- ویژگی های سطح و بافت مورد نظر را ایجاد می نمایند.

محدودیت های ماشین کاری

- ضایعات مواد بیشتری ایجاد می کنند.
 - براده های حاصل در ضمن ماشین کاری ساده ترین فرم ضایعات در عملیات واحد هستند.
- وقت گیر هستند.
 - یک فرایند ماشین کاری برای ایجاد قطعه خاص در مقایسه با سایر روش های شکل دهی مانند ریخته گری و متالورژی پودر یا فرم دهی به زمان بیشتری نیاز دارد.
- برای تولید انبوه گران تر هستند.
- انرژی بیشتری صرف می کنند.
- می توانند اثرات نامطلوبی بر کیفیت سطح و خواص قطعه داشته باشند.

دسته بندی قطعات ماشین کاری


دورانی (چرخشی یا استوانه ای) - شکل های استوانه ای یا دیسک مانند

غیر چرخشی (منشوری [prismatic]) - قطعات بلوک مانند یا صفحه مانند




(a)

rotational

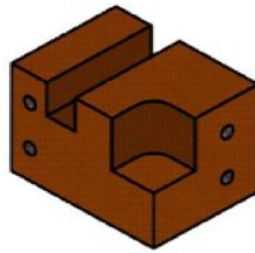

block

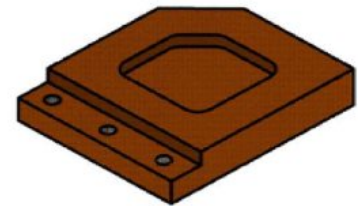


(b)

flat

Non-rotational


عملیات ماشین کاری و شکل قطعه

هر عملیات ماشین کاری بر اساس دو عامل زیر بر شکل هندسی قطعه تاثیر گذار است

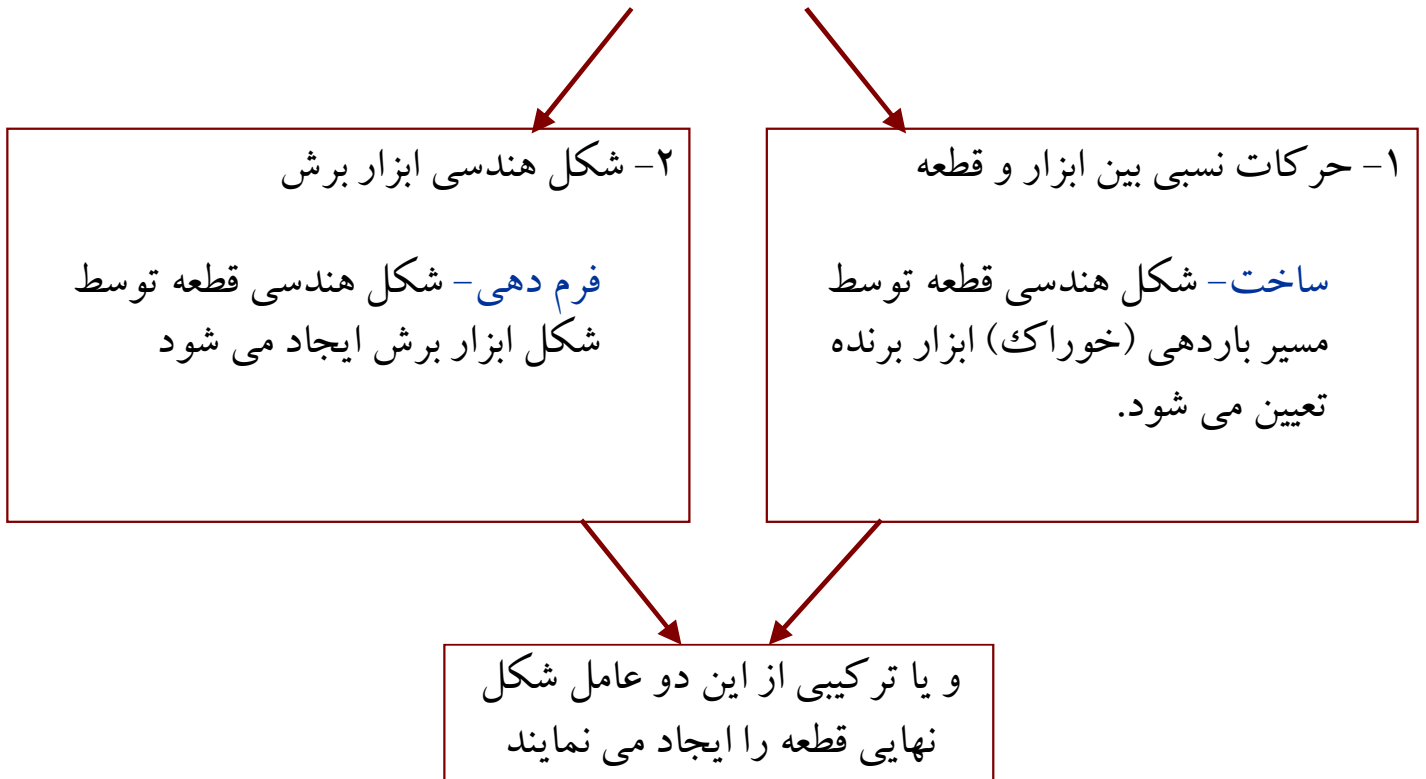


ساخت شکل

شکل هندسی قطعه توسط مسیر باردهی (خوراک) ابزار برنده تعیین می شود.

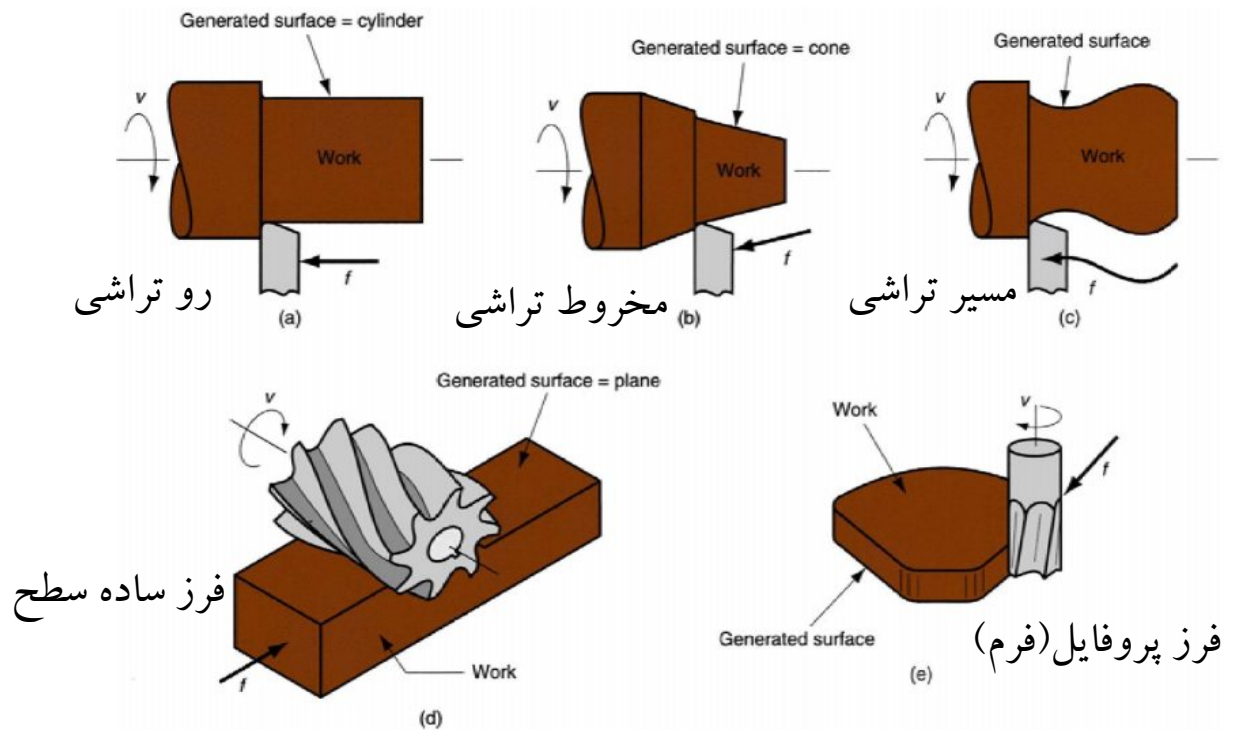


فرم دهی برای ایجاد شکل


شکل هندسی قطعه توسط شکل ابزار برش ایجاد می شود

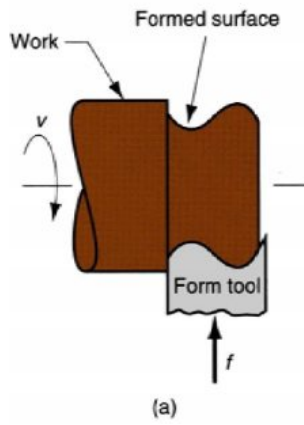

فرم تراشی

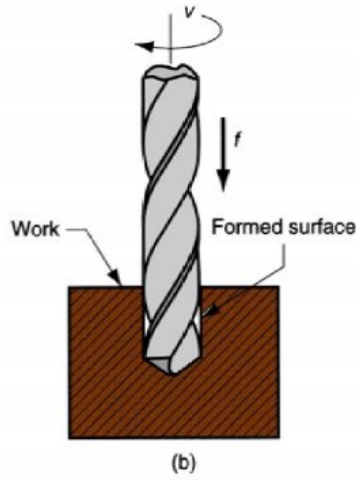


مته زنی

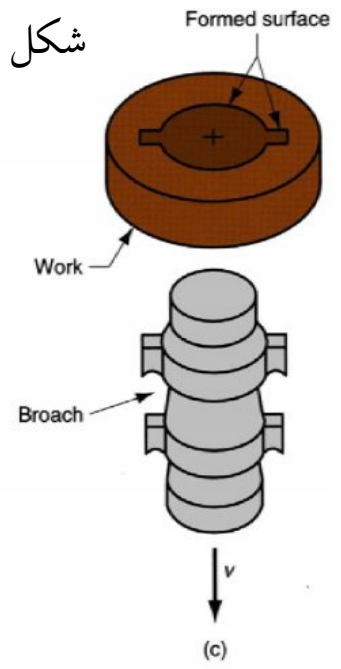


خان کشی

ساخت و فرم دهی همزمان

شکل هندسی قطعه توسط **مسیر** باردهی ابزار برنده و **شکل هندسی تیغه** آن تعیین می شود.

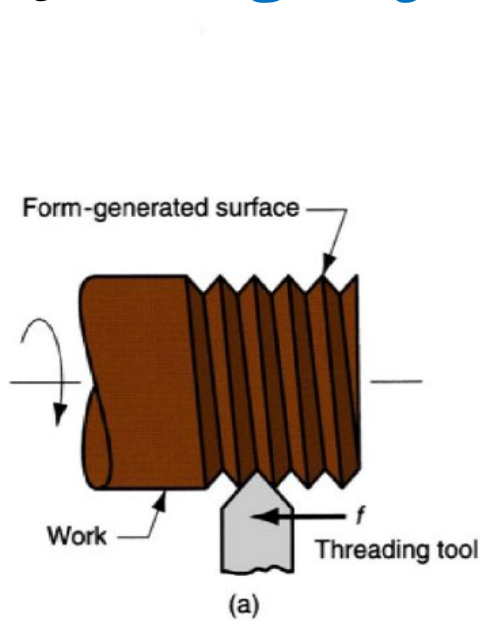

شیار تراشی

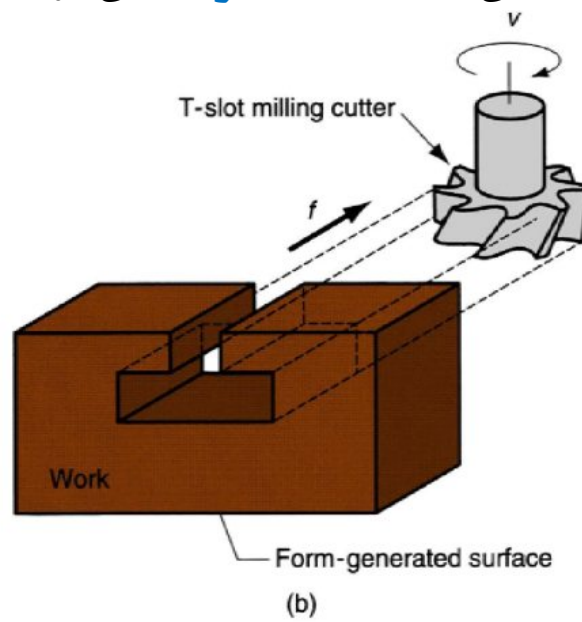

فرزکاری شکاف T

فرایندهای ماشین کاری

ماشین کاری غیر سنتی و مدرن


- Ultrasonic ماورا صوت ✓
- Electrical Discharge تخلیه الکتریکی ✓
- Electro-arc قوس الکتریکی ✓
- Optical Lasers لیزر نوری ✓
- Electrochemical الکتروشیمیایی ✓
- Chem-milling فرز کاری شیمیایی ✓
- Abrasive Jet Cutting برش جریان جت ساینده ✓
- Electron Beam Machining ماشین کاری پرتو الکترونی ✓
- Plasma Arc Machining ماشین کاری قوس پلاسما ✓


ماشین کاری سنتی

- Turning تراش کاری ✓
- Milling فرز کاری ✓
- Drilling مته زنی ✓
- Boring داخل تراشی ✓
- Reaming بُرقو زنی ✓
- Shaping صفحه تراشی ✓
- Sawing اره کاری ✓
- Broaching خان کشی ✓
- Planing صفحه تراشی ✓
- Grinding سنگ زنی ✓
- Honing سنگ کشی ✓
- Lapping صیقل کاری ✓

ماشین کاری (براده برداری)

Machining and finishing processes

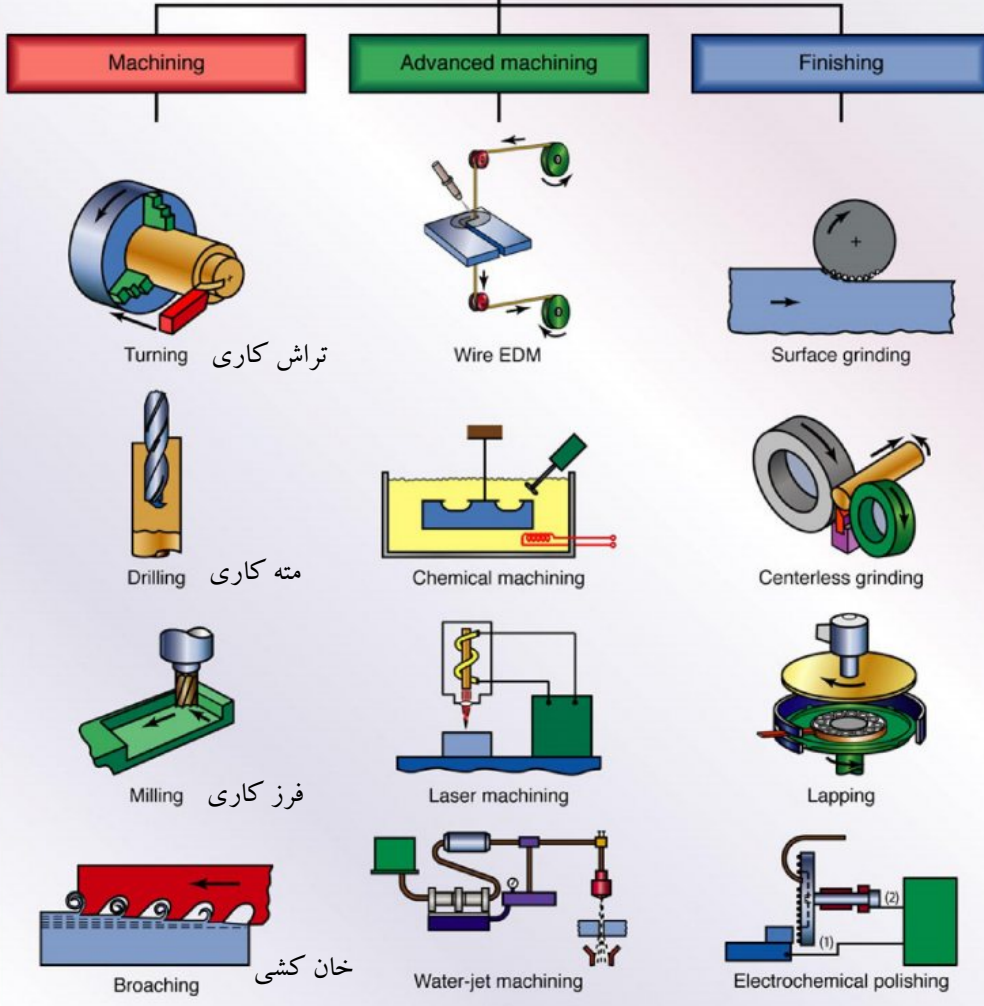


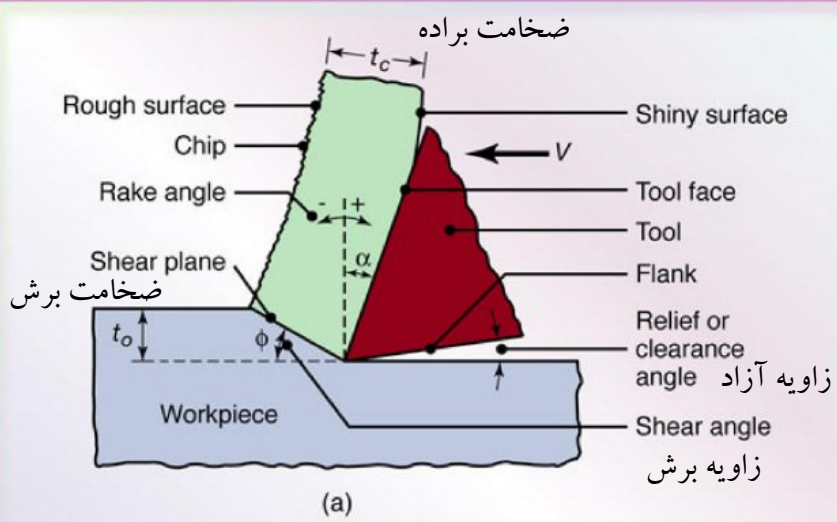

فرایند برش دو بعدی راست گوشه

(a) برش دو بعدی با صفحه برش مشخص (Merchant Model)

(b) برش دو بعدی با صفحه برش نامشخص

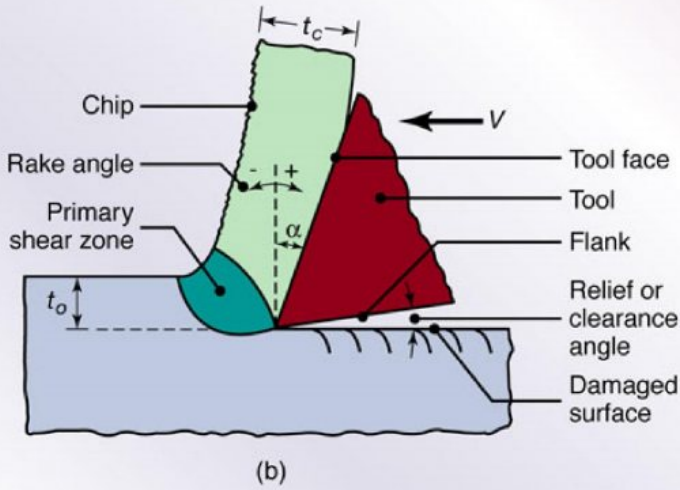

شکل ابزار برش، عمق برش (t_o) و سرعت برش (V) همگی متغیرهای مستقل هستند

Shear angle predictions :



$$\phi = 45^\circ + \frac{\alpha}{2} - \frac{\beta}{2}$$

$$\phi = 45^\circ + \alpha - \beta$$




مکانیک برش

نسبت برش Cutting ratio, $r = \frac{t_o}{t_c} = \frac{\sin \phi}{\cos(\phi - \alpha)} = \frac{V_c}{V}$

Velocities, $V_c = \frac{V \sin \phi}{\cos(\phi - \alpha)}$

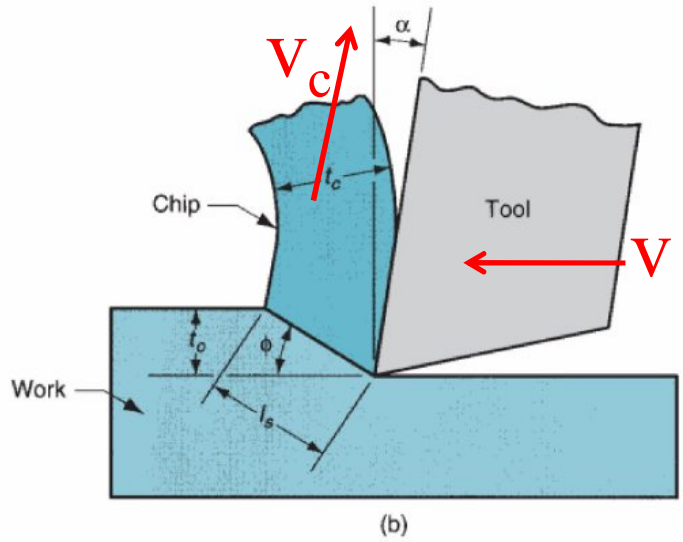
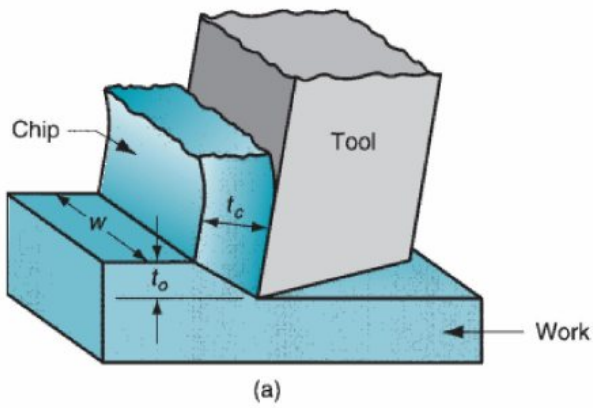


برش با ابزار مایل (مورب)

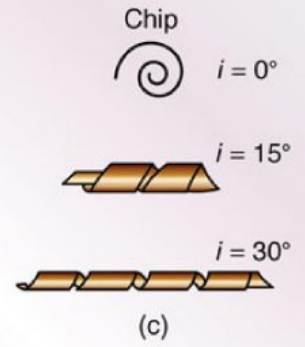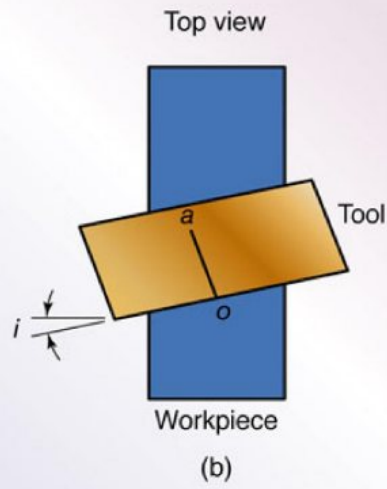
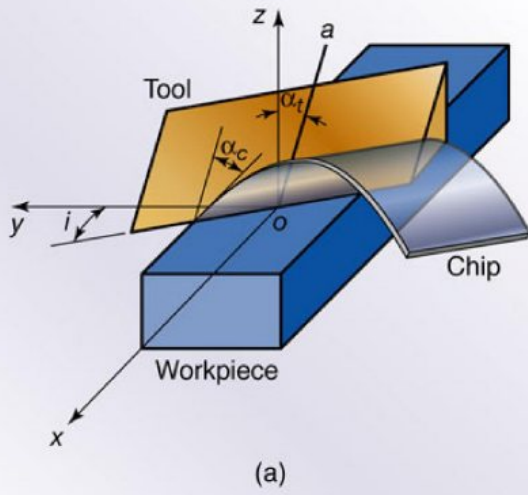


ایجاد براده تحت اثر برش

براده غیر پیوسته


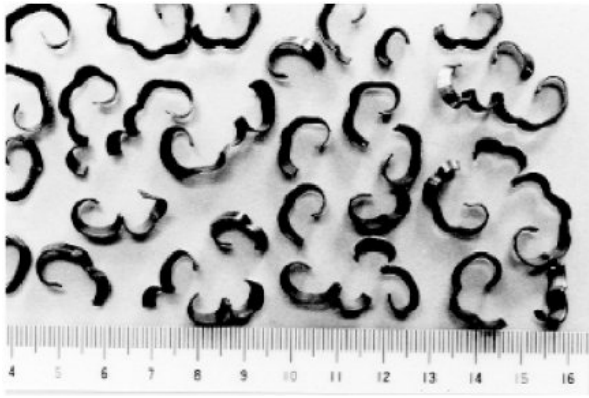
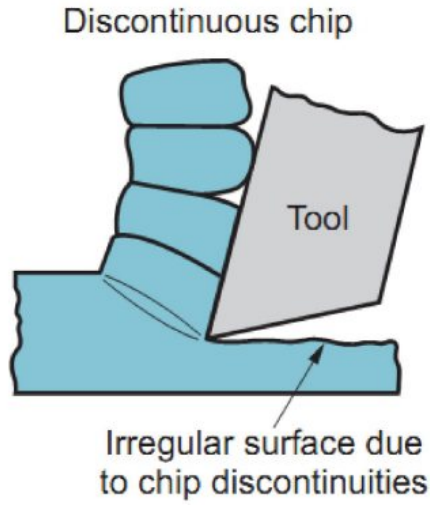


براده پیوسته

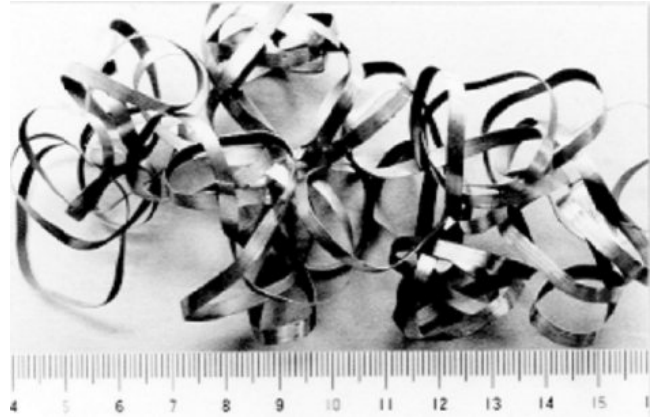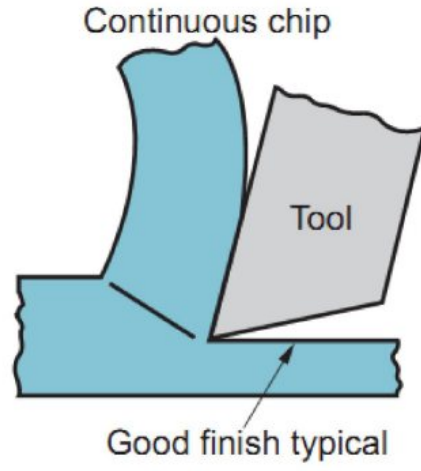


ایجاد براده تحت اثر برش



براده با لبه انباشته

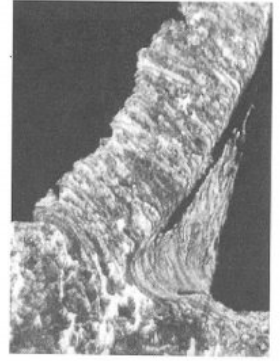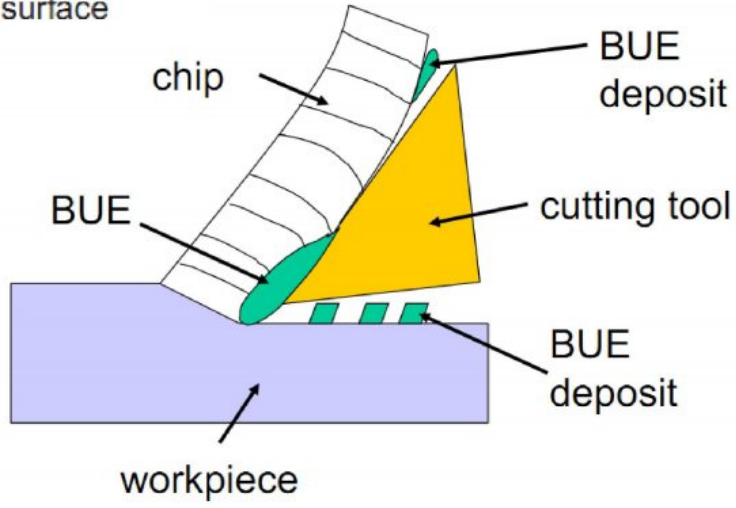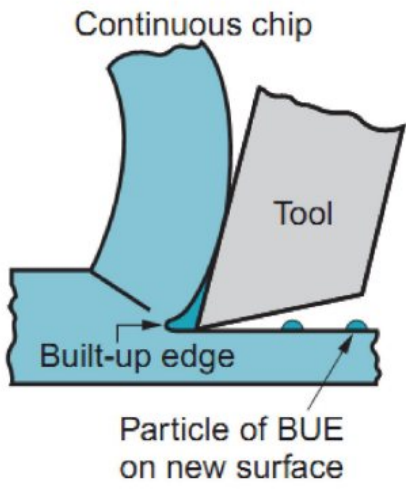

ایجاد براده تحت اثر برش

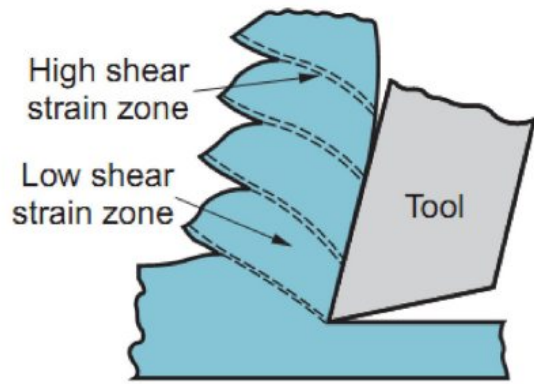


براده تیغه اره ای یا دندانه ای

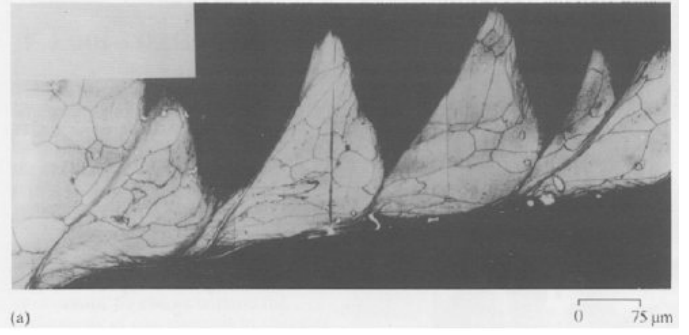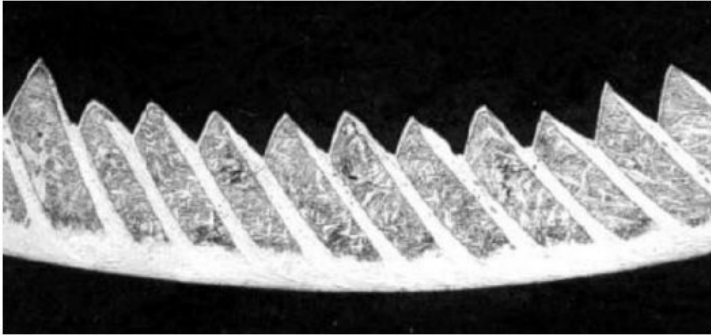


ممانعت براده در برش
موثر و اتلاف انرژی با
استفاده از "شکانهنده
براده" حذف می شود.



(a)

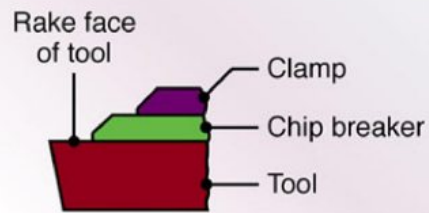


(b)

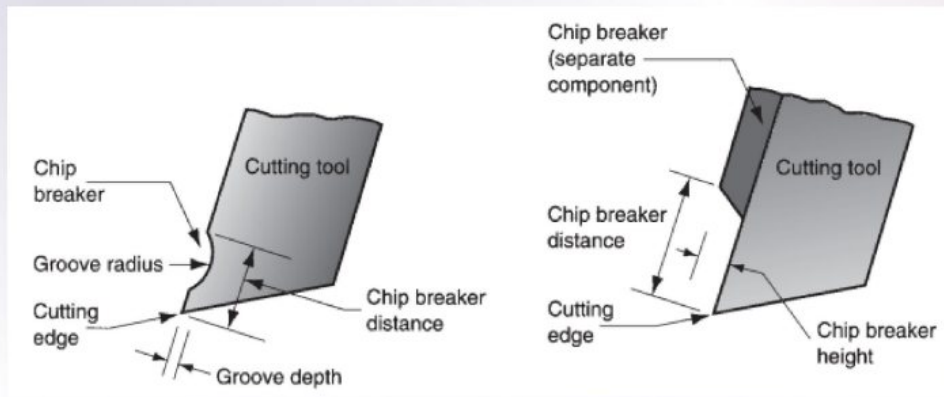


فاکتورهای اثرگذار بر فرایندهای ماشین کاری

پارامتر	اثر یا ارتباط
سرعت برش، عمق برش، خوراک سیال روان کاری	نیرو، توان و افزایش دما، عمر ابزار، نوع براده، پرداخت و یکنواختی سطح
زوایای ابزار	علاوه بر موارد فوق بر زاویه خروج براده و مقاومت در برابر سایت ابزار و براده زایی
براده پیوسته	پرداخت سطح خوب، نیروی برشی پایدار، نامناسب برای ماشین کاری بویژه در حالت اتوماتیک
براده لبه انباشته (Build-Up Edge)	پرداخت سطح و یکنواختی نامناسب، اگر این براده نازک و پایدار باشد می تواند از ابزار محافظت نماید
براده ناپیوسته	مناسب برای حذف براده، افت و خیز نیروی برش بر پرداخت نهایی سطح اثر گذاشته و منجر به ارتعاش و نویز می شود
افزایش دما	اثر بر عمر ابزار، بویژه سایش ابزار و دقت ابعادی قطعه کار، آسیب گرمایی سطح قطعه
سایش ابزار	اثر بر پرداخت سطح و یکنواختی، دقت ابعادی، افزایش دما، نیرو و توان مصرفی
قابلیت ماشین کاری	مرتبط با عمر ابزار، پرداخت سطح، نیروها و توان و نوع براده

نمونه معادل: عملیات تراش کاری

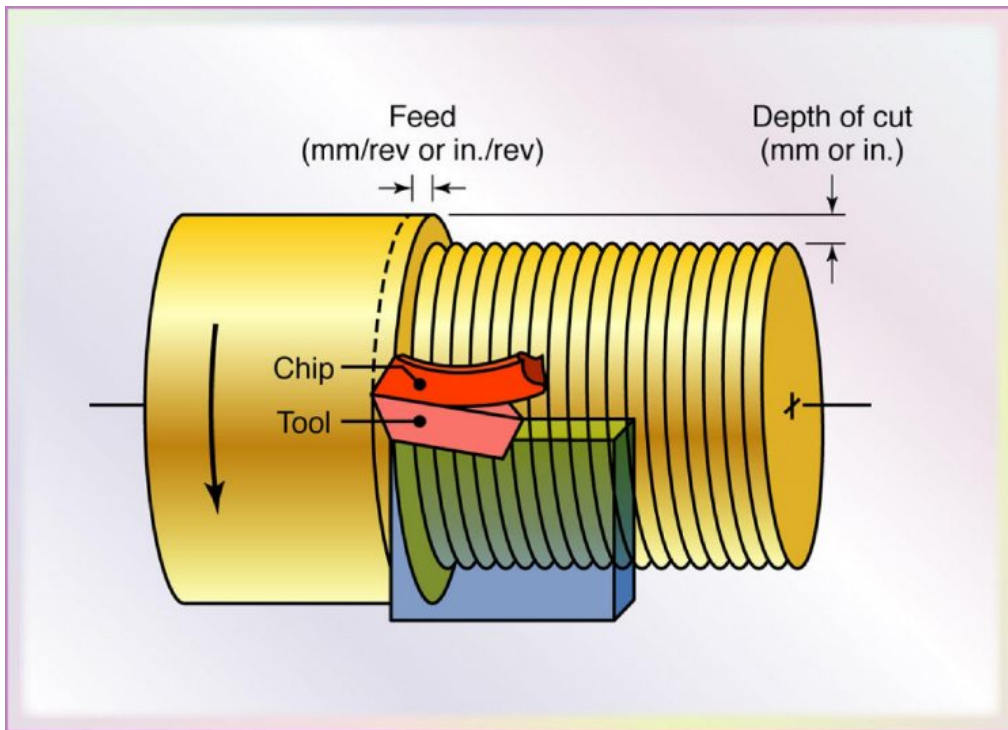


نمونه معادل: عملیات تراش کاری

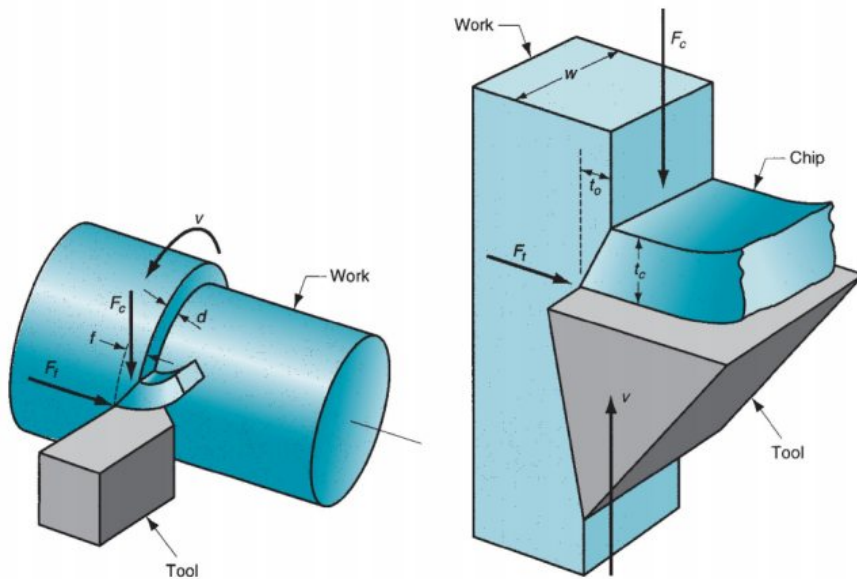

Turning Operation	Orthogonal Cutting Model
Feed $f =$	Chip thickness before cut t_o
Depth $d =$	Width of cut w
Cutting speed $v =$	Cutting speed v
Cutting force $F_c =$	Cutting force F_c
Feed force $F_f =$	Thrust force F_t

براده های حاصل در عملیات تراش کاری


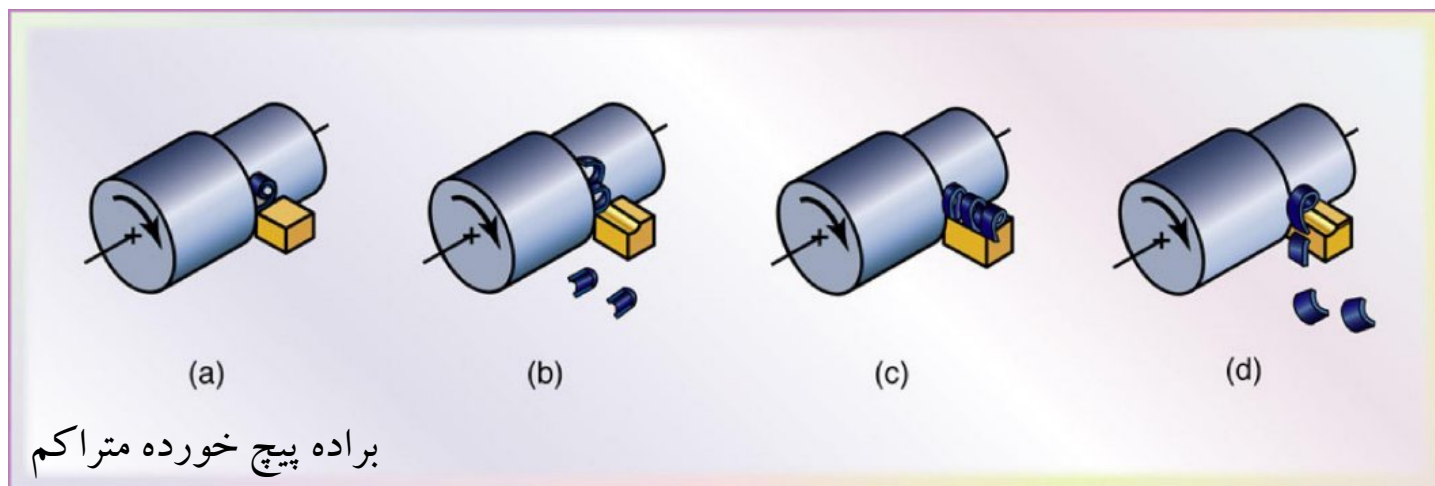


براده پیوسته که در برخورد با قطعه میشکند


براده پیوسته که از قطعه میشکند

براده پیوسته که در برخورد با گیره تیغه میشکند

ابزار برش و سیال برش

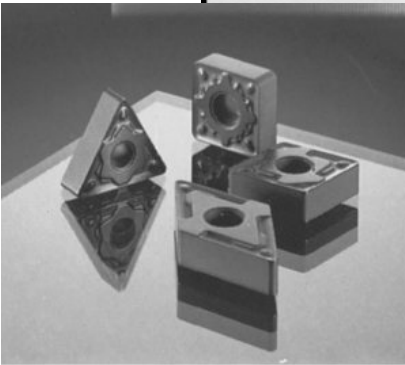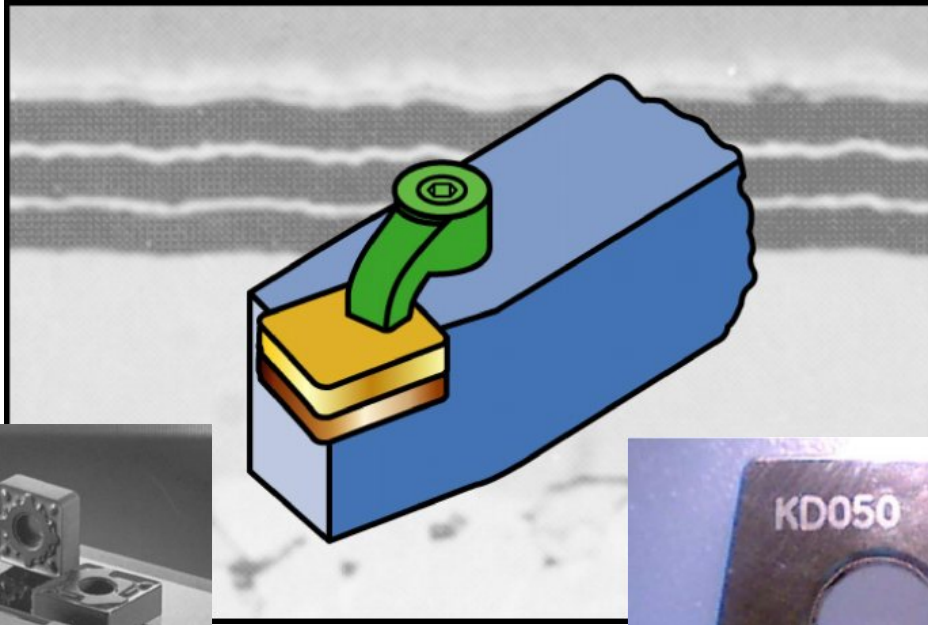


تیغه برنده (رنده) و ابزار نگهدارنده (قلم)

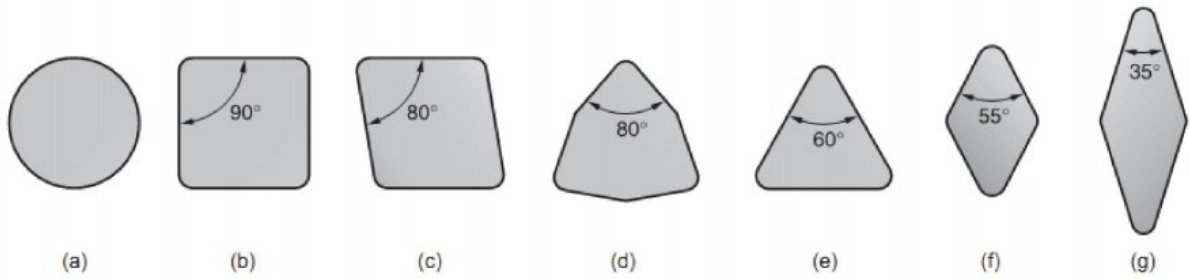

افزایش قدرت، انرژی مورد نیاز و ارتعاش ←



→ افزایش تنوع کاربرد، براده و احتمال شکستن

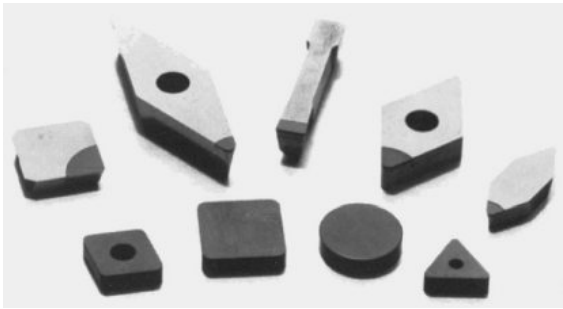

polycrystalline cubic boron nitride



تیغه برنده (رنده) و ابزار نگهدارنده (قلم)


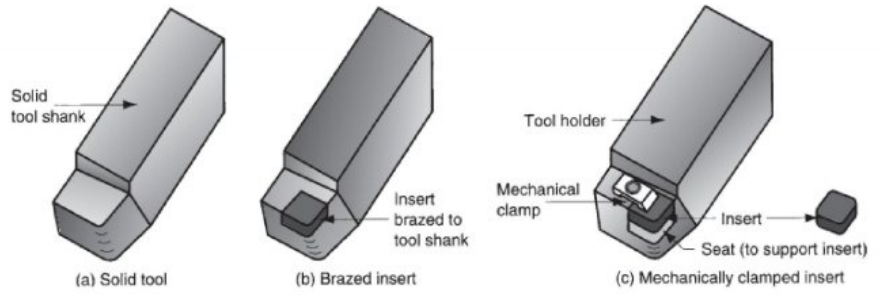
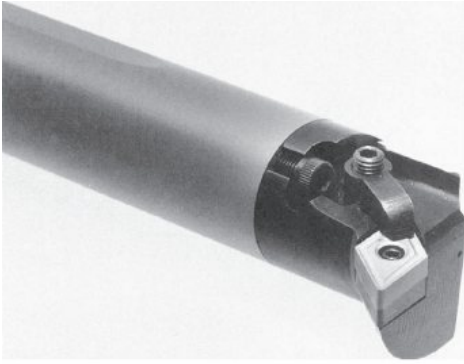






یکپارچه جوش خورده پیچ شده (متصل)

(a) Toolholder assembly with labels: Toolholder, Clamp screw, Clamp, Insert, Seat or shim.

(b) Shank assembly with labels: Insert, Lockpin, Shank, Seat.

(c) Photograph of various tool holders and inserts.

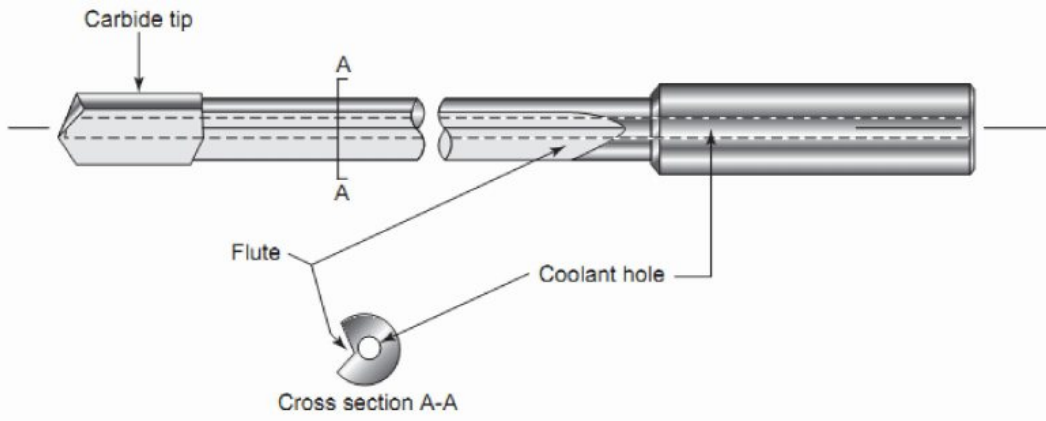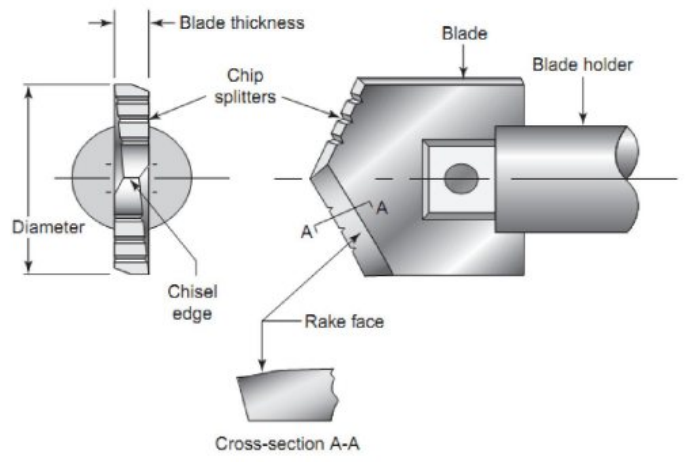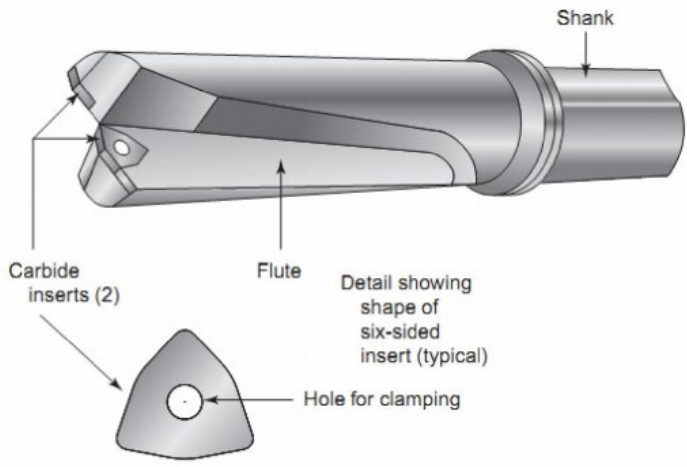

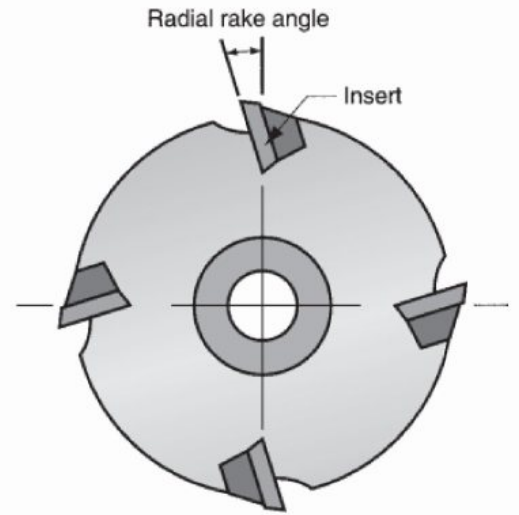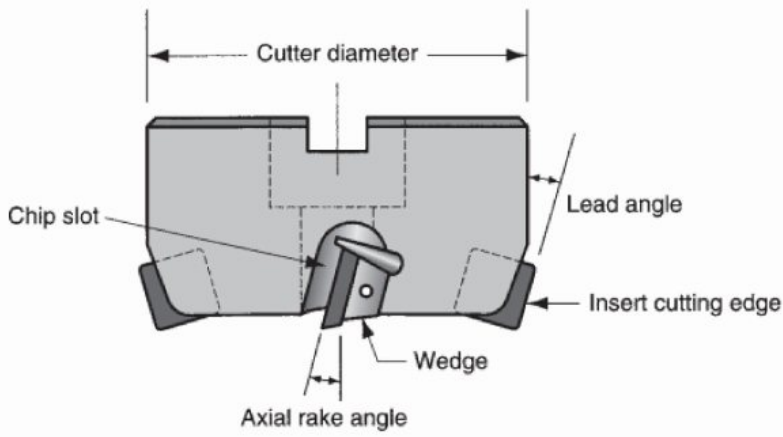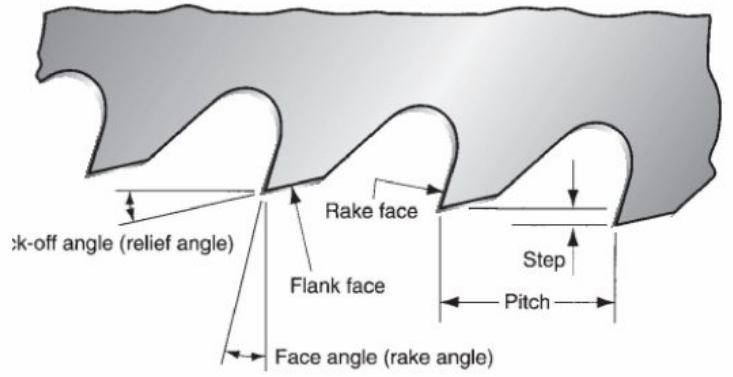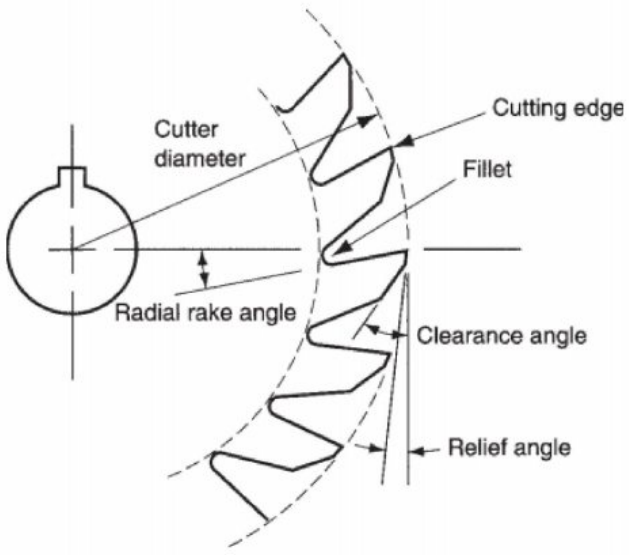

خواص عمومی مواد تیغه

فولاد تند بر

آلیاژ کبالت
ریخته‌گری

کاربیدهای
تنگستن و تیتانیوم

سرامیک‌ها

نیتريد بور مکعبی

الماس تک بلور

Property	High-speed steels	Cast-cobalt alloys	Carbides		Ceramics	Cubic boron nitride	Single-crystal diamond *
			WC	TiC			
Hardness	83–86 HRA	82–84 HRA 46–62 HRC	90–95 HRA 1800–2400 HK	91–93 HRA 1800–3200 HK	91–95 HRA 2000–3000 HK	4000–5000 HK	7000–8000 HK
Compressive strength, MPa	4100–4500	1500–2300	4100–5850	3100–3850	2750–4500	6900	6900
psi * 10 ³	600–650	220–335	600–850	450–560	400–650	1000	1000
Transverse rupture strength, MPa	2400–4800	1380–2050	1050–2600	1380–1900	345–950	700	1350
psi * 10 ³	350–700	200–300	150–375	200–275	50–135	105	200
Impact strength, J	1.35–8	0.34–1.25	0.34–1.35	0.79–1.24	6.0.1	6.0.5	6.0.2
in.-lb	12–70	3–11	3–12	7–11	6.1	6.5	6.2
Modulus of elasticity, GPa	200	—	520–690	310–450	310–410	850	820–1050
psi * 10 ⁶	30	—	75–100	45–65	45–60	125	120–150
Density, kg/m ³	8600	8000–8700	10,000–15,000	5500–5800	4000–4500	3500	3500
lb/in ³	0.31	0.29–0.31	0.36–0.54	0.2–0.22	0.14–0.16	0.13	0.13
Volume of hard phase, %	7–15	10–20	70–90	—	100	95	95
Melting or decomposition temperature, °C	1300	—	1400	1400	2000	1300	700
°F	2370	—	2550	2550	3600	2400	1300
Thermal conductivity, W/m K	30–50	—	42–125	17	29	13	500–2000
Coefficient of thermal expansion, * 10⁻⁶/°C	12	—	4–6.5	7.5–9	6–8.5	4.8	1.5–4.8

*The values for polycrystalline diamond are generally lower, except impact strength, which is higher.

خواص عمومی مواد تیغه

فولاد تند بر
ریخته آگزی
آلیاژ کبالت
بدون پوشش
کاربیدهای
پوشش دهی شده
سرامیک ها
نیتريد بور مکعبی
الماس تک بلور


High-speed steels Cast-cobalt alloys Uncoated carbides Coated carbides Ceramics Polycrystalline cubic boron nitride Diamond

Hot hardness				سختی گرم			
Toughness	←						
Impact strength	←						
Wear resistance			مقاومت در برابر سایش				
Chipping resistance	←				مقاومت در برابر براده		
Cutting speed							
Thermal-shock resistance	←						
Tool material cost				قیمت			
Depth of cut	Light to heavy	Light to heavy	Light to heavy	Light to heavy	Light to heavy	Light to heavy	Very light for single-crystal diamond
سرعت برش							
Processing method	Wrought, cast, HIP*	Cast and HIP sintering	Cold pressing and sintering	CVD or PVD†	Cold pressing and sintering or HIP sintering	High-pressure, high-temperature sintering	High-pressure, high-temperature sintering


Source: After R. Komanduri .

*Hot-isostatic pressing.


† Chemical-vapor deposition, physical-vapor deposition.

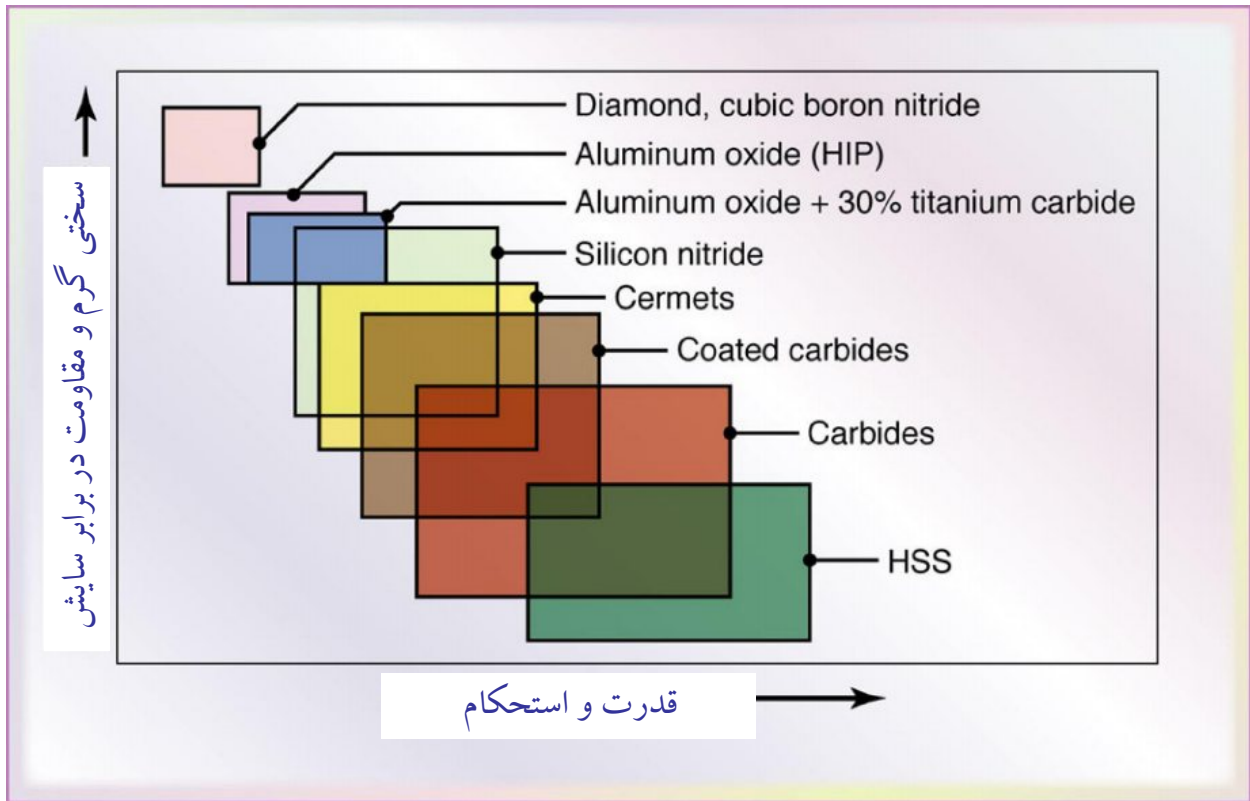

انواع تیغه ها و زمان ماشین کاری

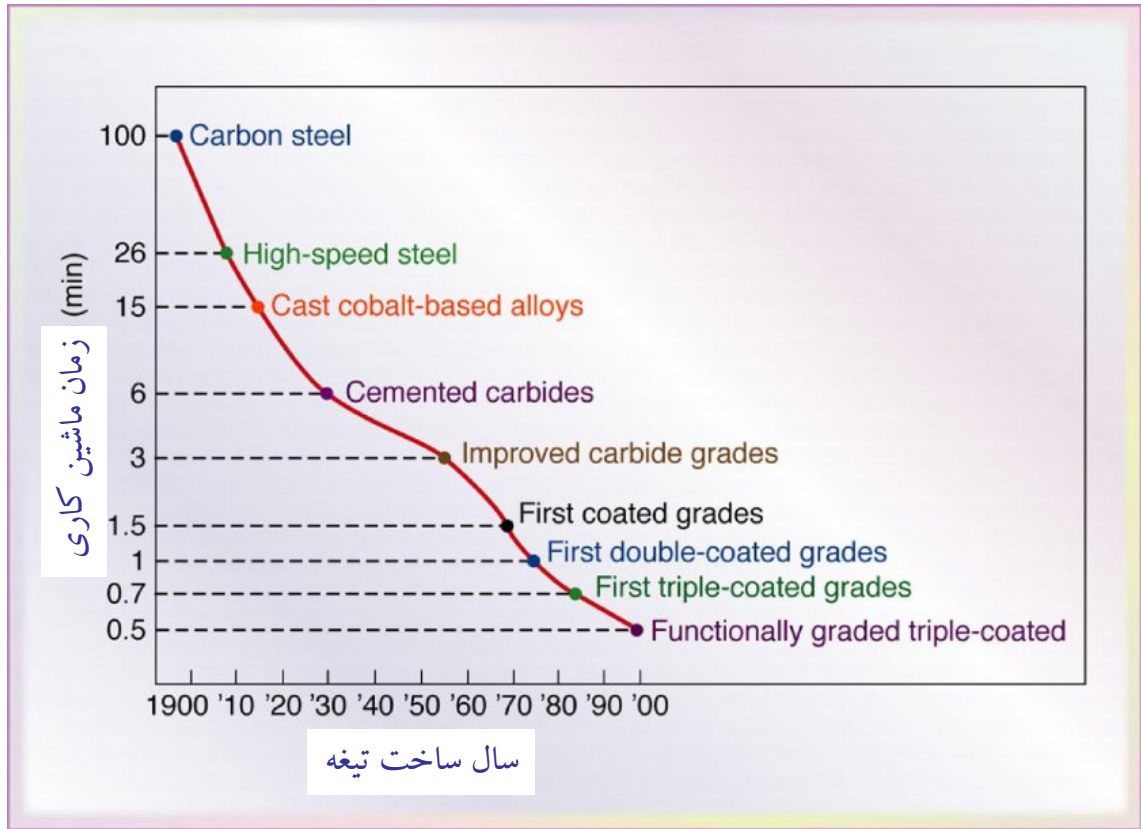


نمونه تیغه کاربید تنگستن لایه نشانی شده

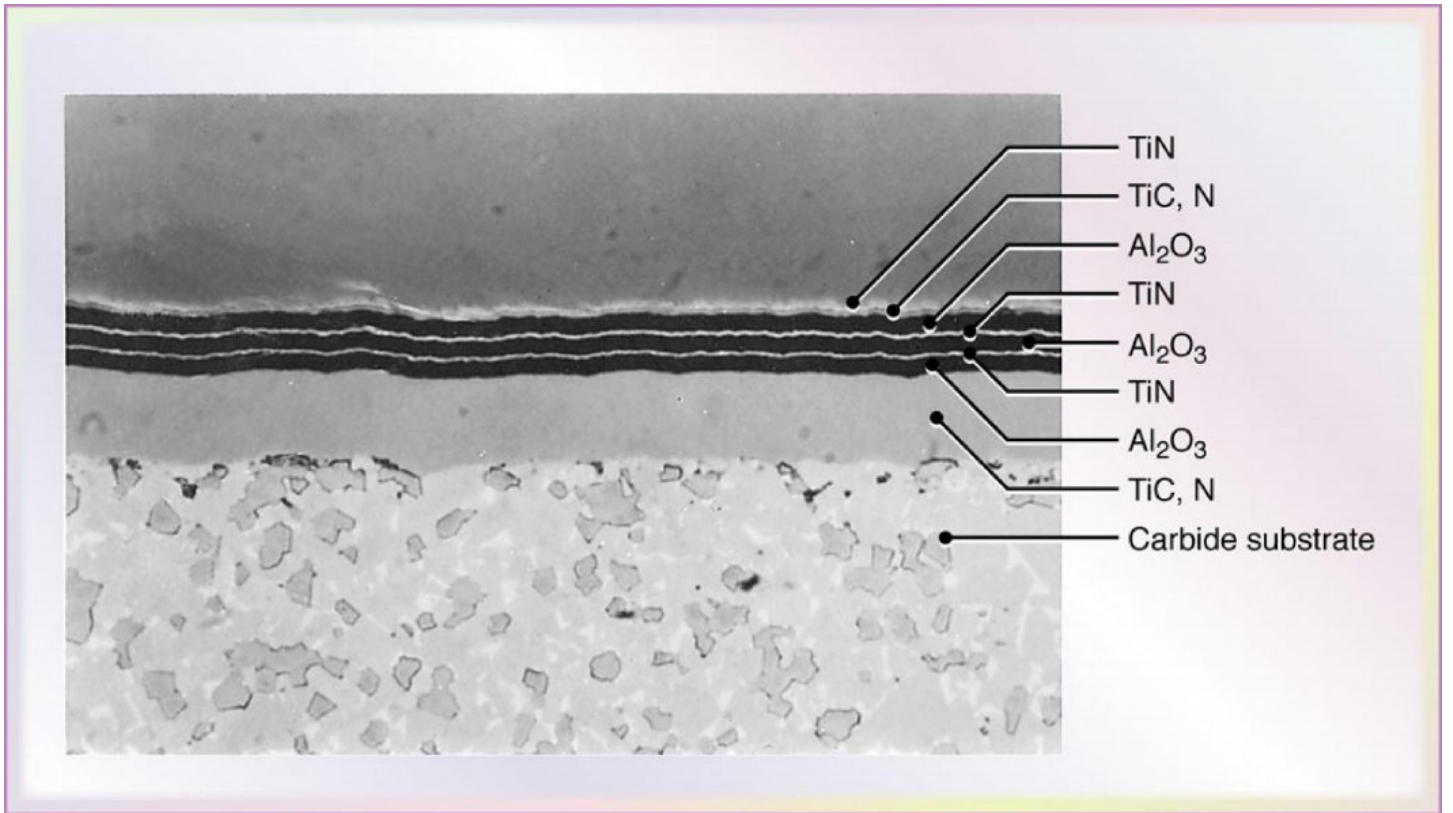




CUBIC BORON NITRIDE

اثر دما بر سختی ابزار برش

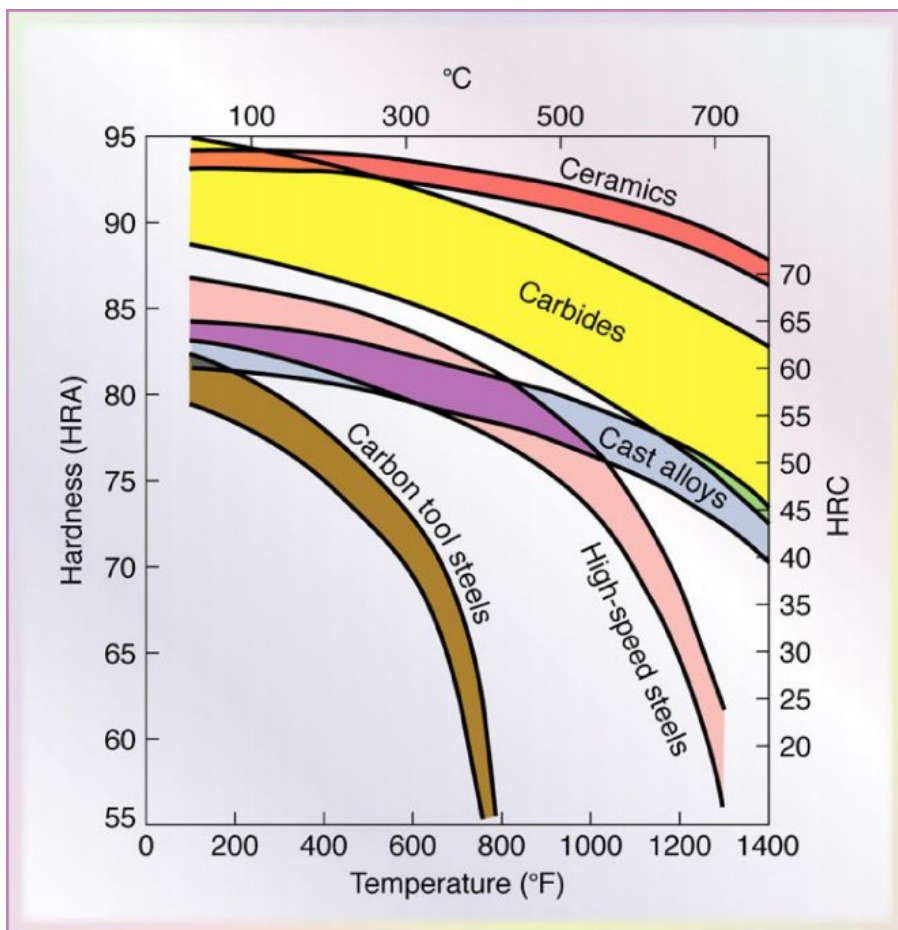


پهنای باند هر نوع از مواد به تنوع ترکیبات و پرداخت ابزار مرتبط است


توزیع دمایی در تیغه برنده و قطعه

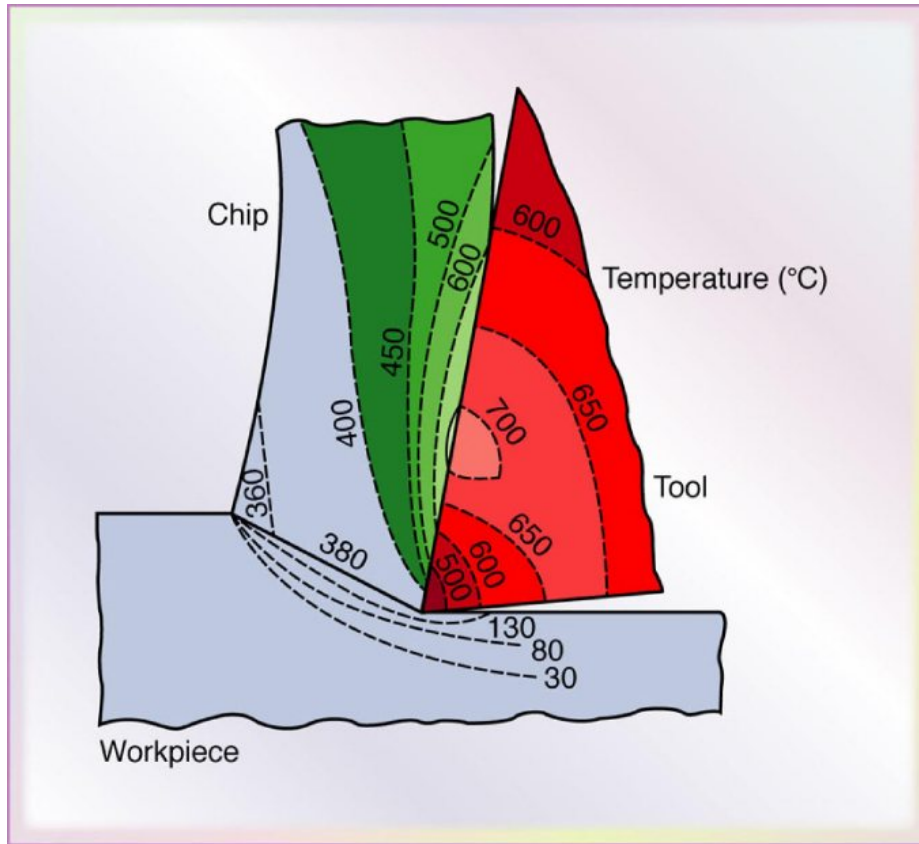

مکانیسم سایش در تیغه برنده

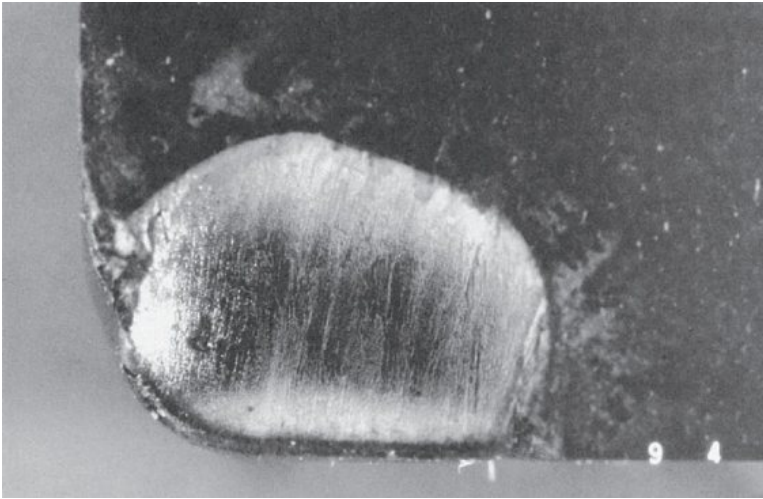

- ✓ سایش
- ✓ چسبندگی (جوش)
- ✓ نفوذ
- ✓ واکنش شیمیایی
- ✓ تغییر شکل پلاستیکی

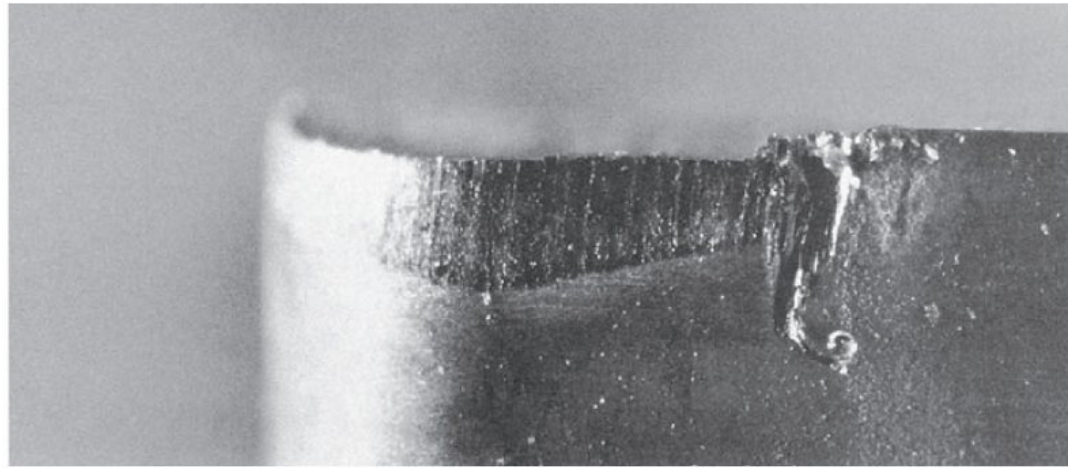


معادله طول عمر ابزار تیلور



$$VT^n = C$$

$$VT^n d^x f^y = C$$

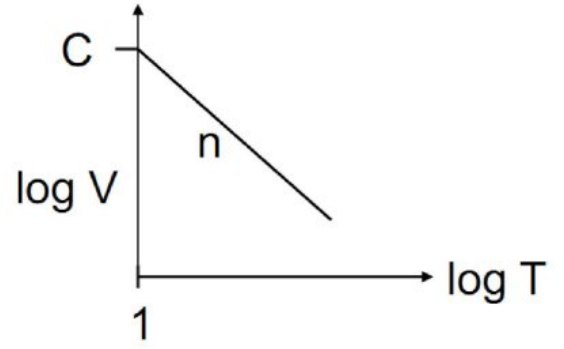

Frederick W. Taylor
1856-1915

$$vT^n f^m d^p H^q = K T_{ref}^n f_{ref}^m d_{ref}^p H_{ref}^q$$

سرعت ابزار برش m/min

عمر ابزار min


سختی

عمق برش mm

خوراک mm

Ranges of n Values for the Taylor Eq. (21.20a) for Various Tool Materials

High-speed steels	0.08-0.2
Cast alloys	0.1-0.15
Carbides	0.2-0.5
Coated carbides	0.4-0.6
Ceramics	0.5-0.7

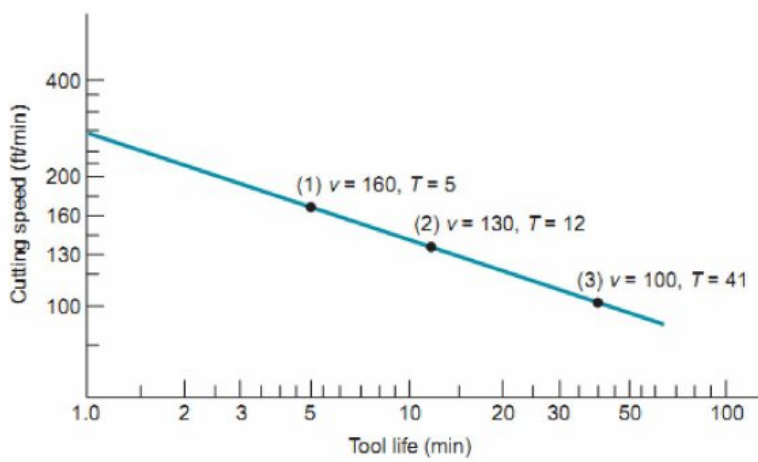

$$vT^n = C (T_{\text{ref}}^n)$$

Determine the values of C and n in the plot of Figure 23.5, using two of the three points on the curve and solving simultaneous equations of the form of Eq. (23.1).

Solution: Choosing the two extreme points: $v = 160$ m/min, $T = 5$ min; and $v = 100$ m/min, $T = 41$ min; we have

$$160(5)^n = C$$

$$100(41)^n = C$$

Setting the left-hand sides of each equation equal,

$$160(5)^n = 100(41)^n$$

Taking the natural logarithms of each term,



$$\ln(160) + n \ln(5) = \ln(100) + n \ln(41)$$

$$5.0752 + 1.6094 n = 4.6052 + 3.7136 n$$

$$0.4700 = 2.1042 n$$

$$n = \frac{0.4700}{2.1042} = 0.223$$

اثر سختی قطعه و سرعت برش بر عمر ابزار

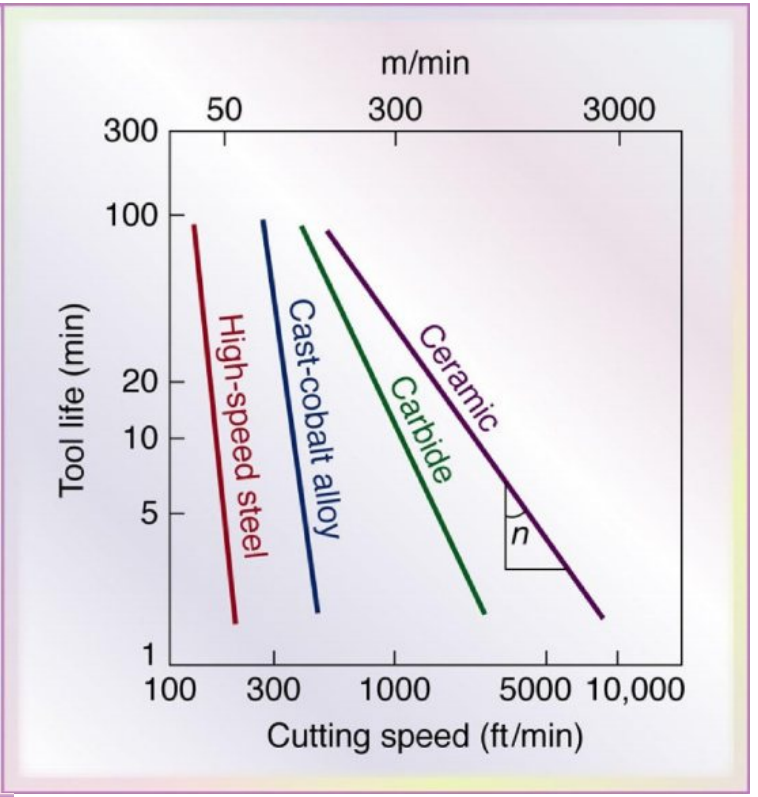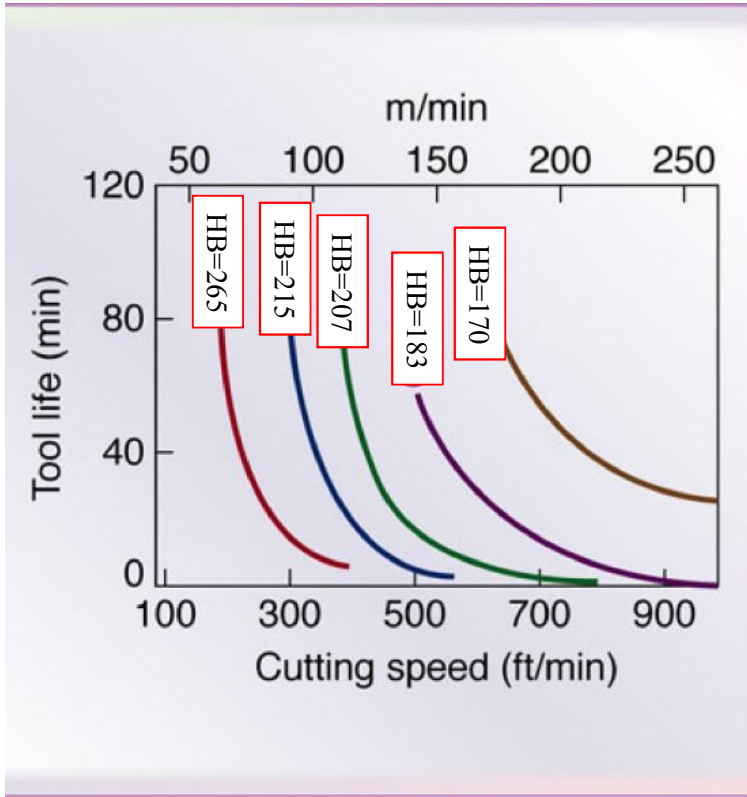

نقش سیال روان کاری برش


- ✓ کاهش اصطحکاک و سایش
- ✓ افزایش عمر ابزار و بهینه سازی سطح پرداخت
- ✓ خنک سازی سطح کار
- ✓ حذف ضایعات
- ✓ جلوگیری از خوردگی
- ✓ کاهش میزان انرژی مورد نیاز و نیروی اعمال شده

انواع سیال روان کاری برش


- | | |
|---|-----------------------------|
| ✓ مبنی بر آب حاوی نمک یا روغن های محلول | ✓ مقوم در برابر عوامل زیستی |
| ✓ مبنی بر روغن معدنی | ✓ صابونی |
| ✓ سنتزی | ✓ ضد کف |
| ✓ زیست تخریب پذیر | ✓ سولفور دار |
| | ✓ کلردار |

روش های پاشش سیال و موقعیت مناسب

- ✓ پاشش جریان مستقیم (سیلانی)
- ✓ پاشش مه مانند (غالباً مبتنی بر آب)
- ✓ پاشش پر فشار
- ✓ پاشش از طریق مجرای داخل ابزار

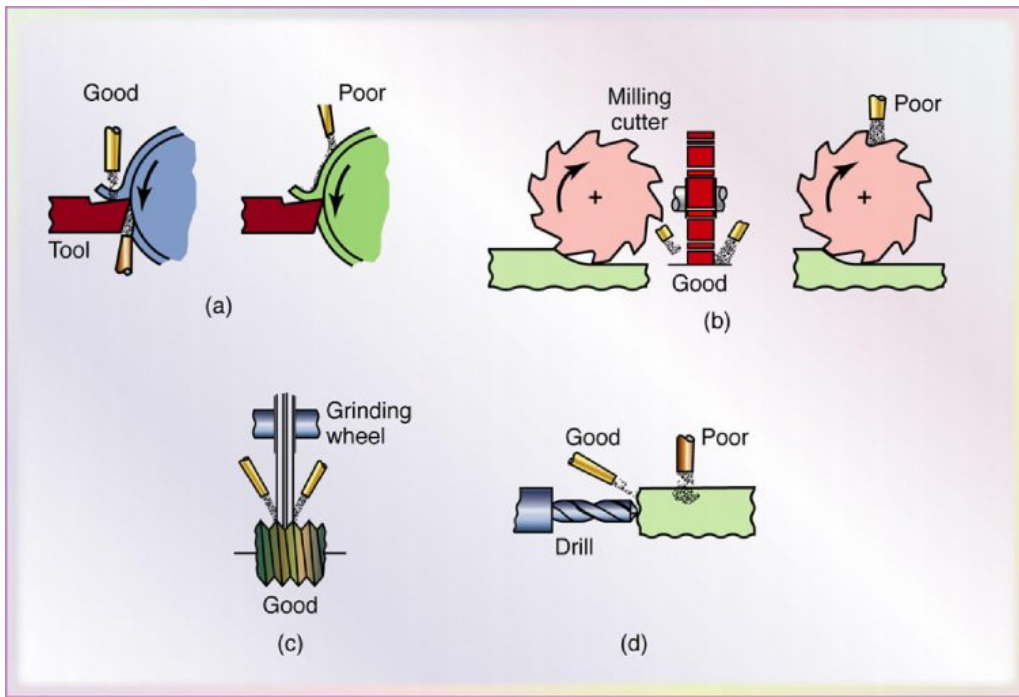


اره خطی رفت و برگشتی

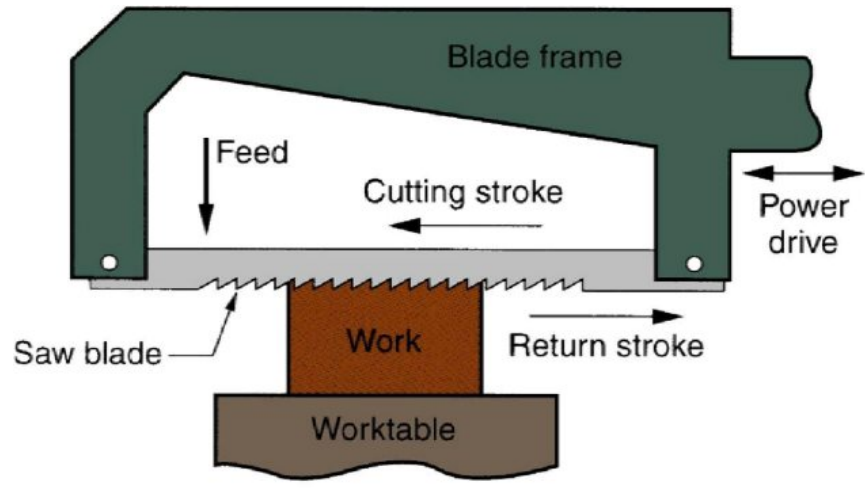


(a)

اره چرخشی

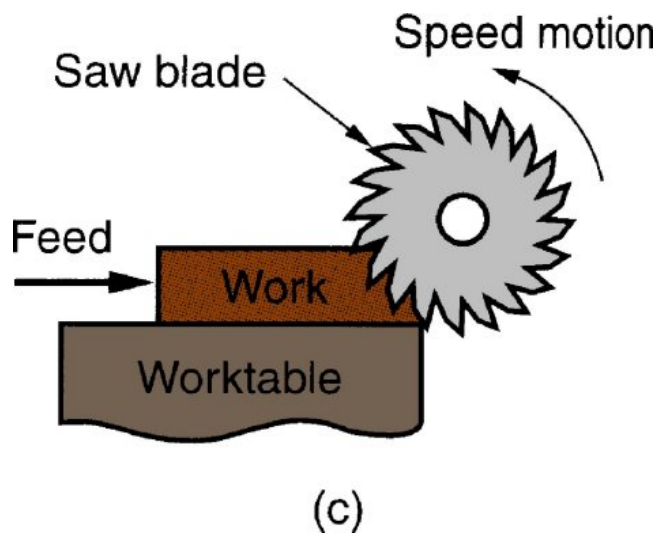


اره خطی نواری

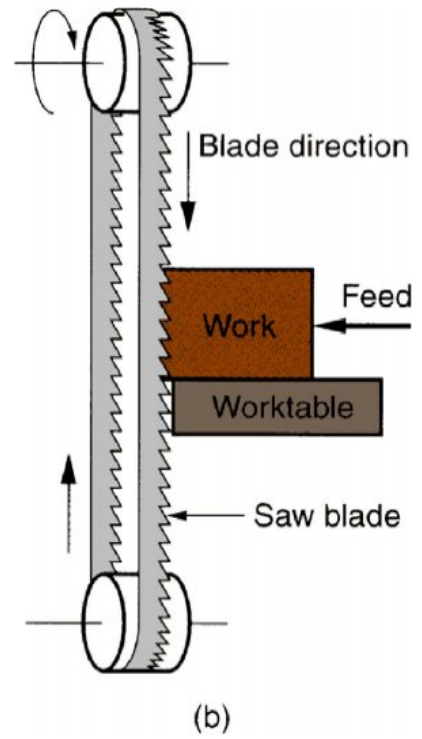


حرکت خطی پیوسته نواری

عملیات اره کاری

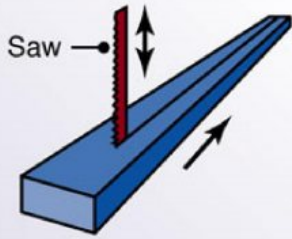


Ripping

(a)

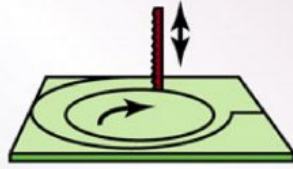


Internal cuts

(b)

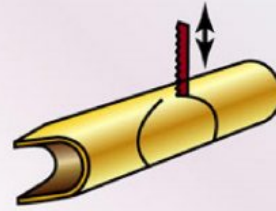


Angular cuts

(c)

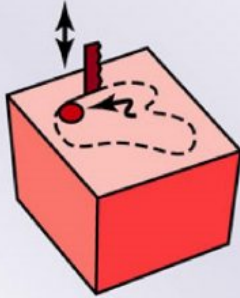


Contour cutting

(d)

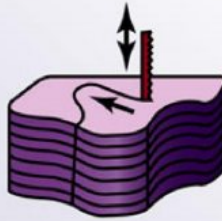



Stack cutting


(e)

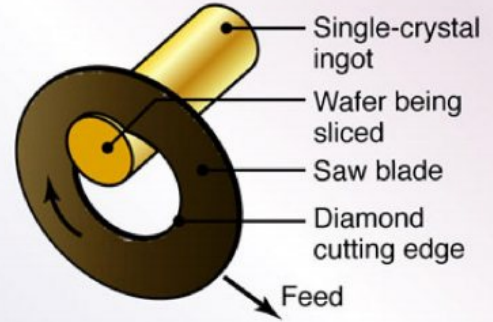



(f)


دندانه های اره

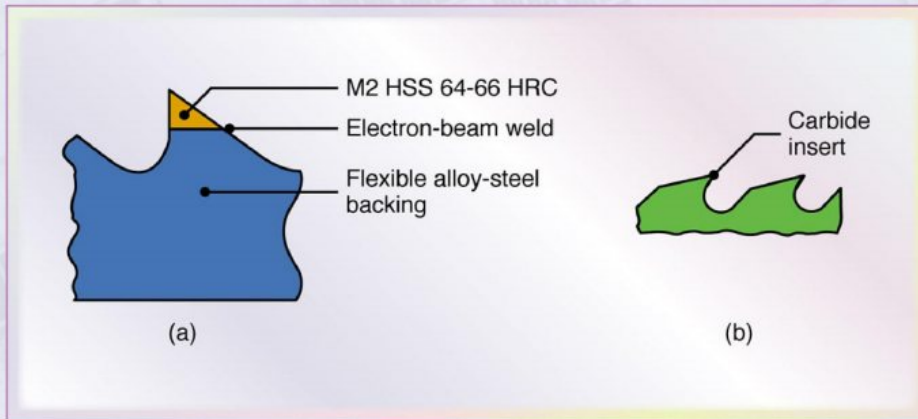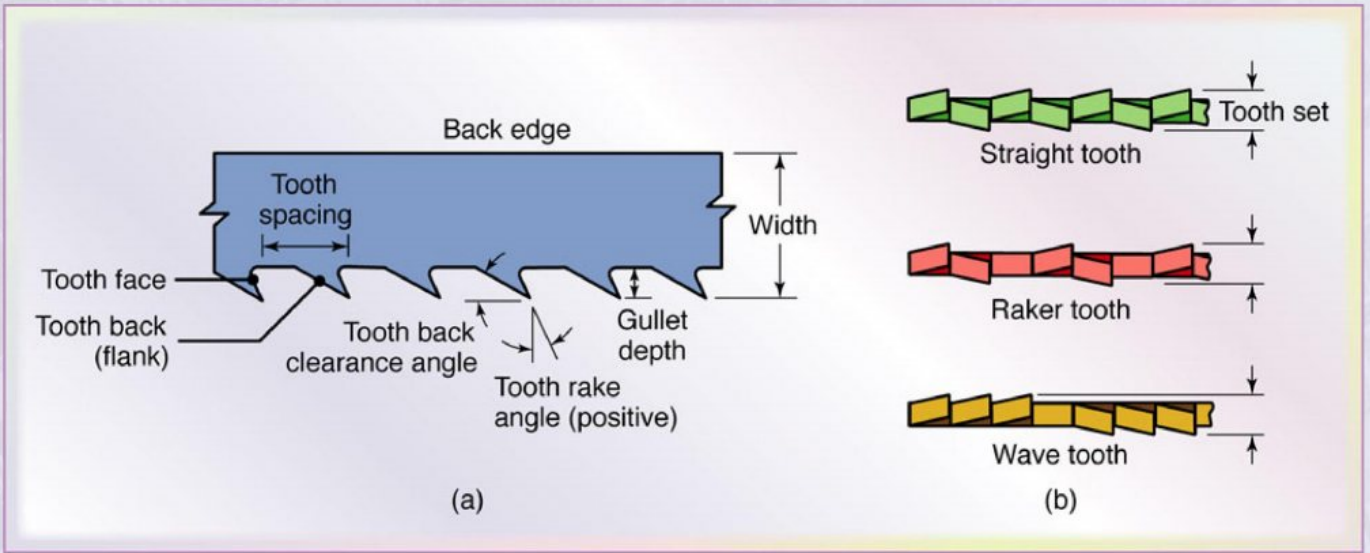

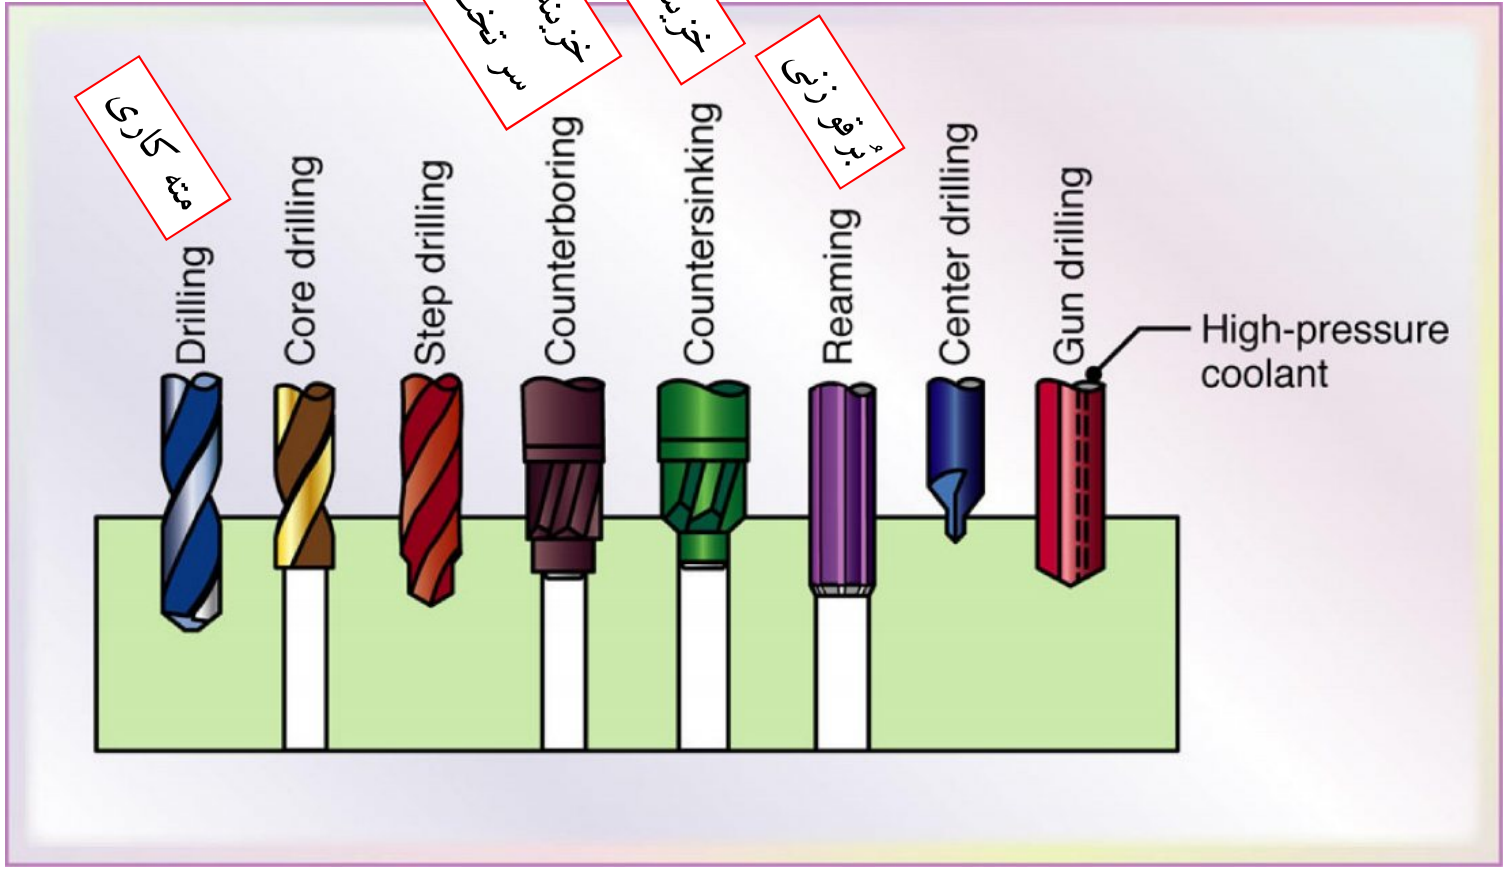



قلاویز کاری

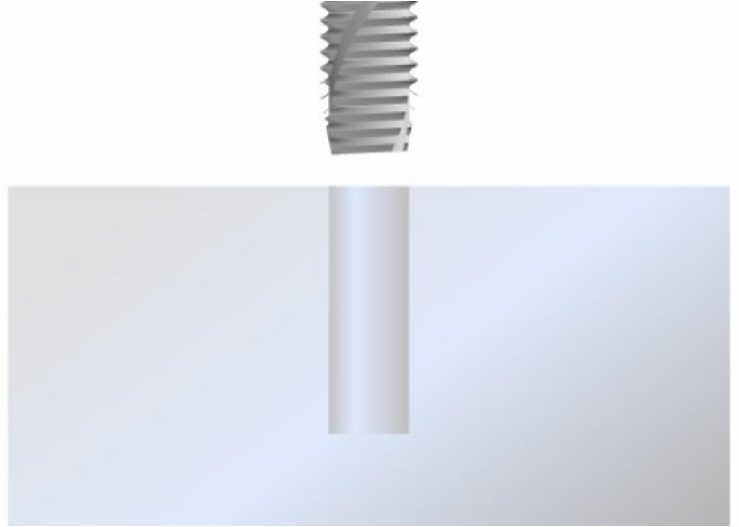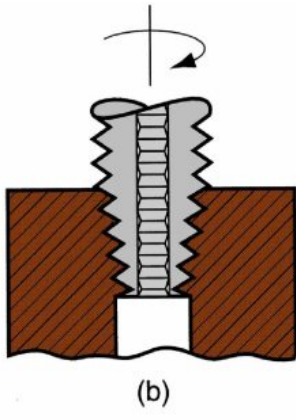

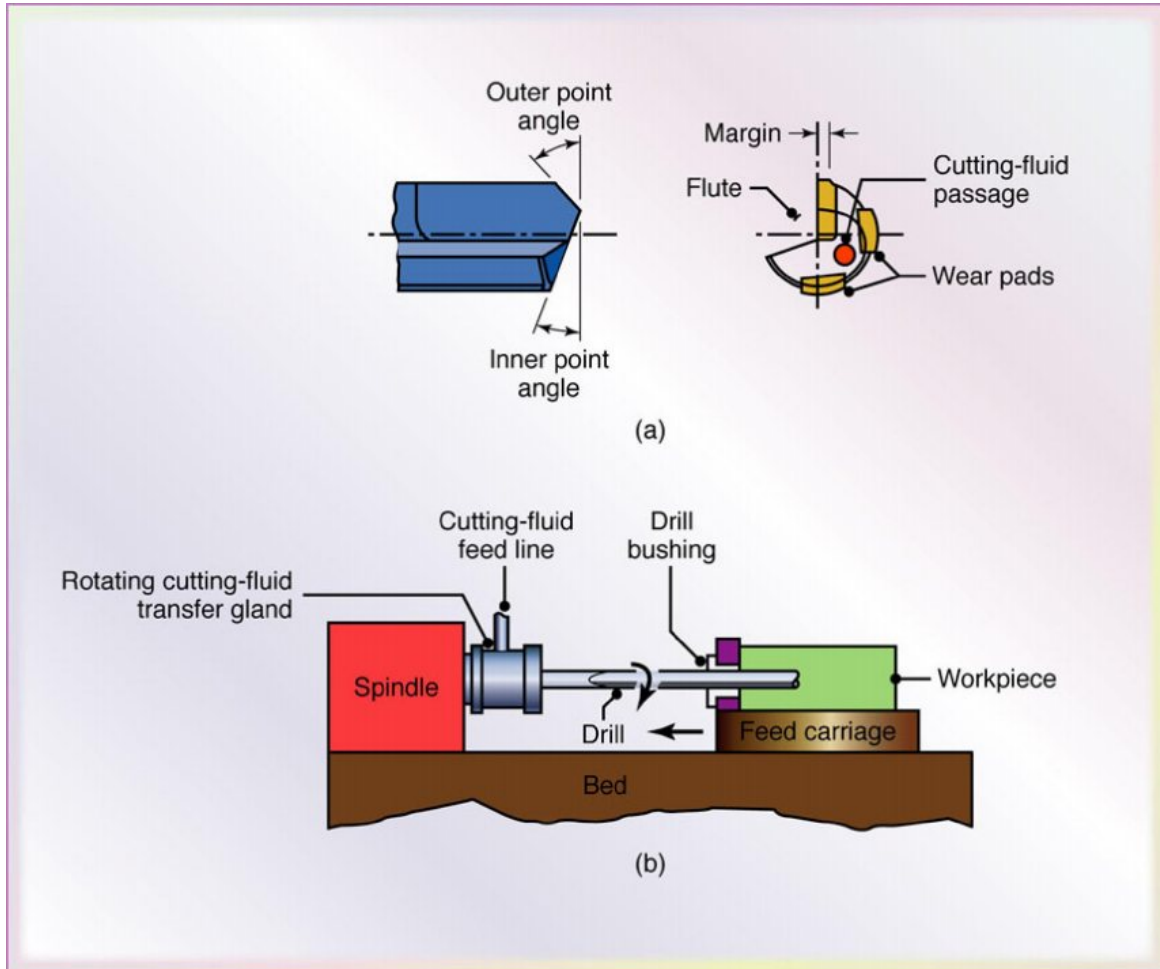

ماشین مته رادیال

ماشین مته عمودی

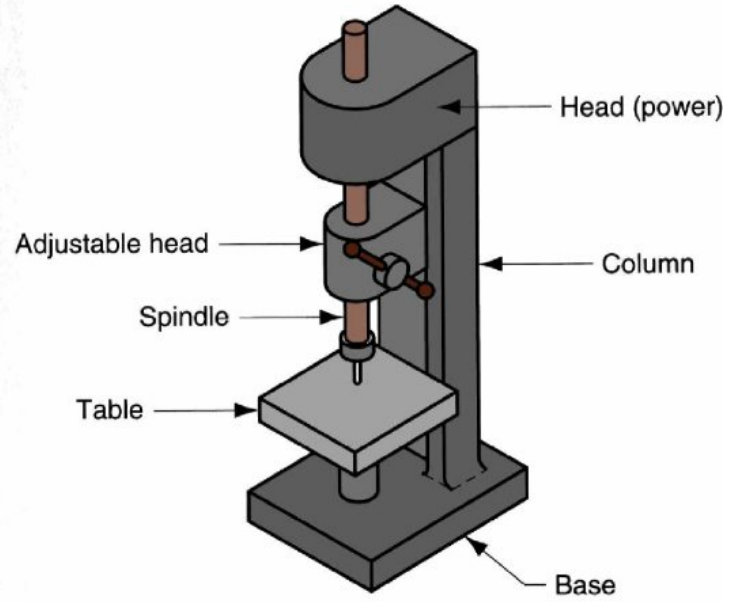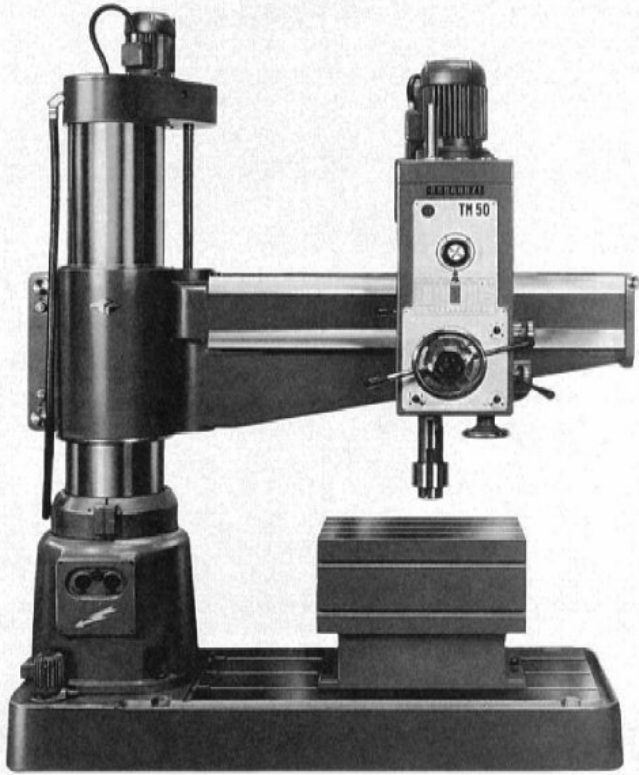


ماشین مته چند محوره




Multi spindle


تراش کاری

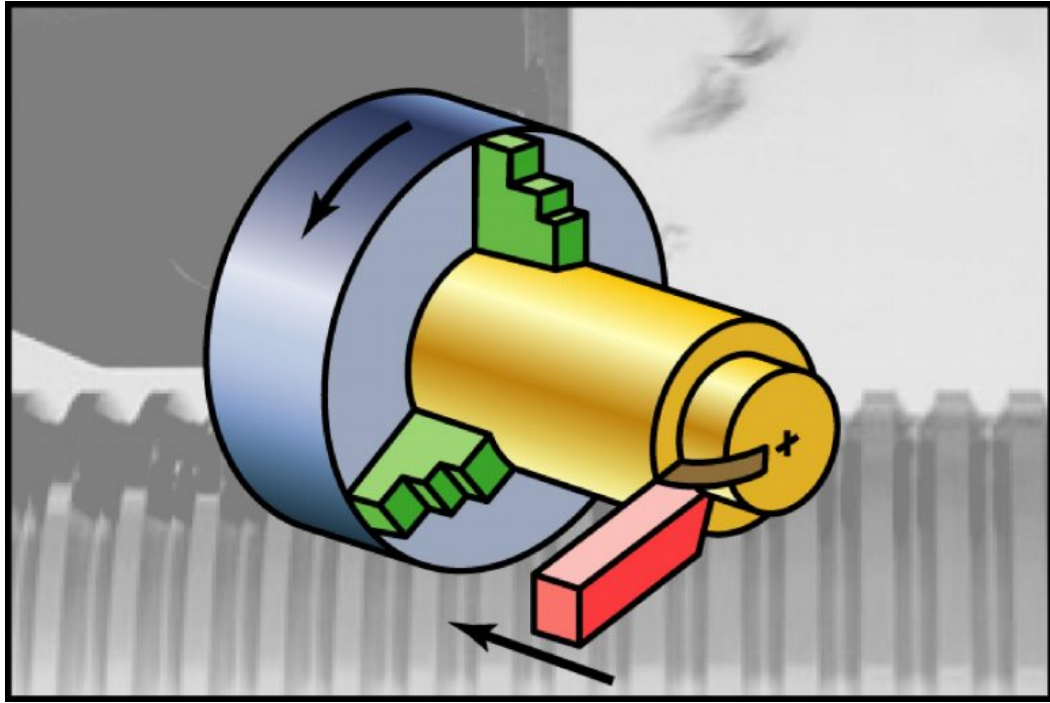


تراش کاری - رو تراشی

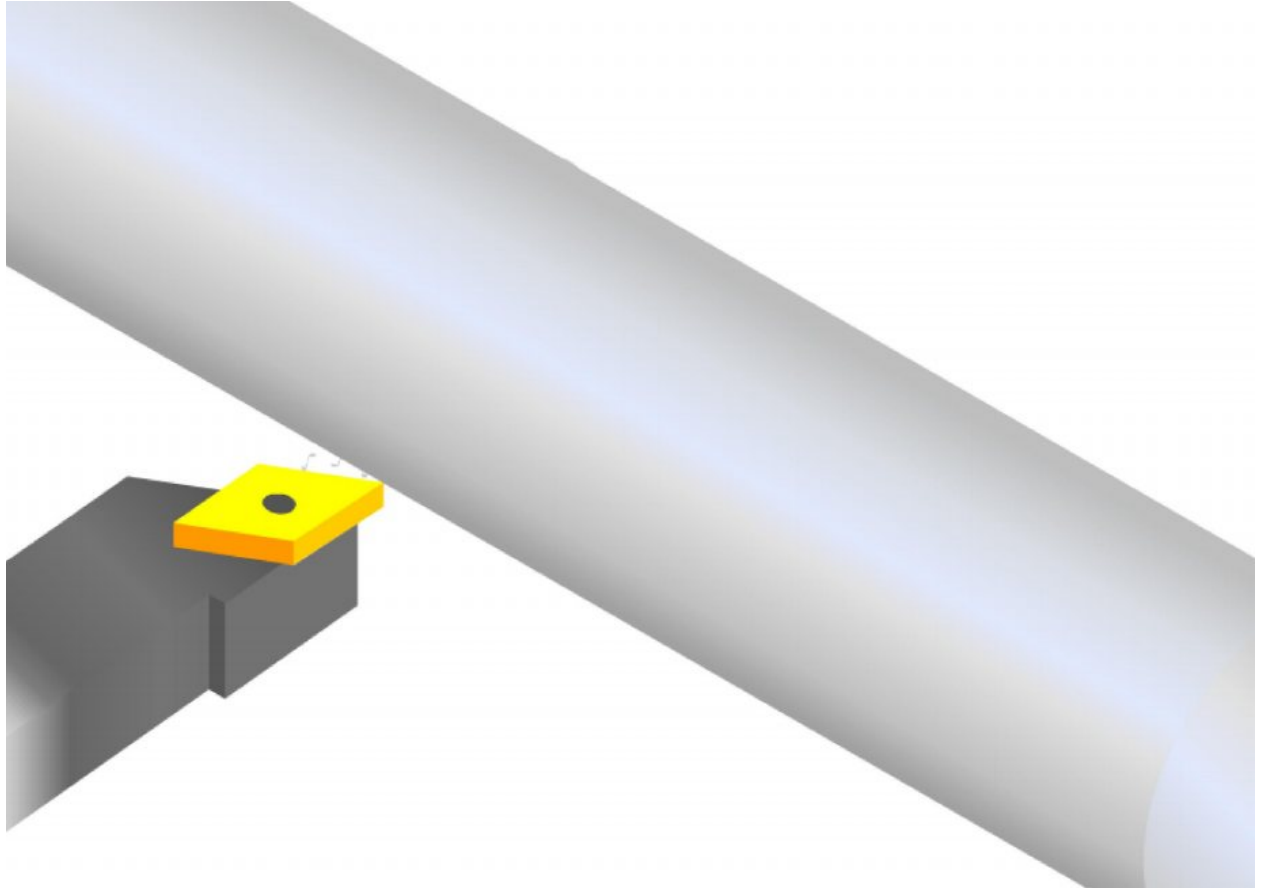


تراش کاری

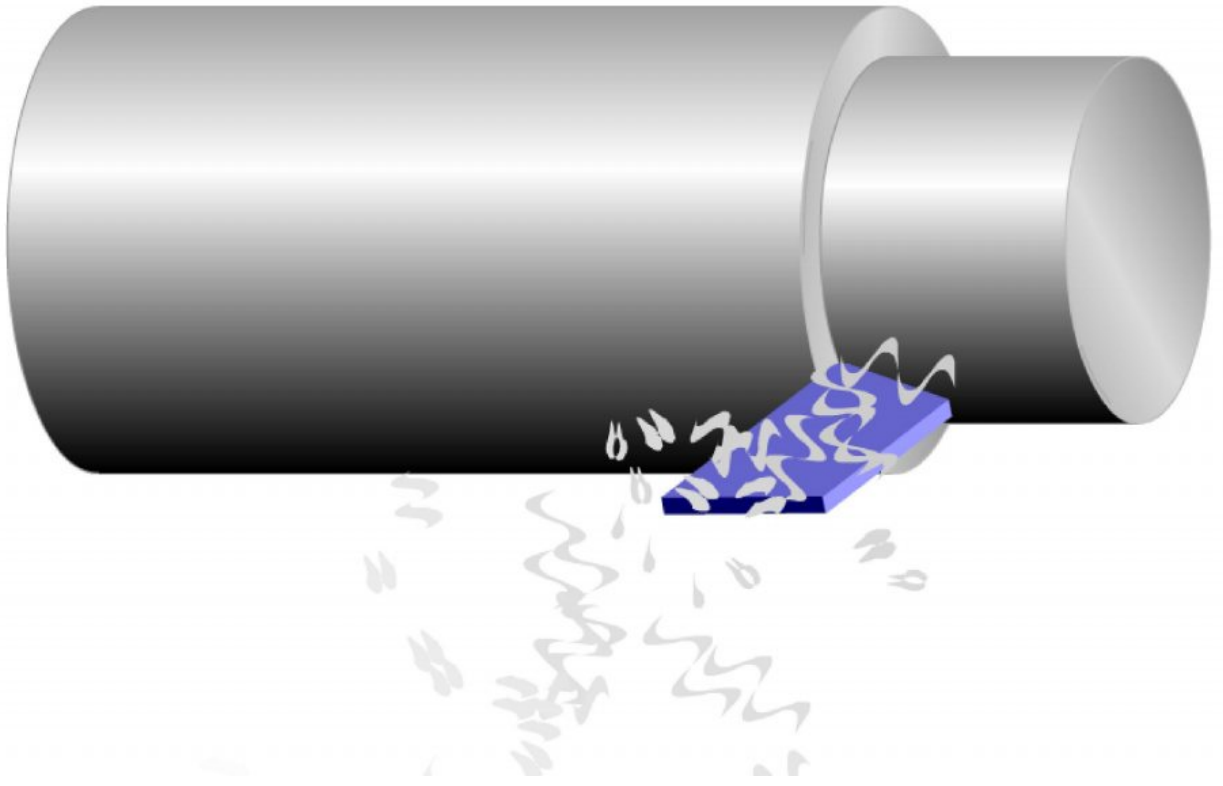


تراش کاری - صفحه تراشی

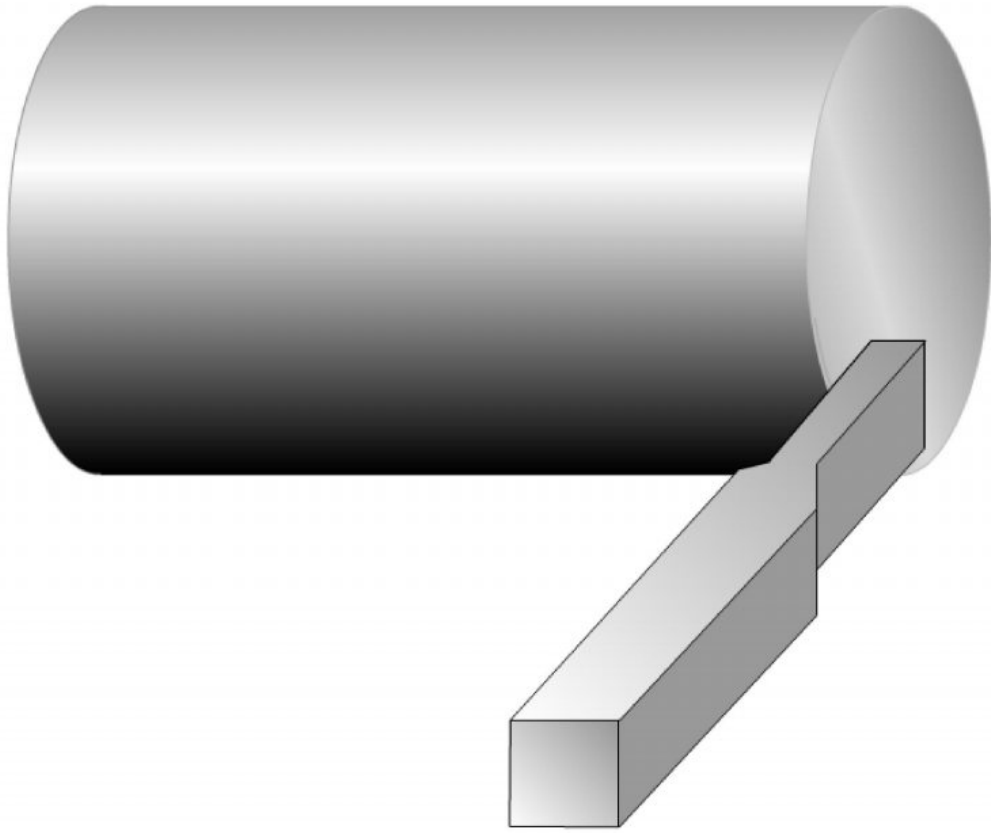


تراش کاری - گاه گیری و برش

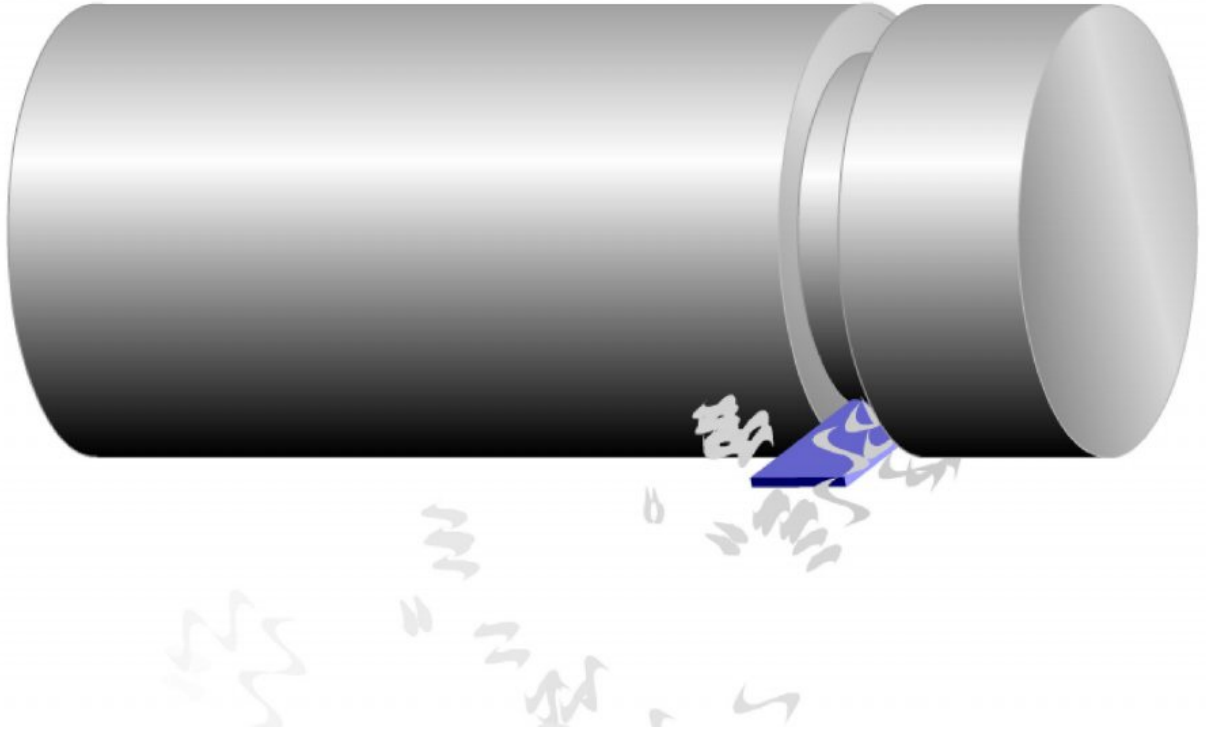


تراش کاری - پیچ تراشی

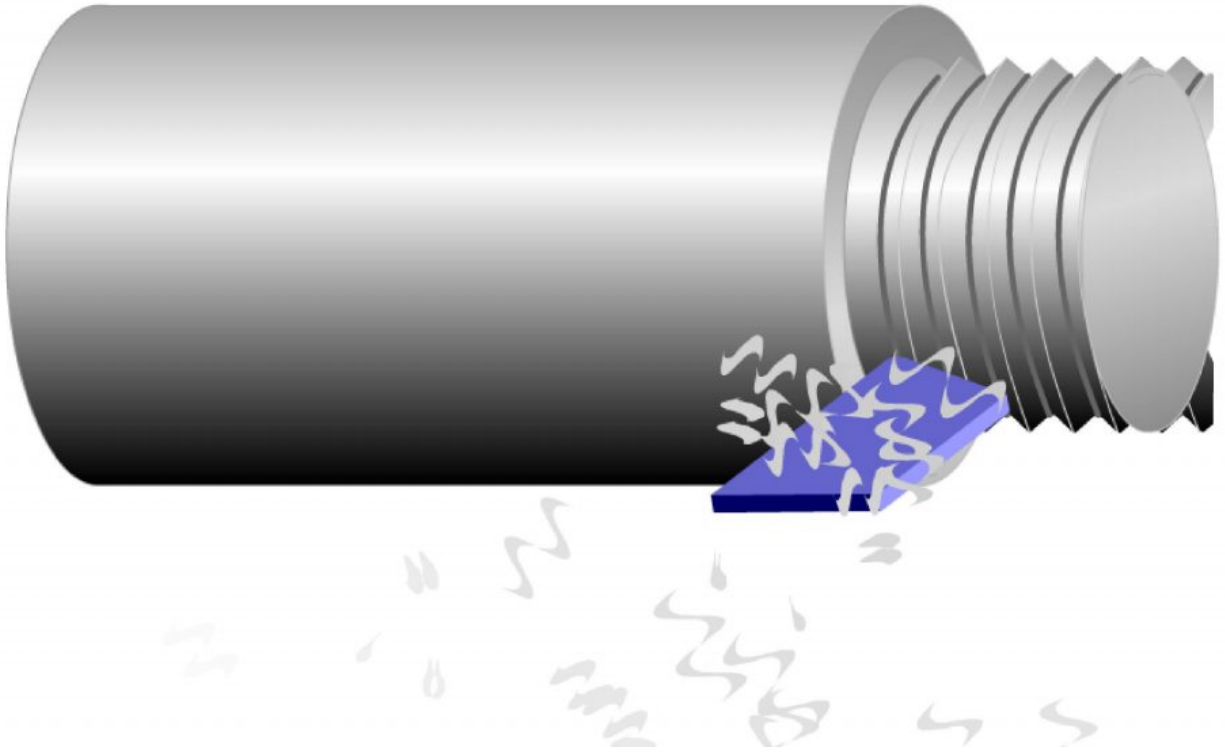


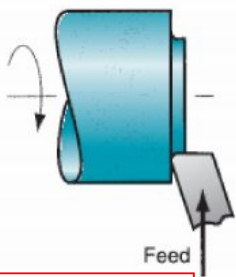


کف تراشی

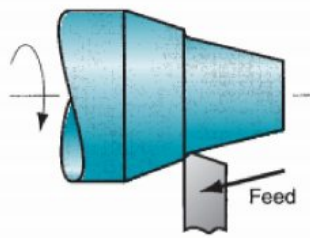


مخروط تراشی

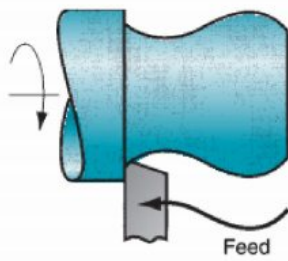


مسیر تراشی

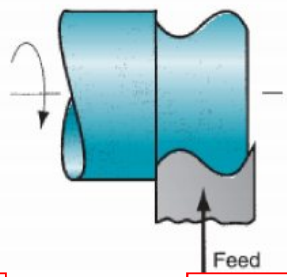


(d) فرم تراشی

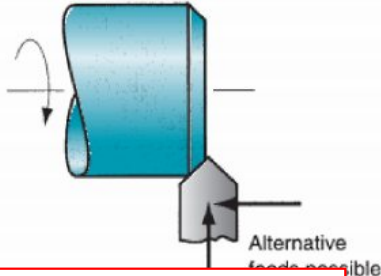

پخ تراشی یا مایل تراشی

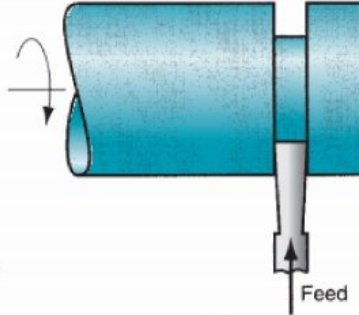


(f)

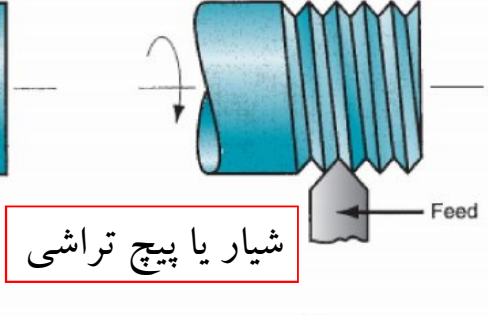


شیار یا پیچ تراشی

(g)

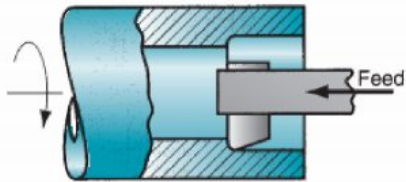


داخل تراشی

(h)

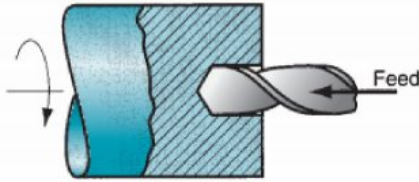


(i)

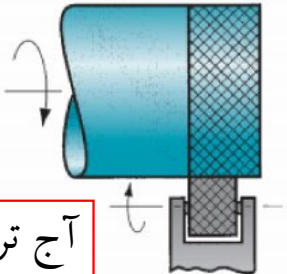


آج تراشی

(j)

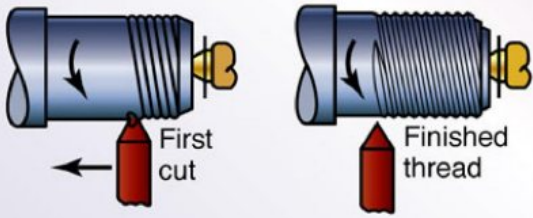


(a)

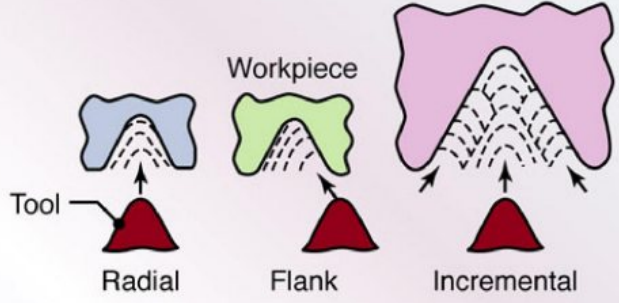


(b)




(c)

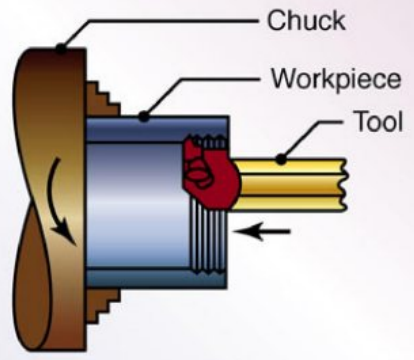


(d)

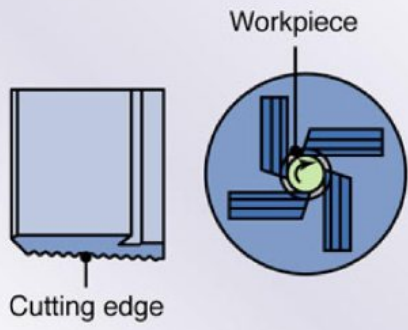



(a)

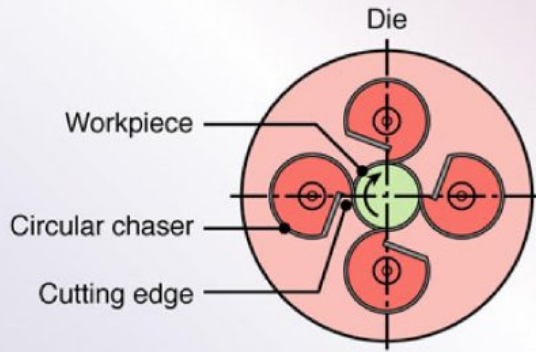


(b)

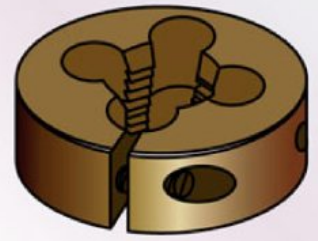

(c)

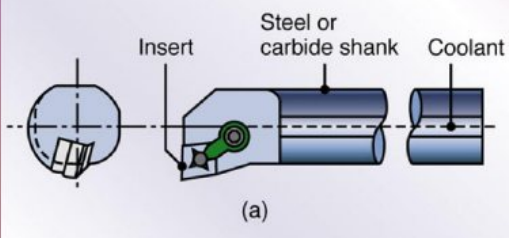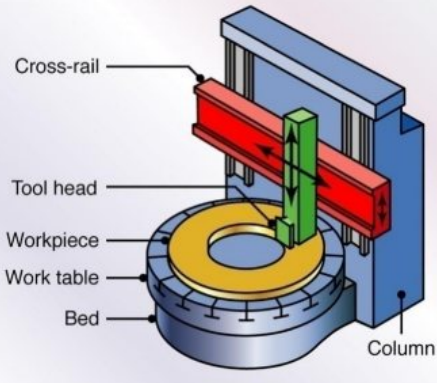



(a)

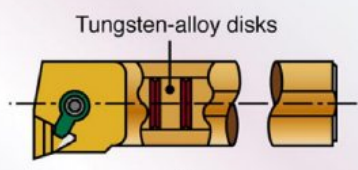



(b)

سر - کله گی (مولد حرکت)

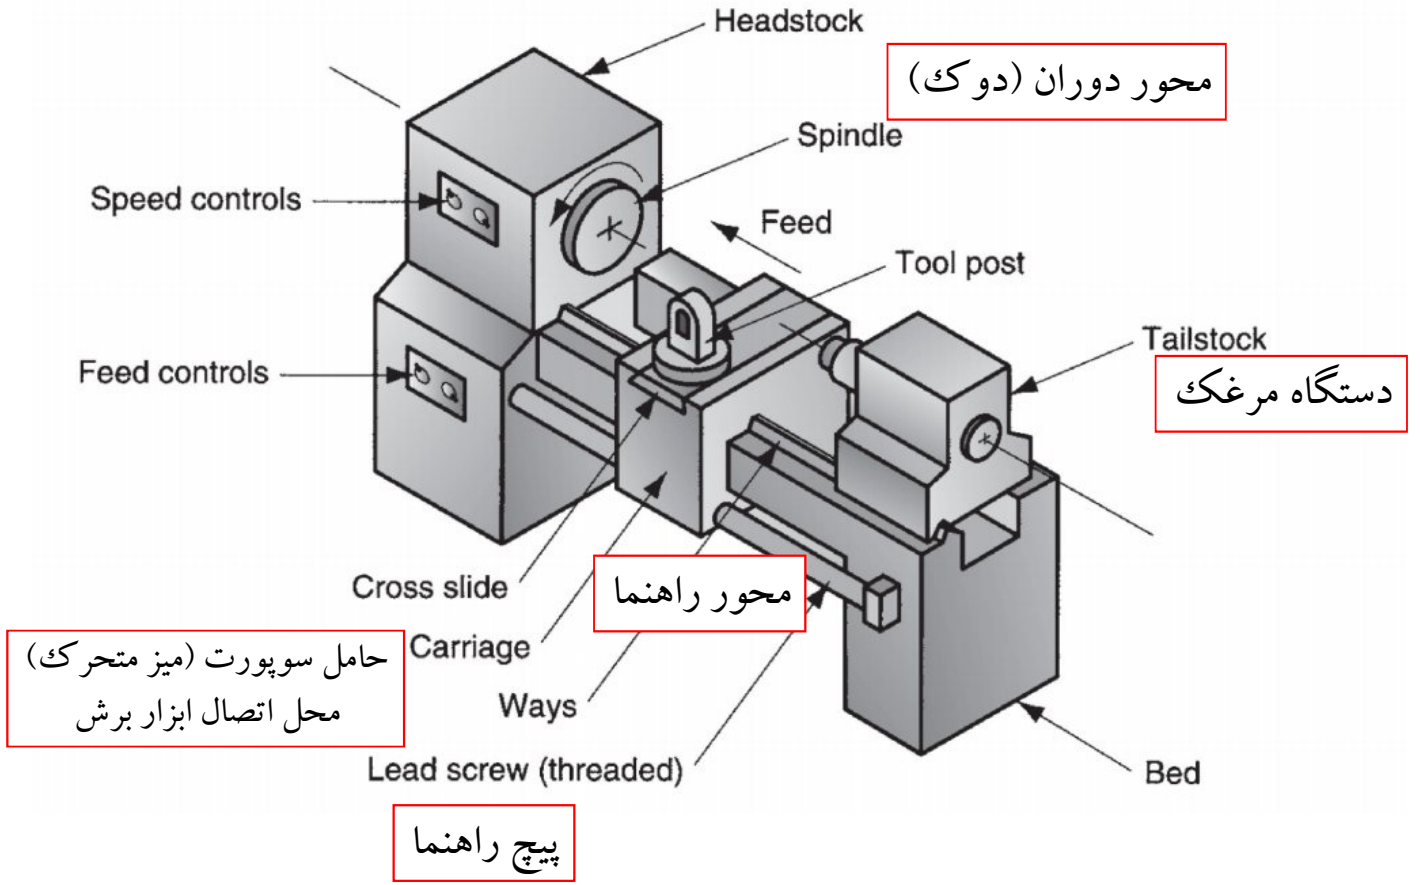


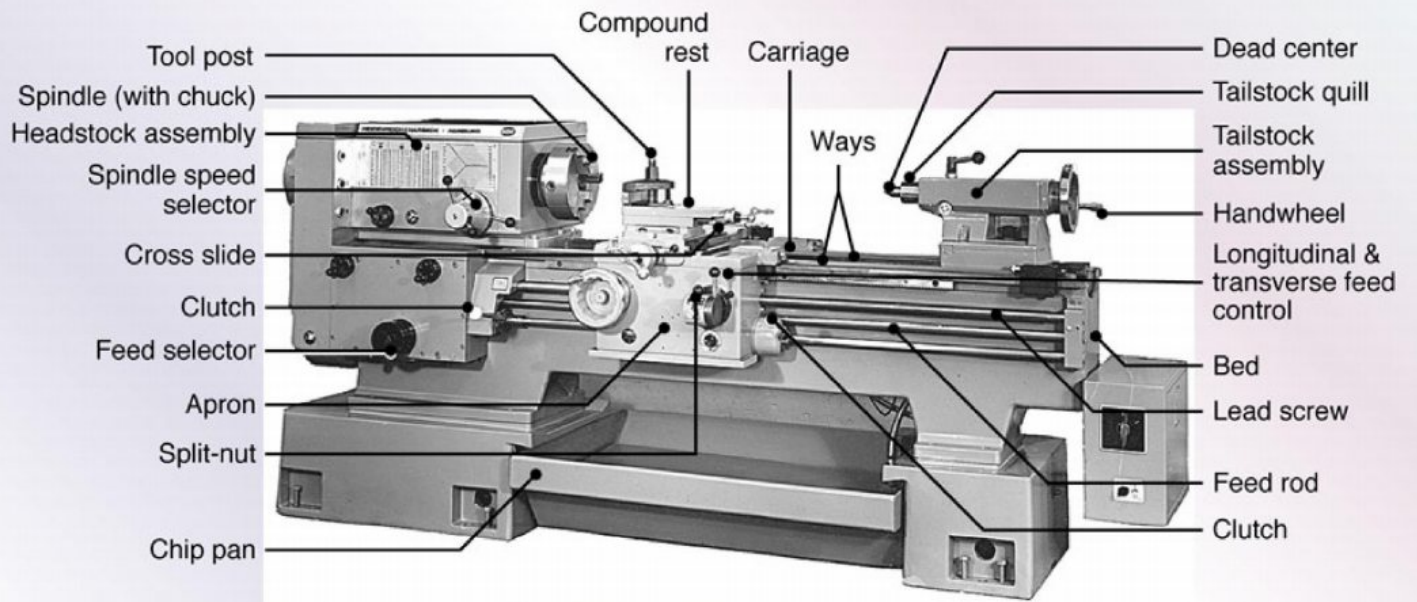



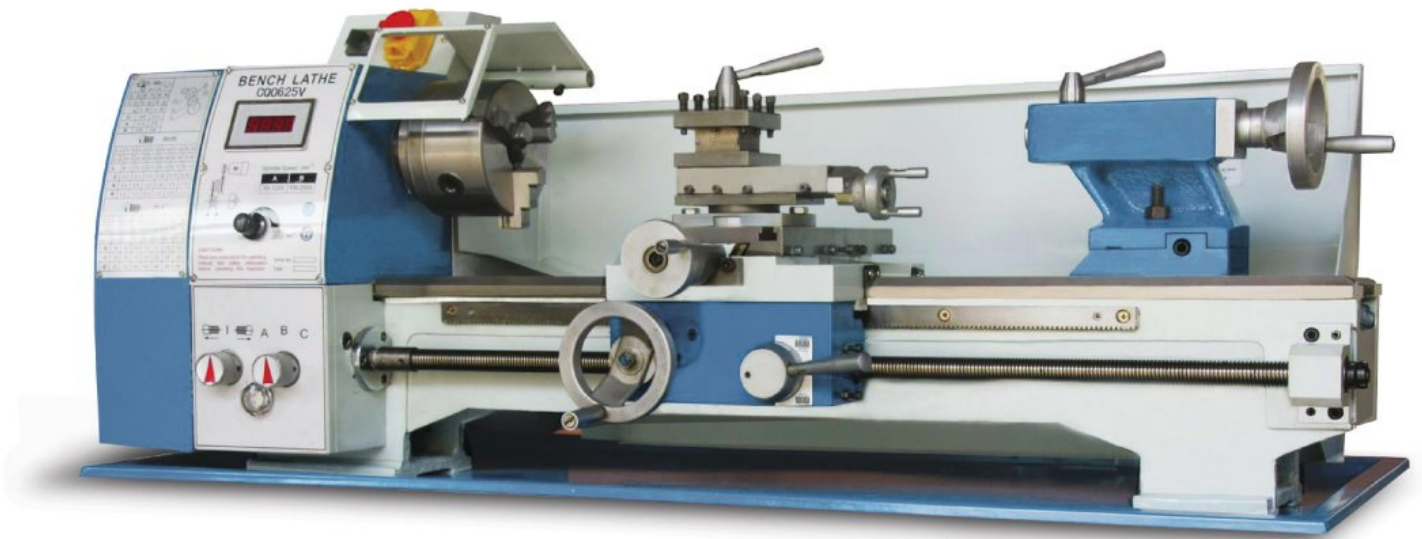


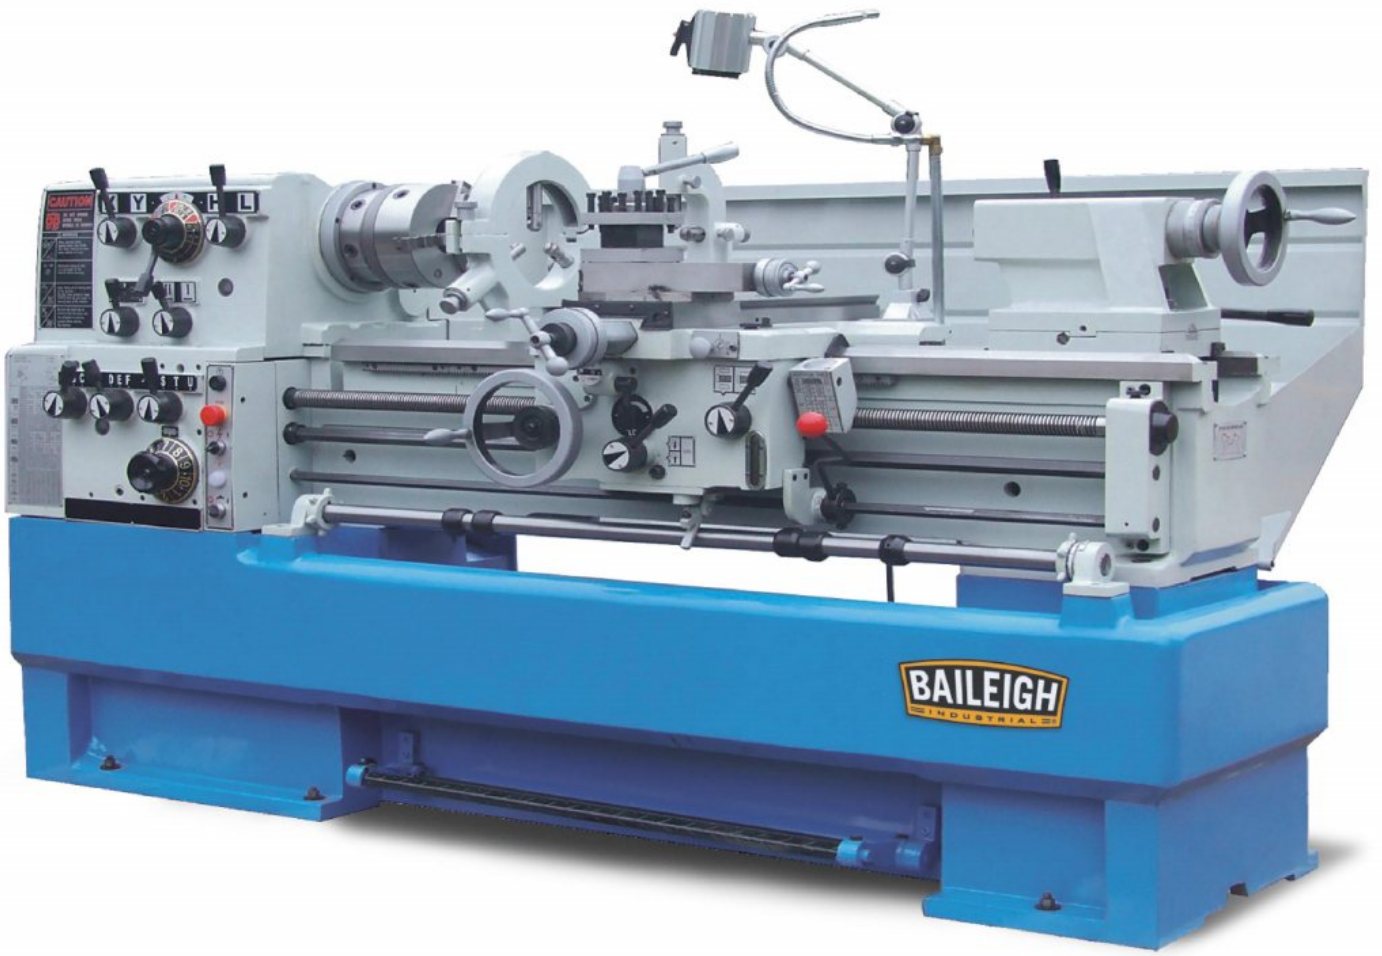







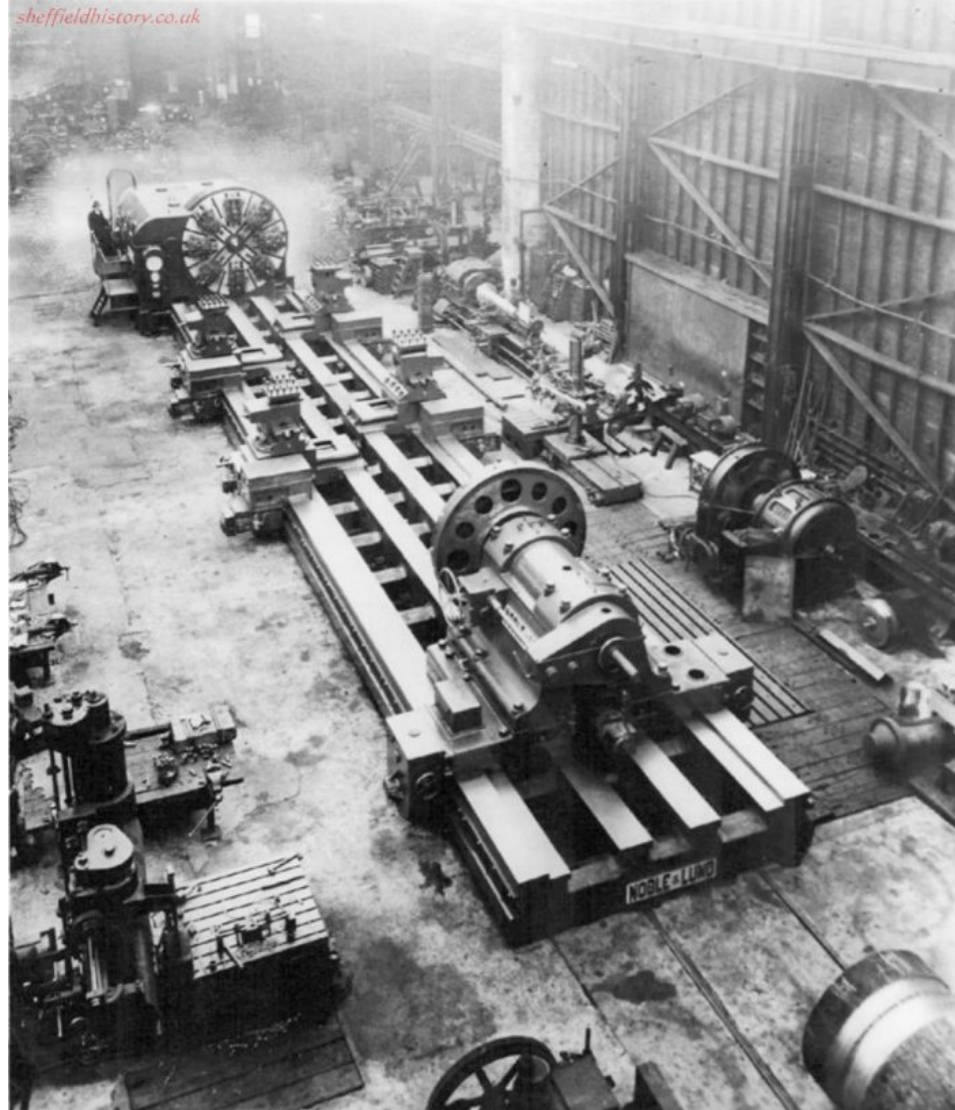


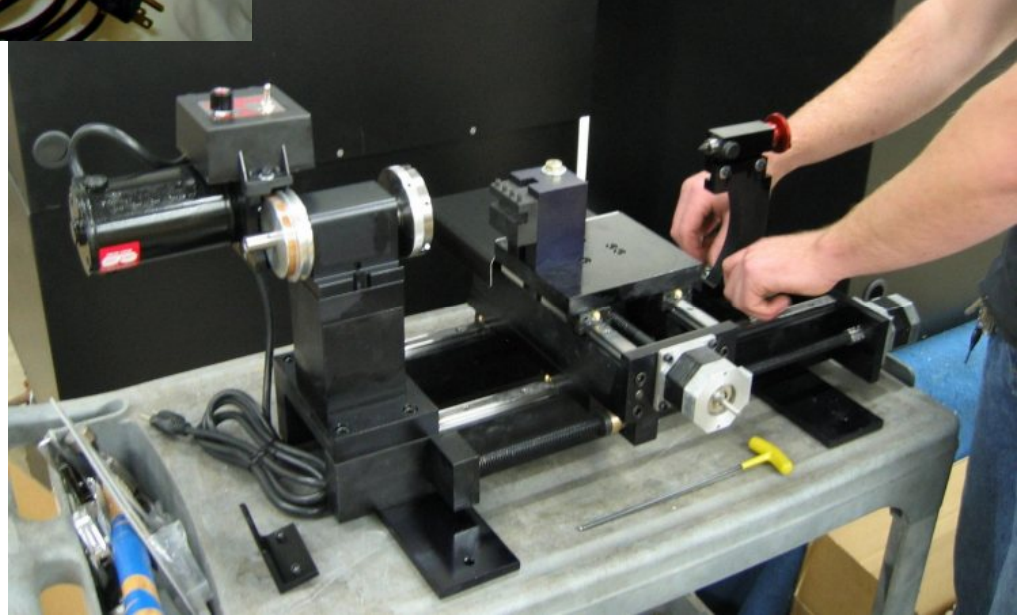

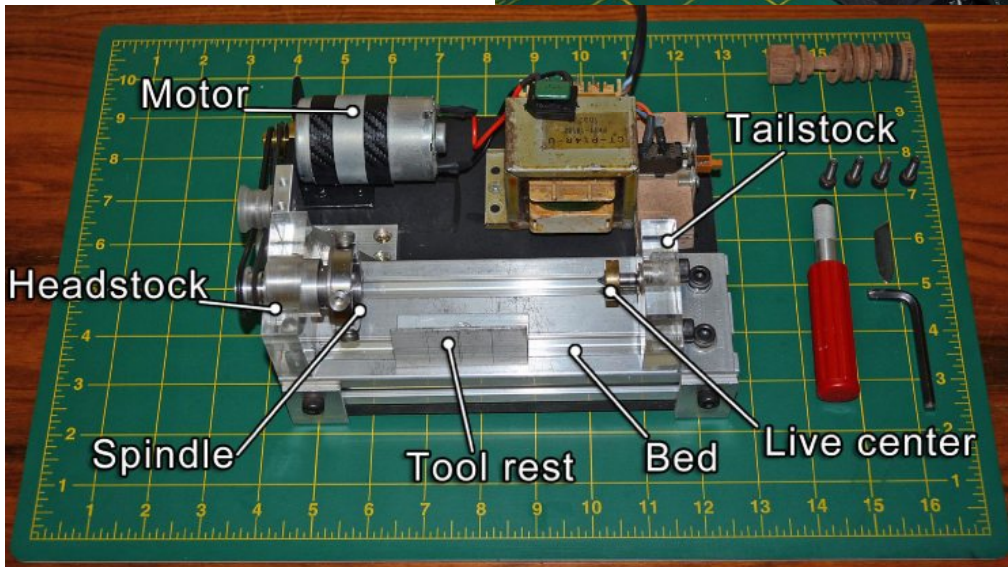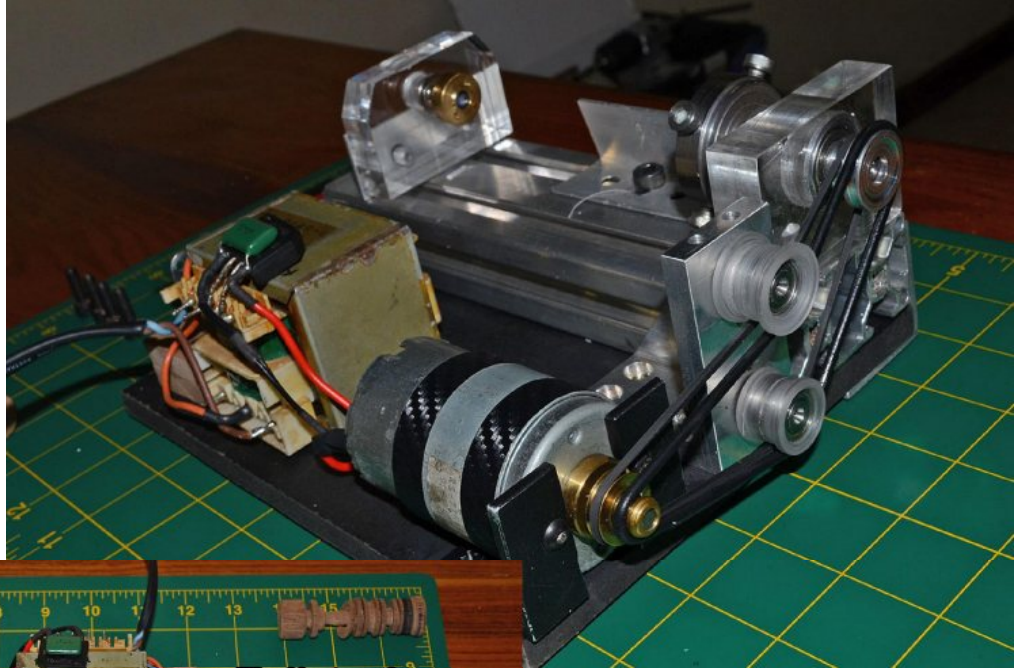


اتصال قطعه

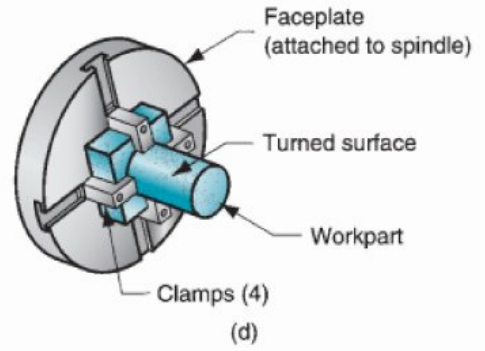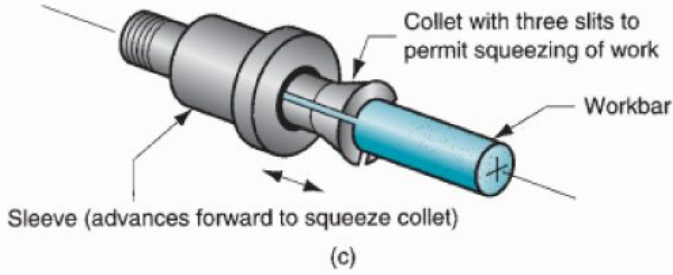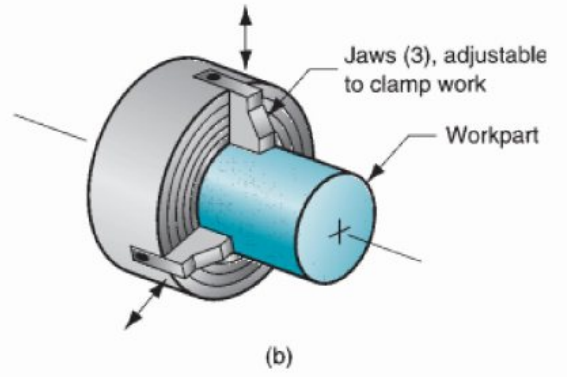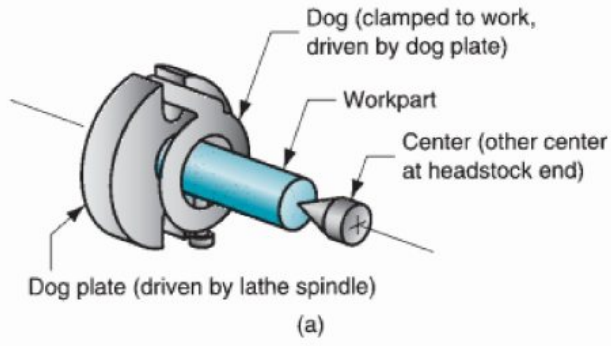


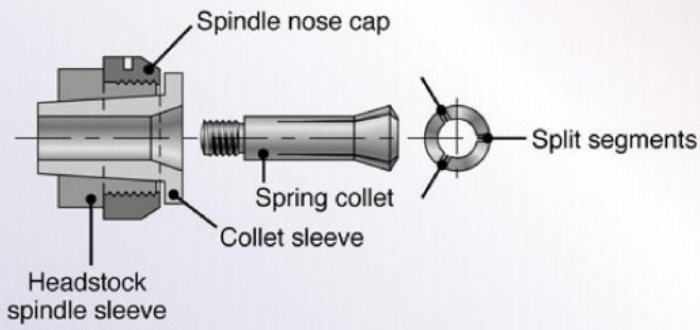


(a)

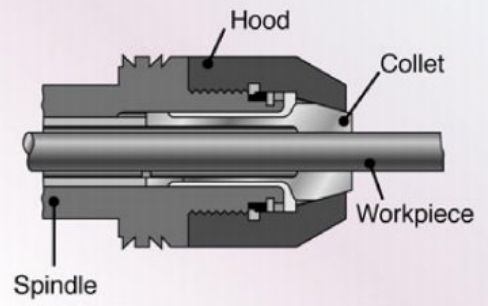


(c)

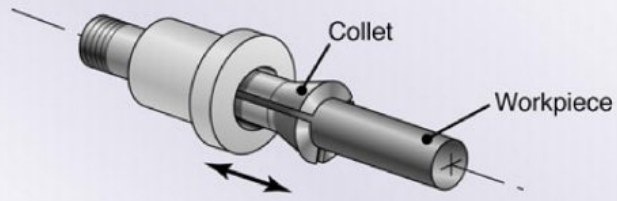


(b)

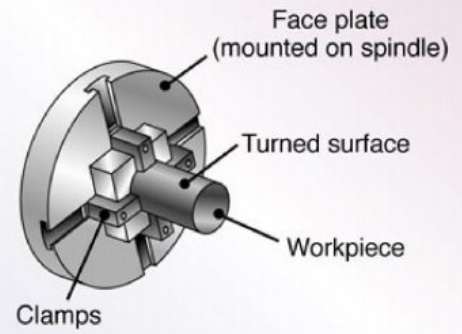


(d)

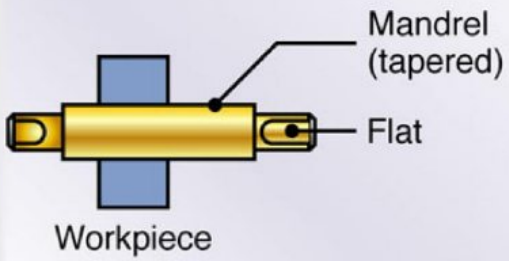


(a) Solid mandrel

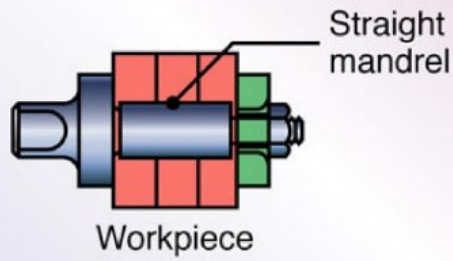


(b) Gang mandrel


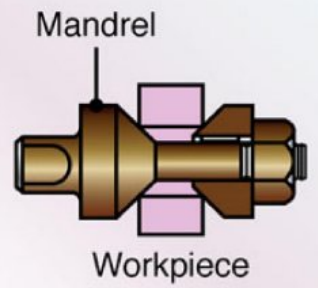



(c) Cone mandrel

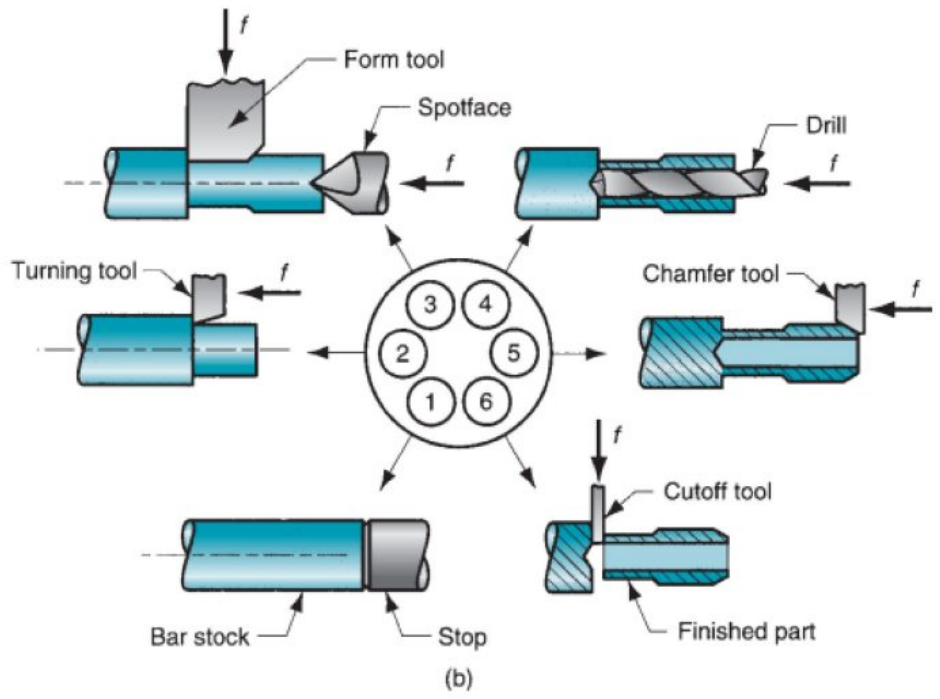


فرز کاری

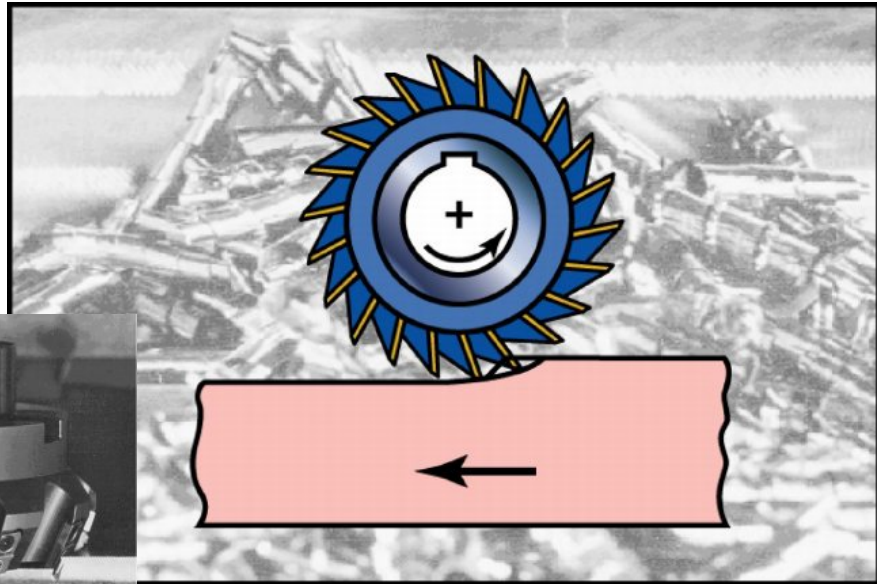

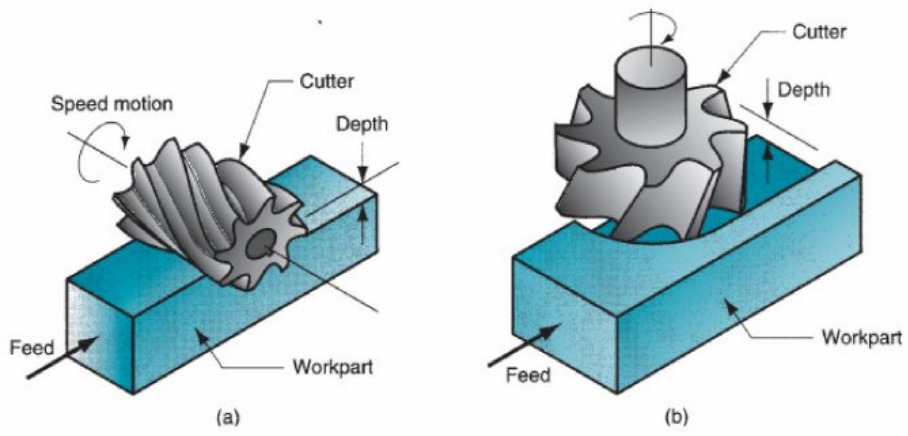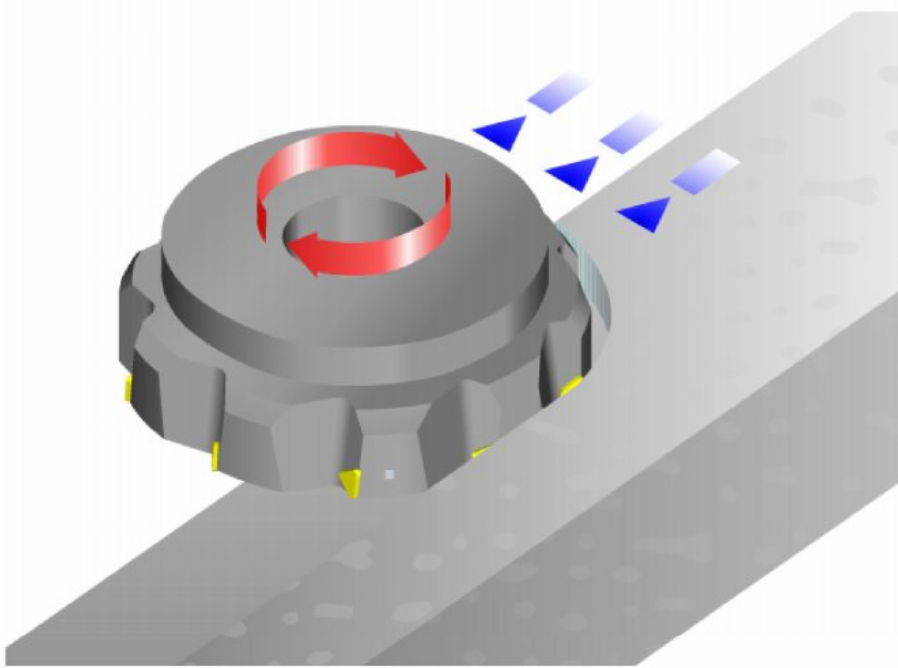


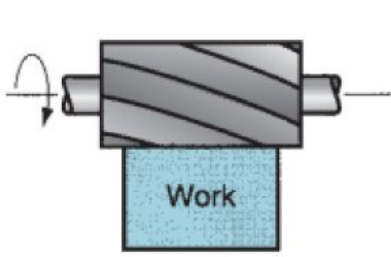


فرزکاری محیطی

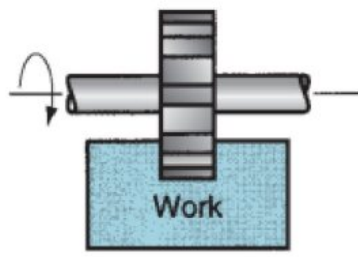


فرزکاری شیار

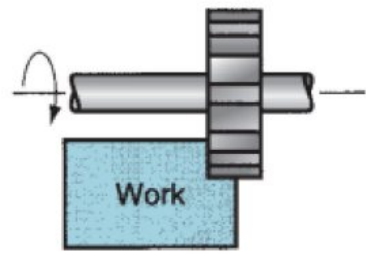


فرزکاری حاشیه

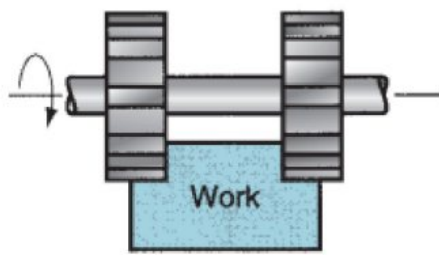


فرزکاری دو طرفه

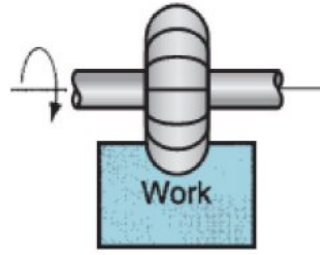


فرزکاری فرم

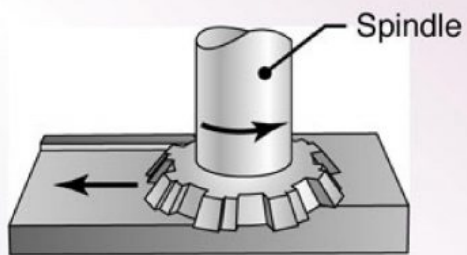


فرز کاری پیشانی

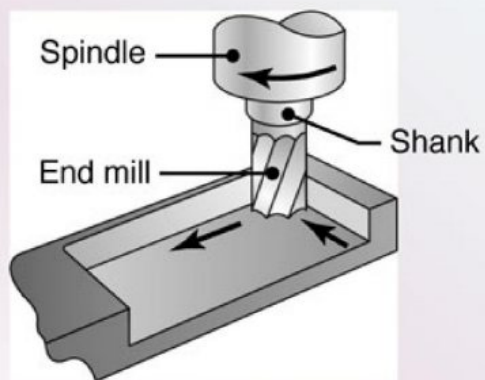

فرز کاری انتهایی (انگشتی)

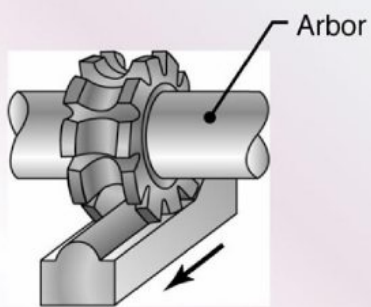


فرز کاری فرم

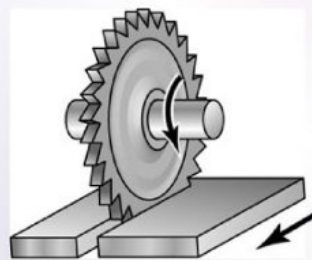


فرز کاری شیار (چاک)


انواع پیشانی تراشی

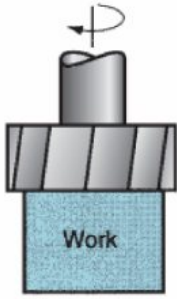


فرز کاری پیشانی

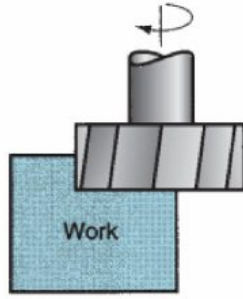


فرز کاری پیشانی جزئی

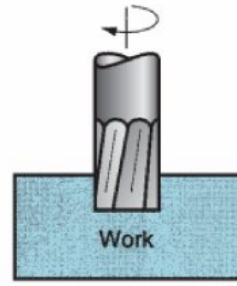


فرز کاری پیشانی انگشتی

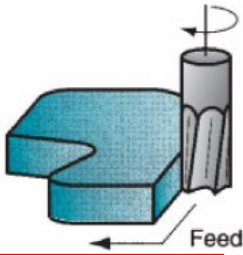

فرز کاری پروفایل

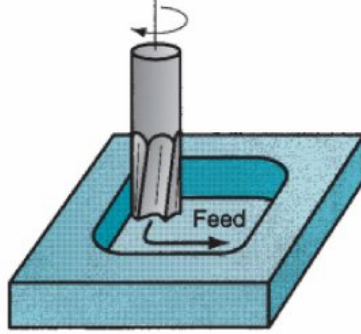


فرز کاری جیبی (پاکتی)


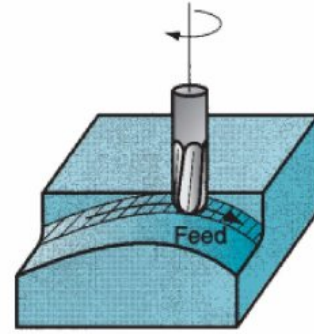


فرز کاری مسیر سطحی


فرز کاری - شیار تراشی

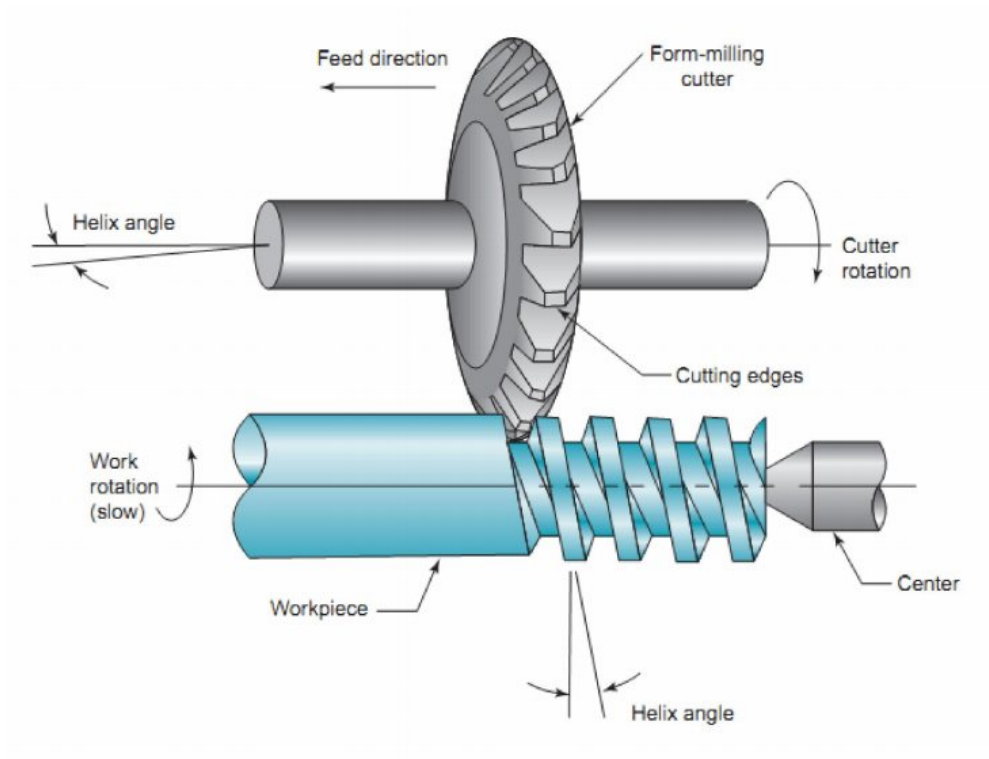

انواع فرز کاری

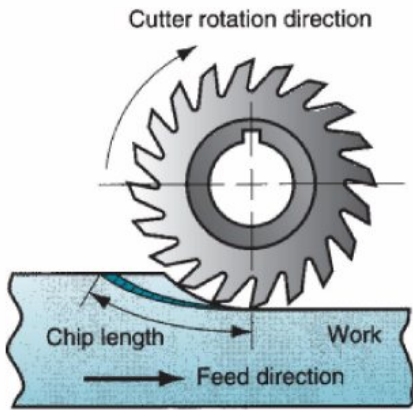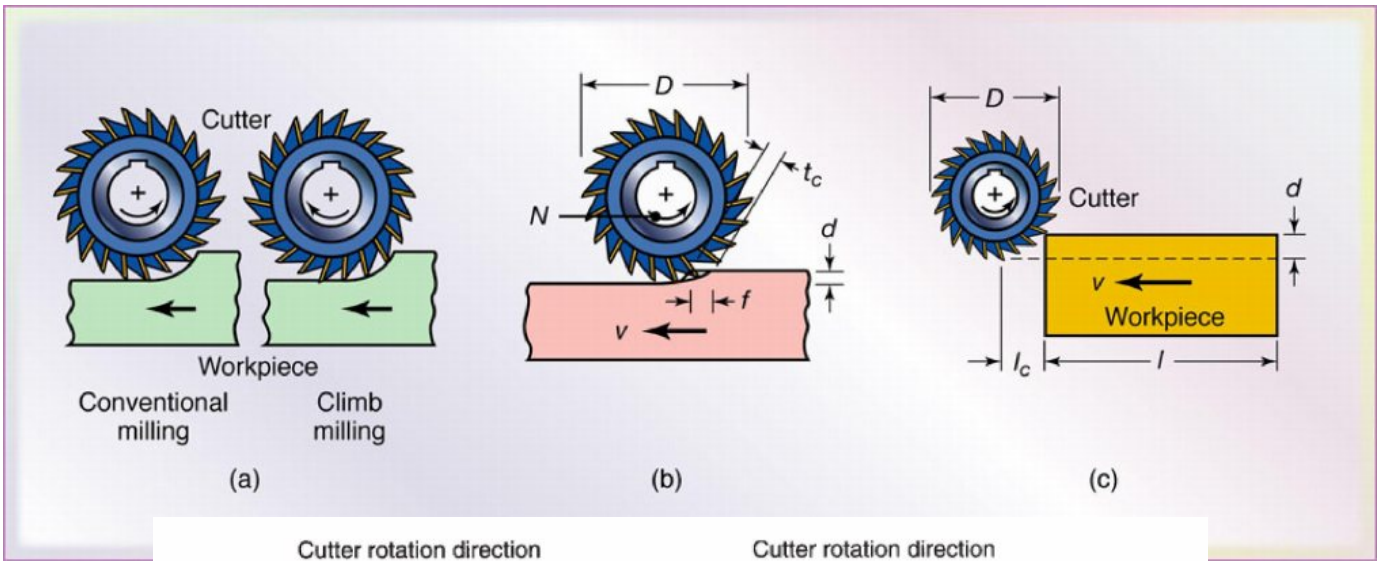

فرز کاری مخالف

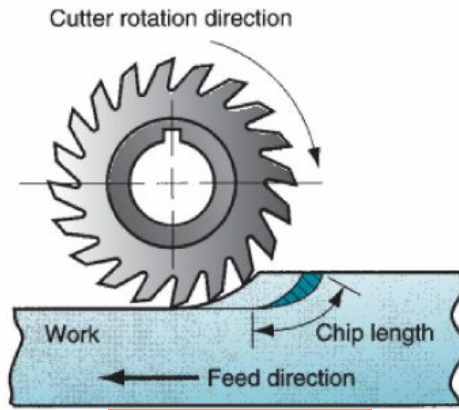



فرز کاری موافق






ماشین فرز کاری افقی

ماشین فرز کاری عمودی

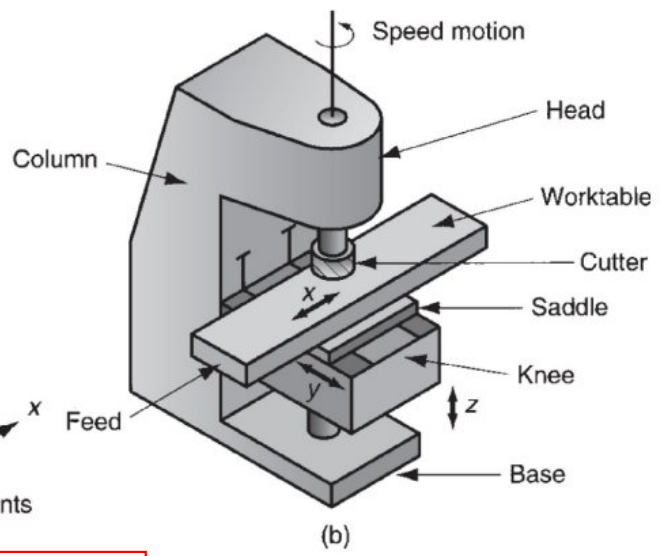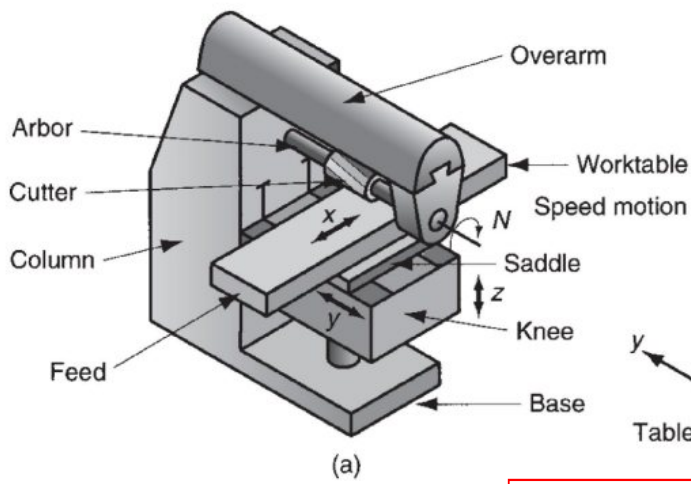


فرز کاری زانویی و ستونی
Knee-and-Column

فرز کاری با شکل H یا C ؟

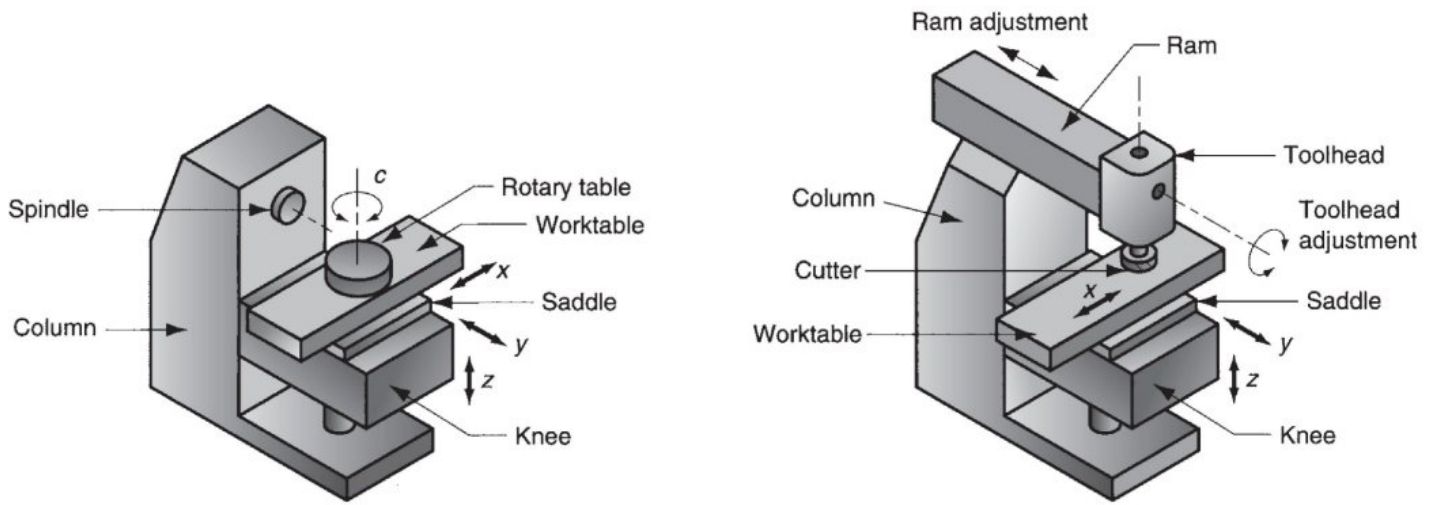


ماشین فرز کاری با محور متحرک اسپیندل و قطعه

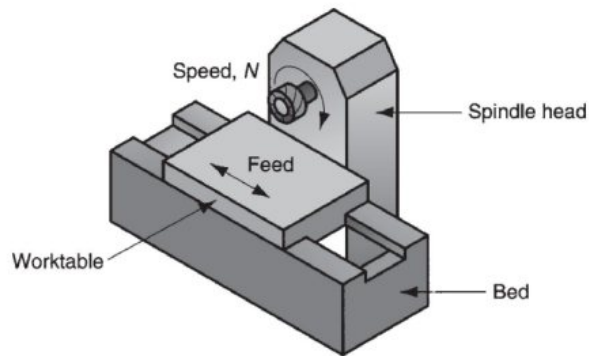


ماشین فرز کاری افقی


ماشین فرز کاری پنج محوره

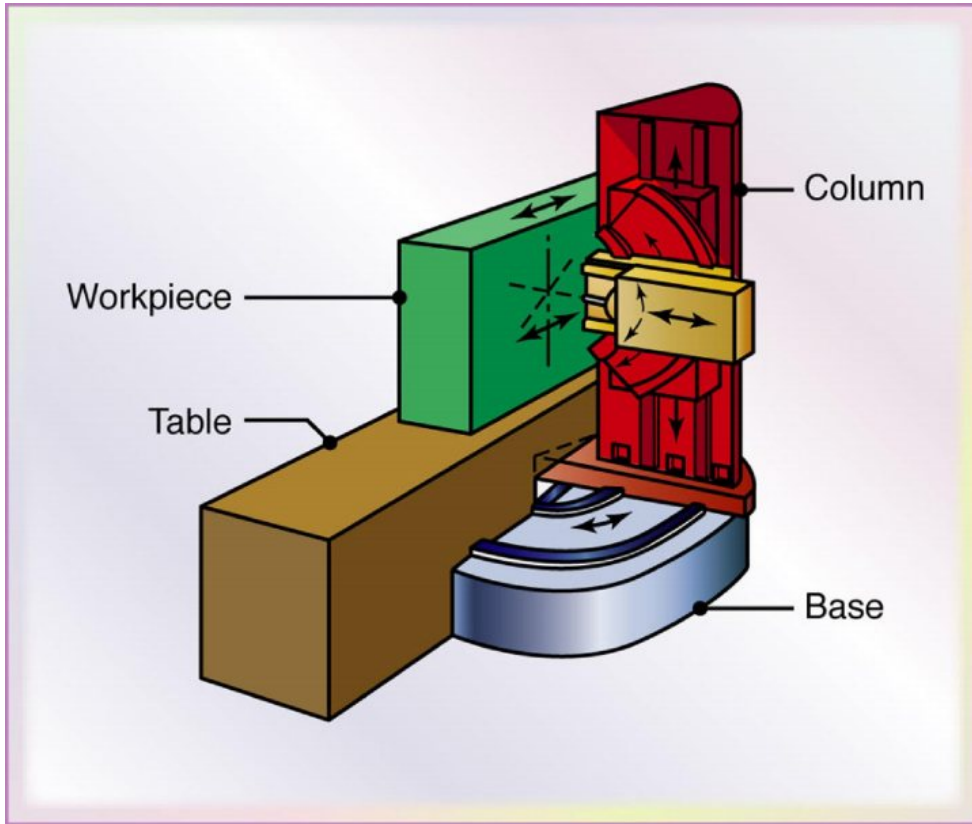




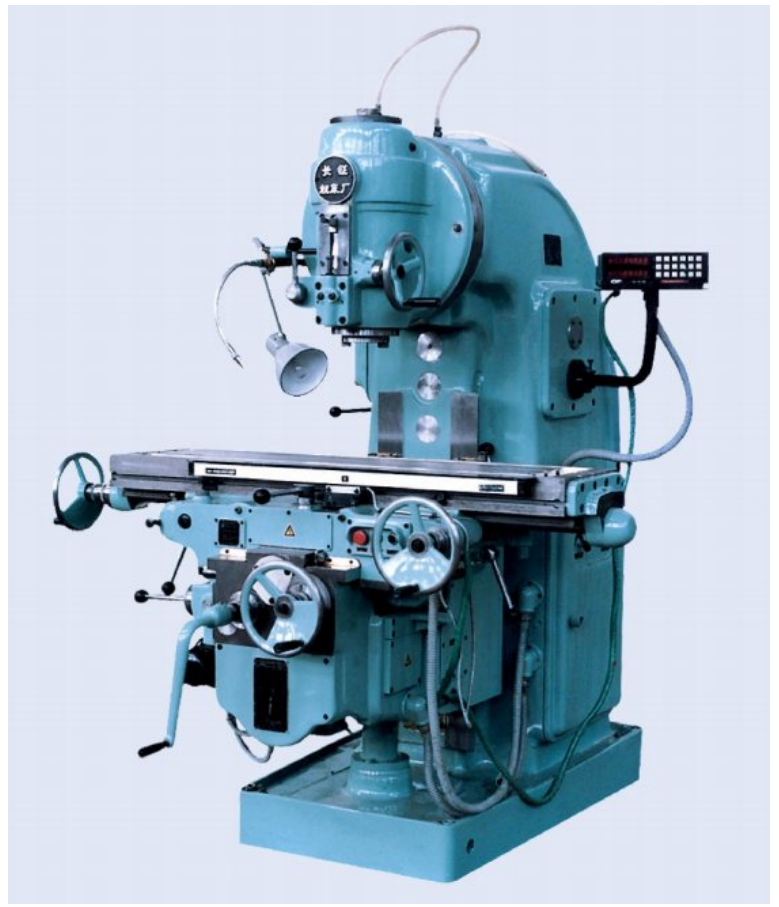




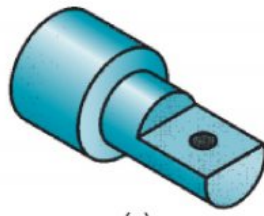


(a)

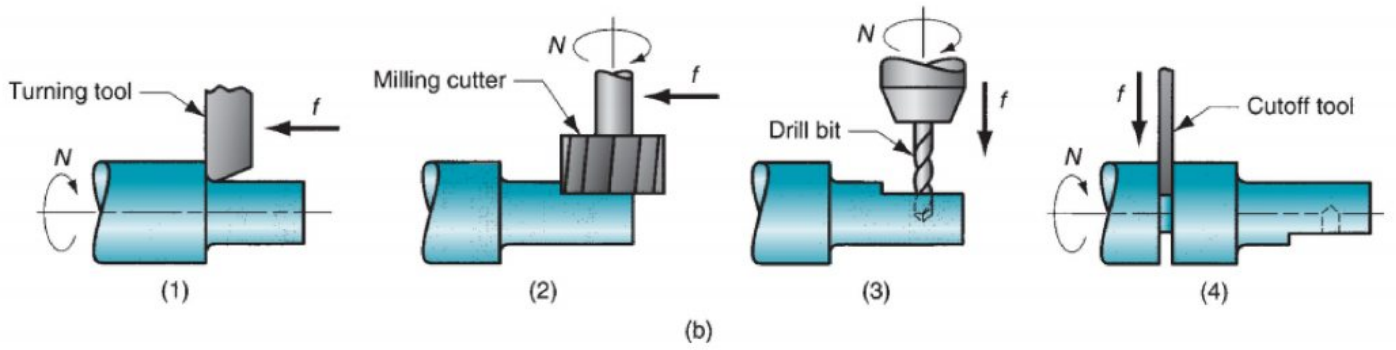



خان کشی

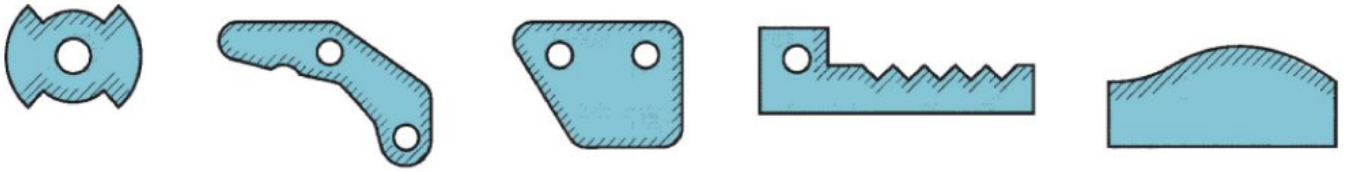



(a)



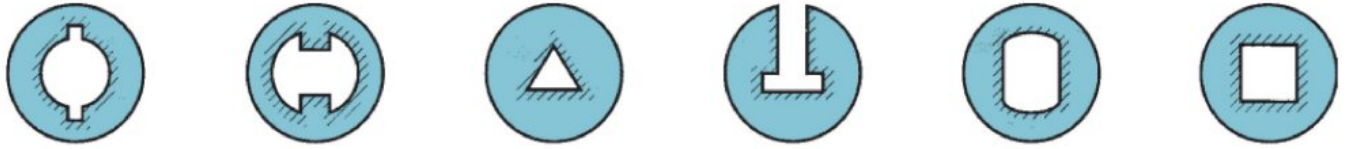


(b)

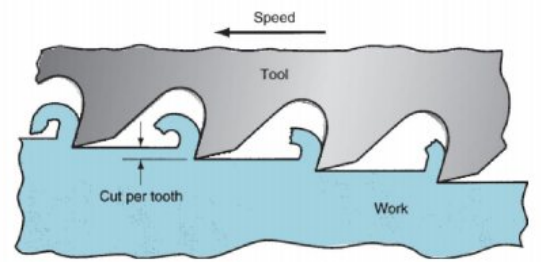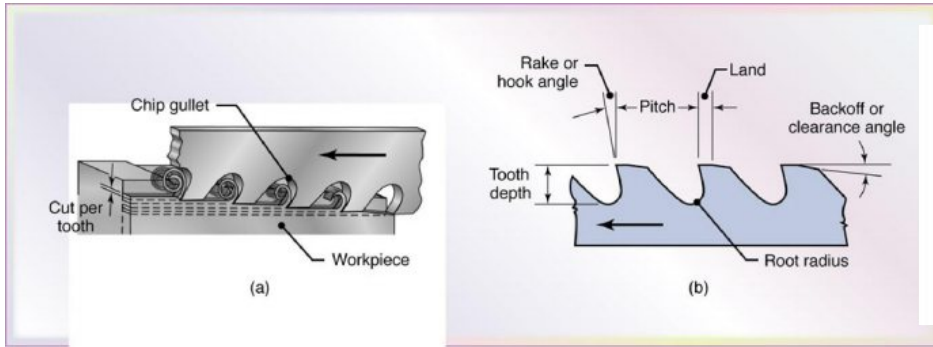



تیغه خان کشی و شکانده براده

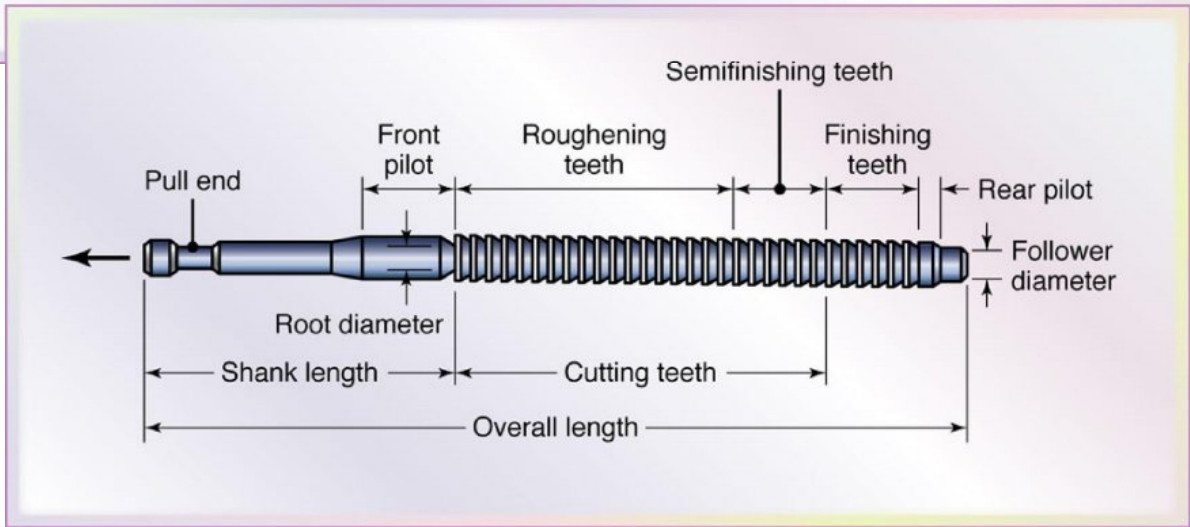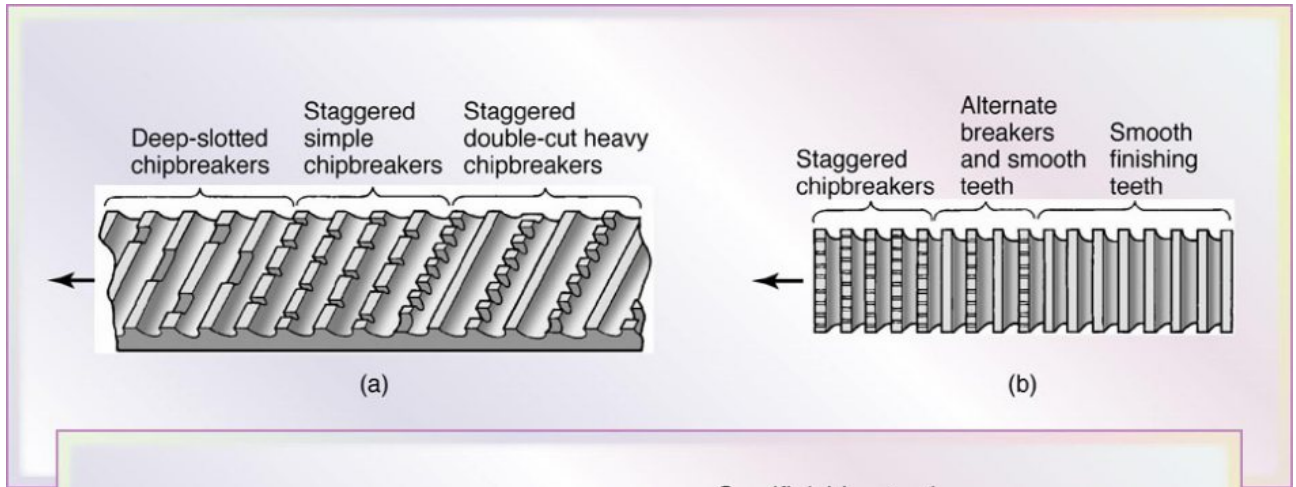

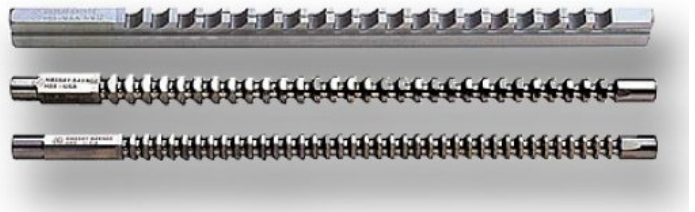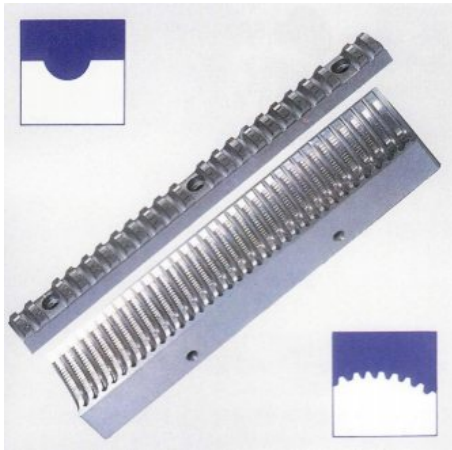
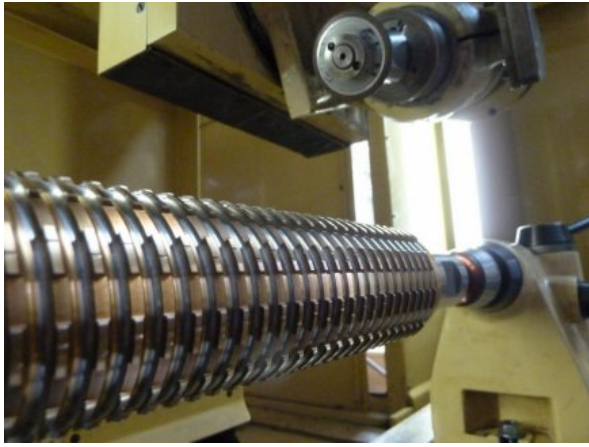


صفحه تراش (Shaping)

صفحه تراش (Planing)

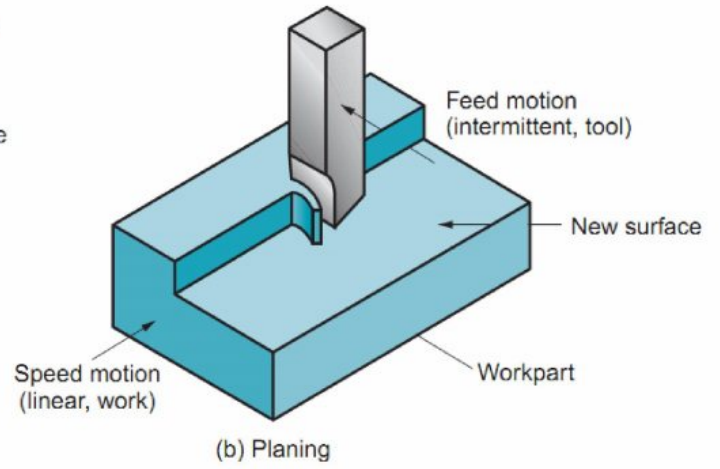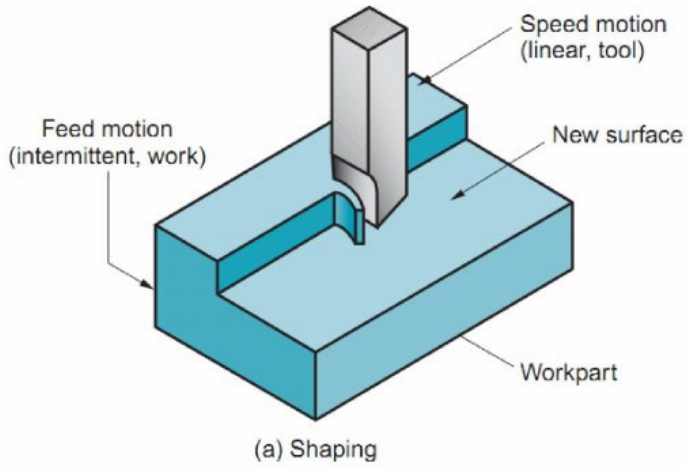


ماشین صفحه تراش
(Planer)

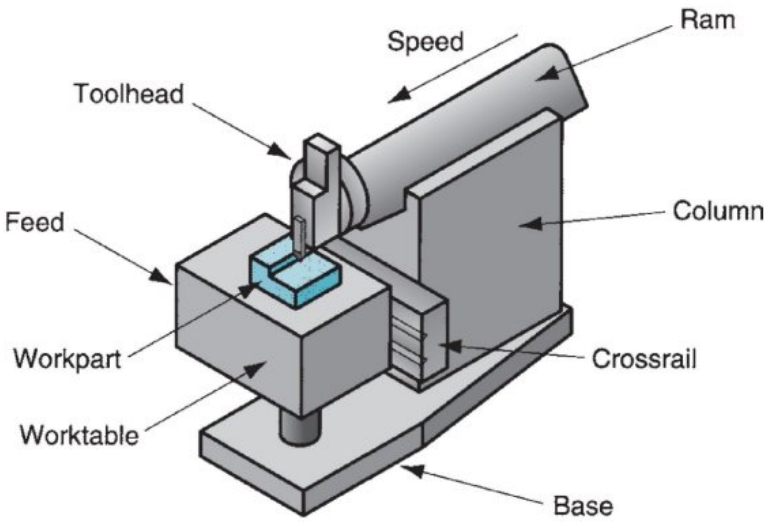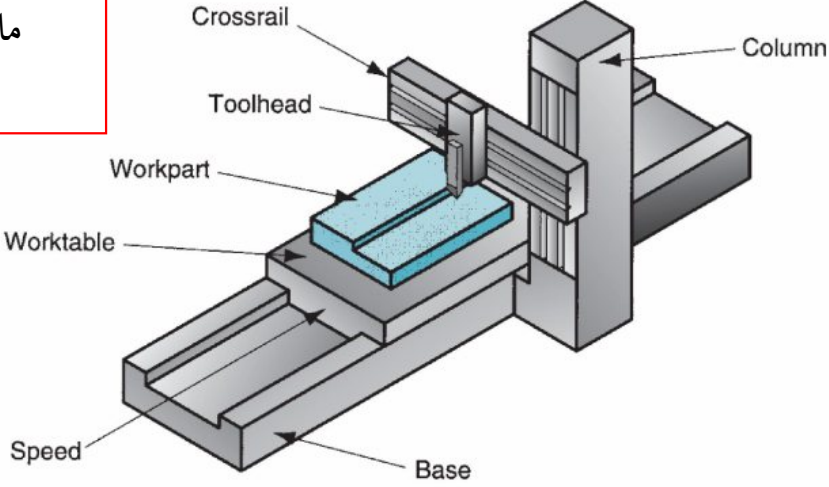


ماشین صفحه تراش
(Shaper)


قطعات قابل ساخت با صفحه تراشی

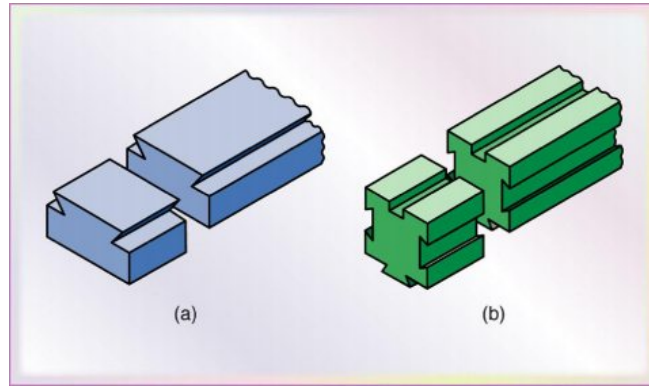

(a)

 

(b)

 

(c)





(d)








(e)



دنده تراشی

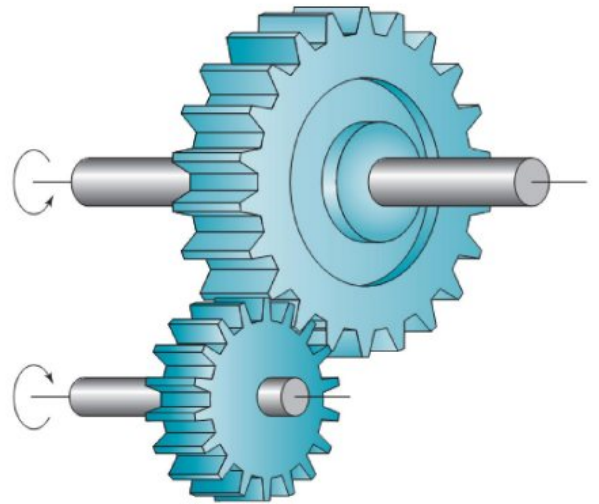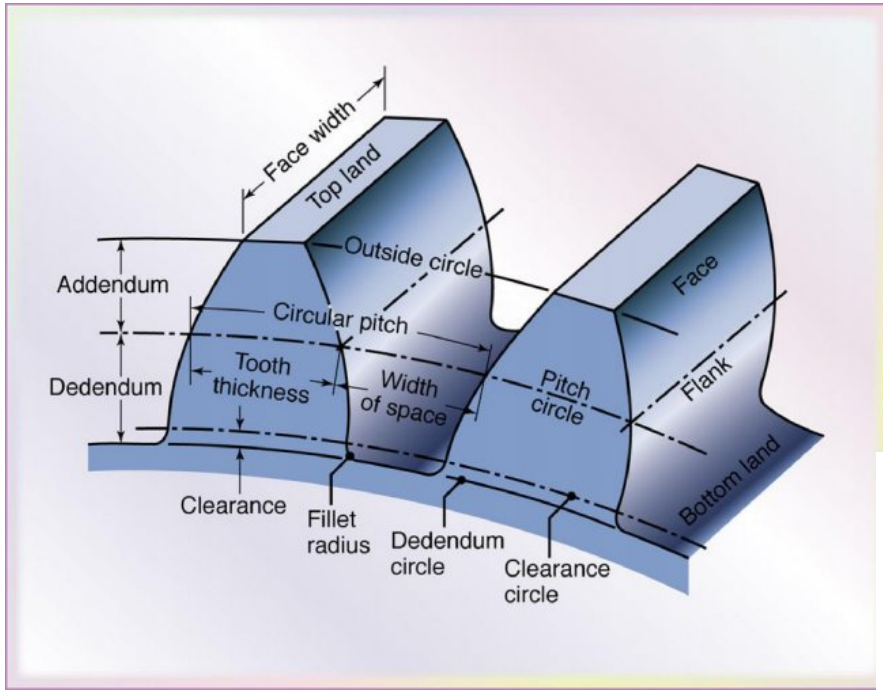



انواع روش های دنده تراشی

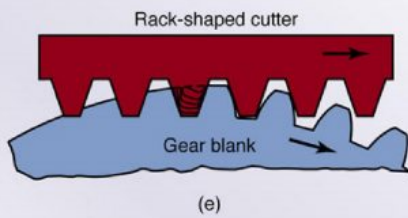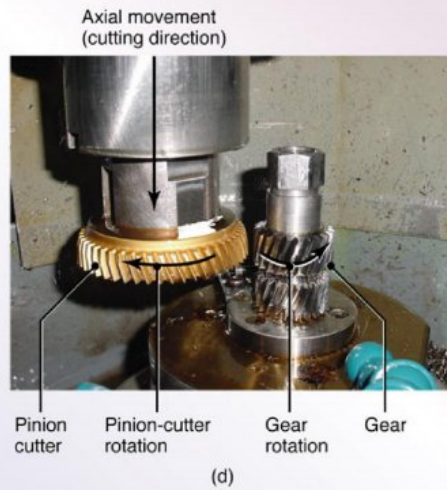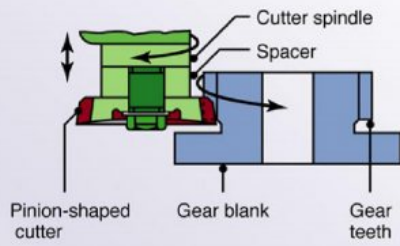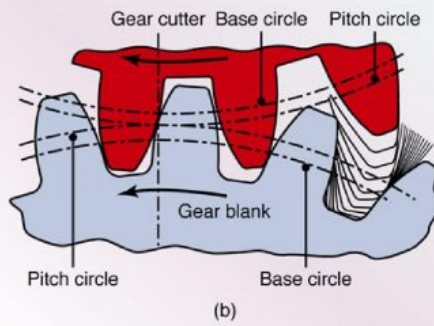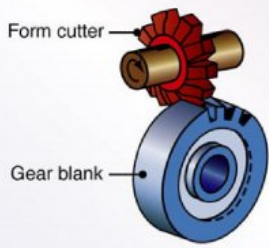

دنده تراشی فرم دار چندتایی (هاب)

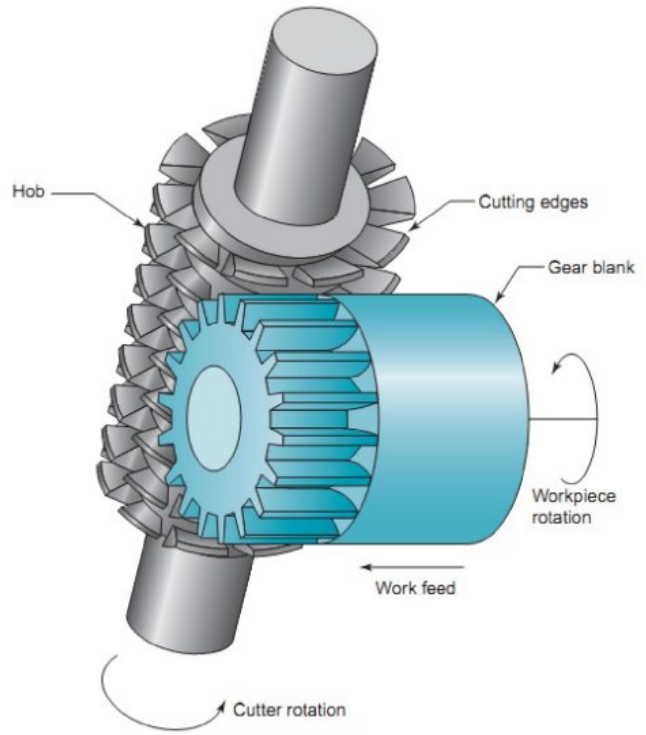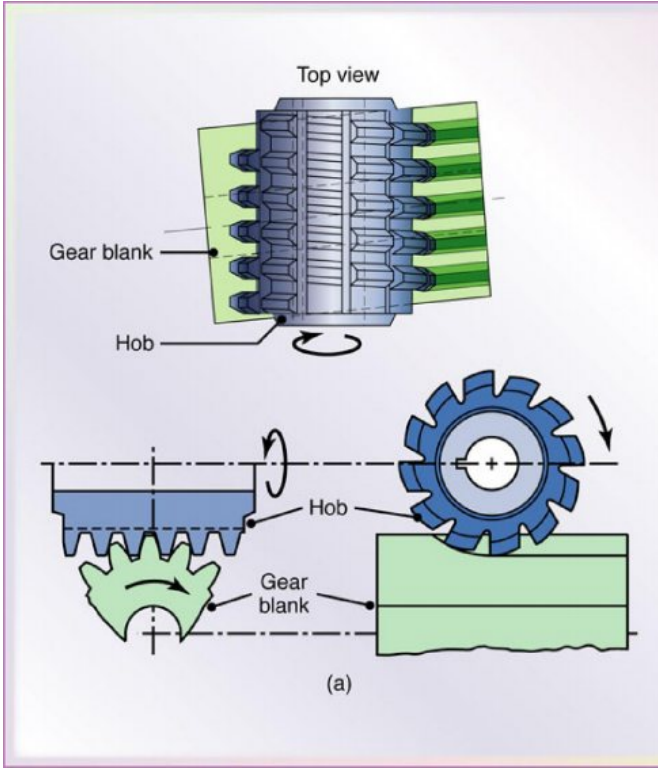

دنده تراشی فرز فرم

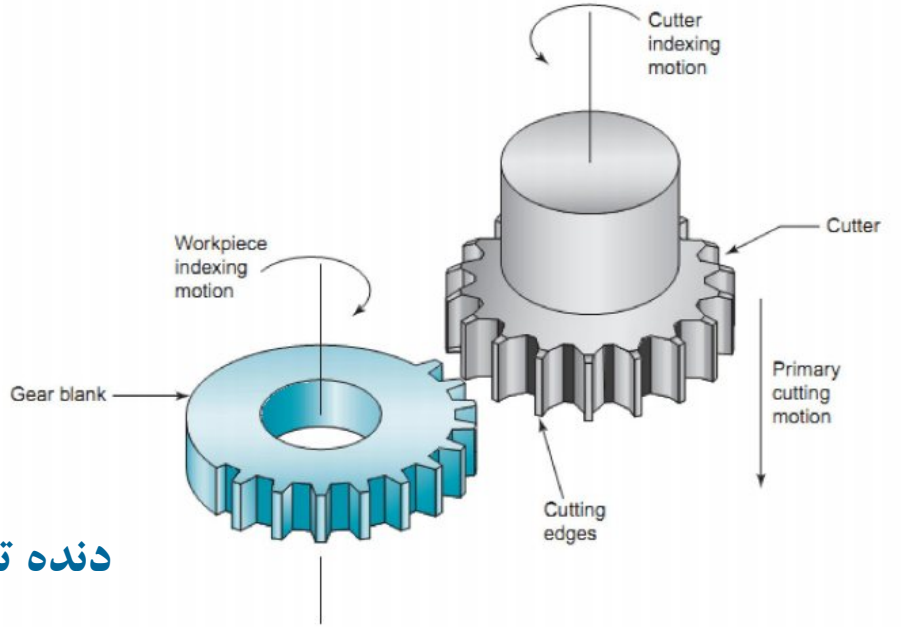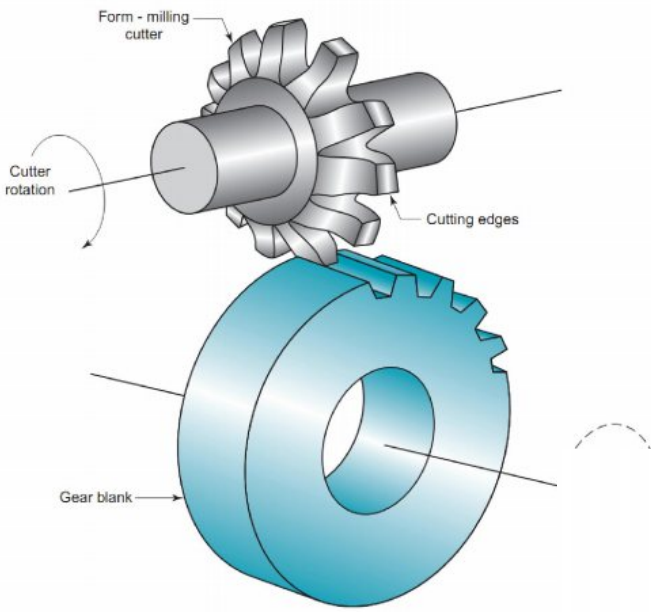

دنده تراشی صفحه تراشی (Shapr)

دنده های مخروطی و مخروطی مارپیچ

